

瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司

土壤隐患排查报告（2024年）



瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司

福建省环安检测评价有限公司

二〇二四年九月

目 录

1 总论	1
1.1 编制背景	1
1.2 排查的目的和原则	1
1.3 排查范围	1
1.4 编制依据	2
2 企业概况	3
2.1 企业基础信息	3
2.2 建设项目概况	6
2.3 用地历史情况	8
2.4 原辅料及产品情况	8
2.4.1 产品情况	8
2.4.2 原辅材料情况	9
2.5 涉及的有毒有害物质	10
2.6 生产工艺及产排污环节	12
2.7 主要生产设备	22
2.8 污染防治措施	26
2.8.1 污水处理设施	26
2.8.2 废气防治措施	29
2.8.3 固废防治措施	32
2.8.4 地下水及土壤防治措施	34
2.9 历史土壤和地下水环境监测信息	35
2.9.1 历史土壤监测情况	35
2.9.2 历史地下水监测情况	56
3 排查方法	63
3.1 资料收集	63
3.2 人员访谈	63
3.3 重点场所或者重点设施设备确定	64
3.4 现场排查方法	64
4 土壤污染隐患排查	65
4.1 重点场所、重点设施设备隐患排查	65
4.1.1 液体储存区	65
4.1.2 散装液体转运与厂区运输	67
4.1.3 货物的储存和传输	68
4.1.4 生产区	70

4.1.5 其他活动区	70
4.2 隐患排查台账	72
5 结论和建议	76
5.1 隐患排查结论	76
5.2 隐患整改方案或建议	76
5.3 对土壤和地下水自行监测工作建议	76
6 附件	78
6.1 地理位置图	78
6.2 厂区平面布置图	79
6.3 厂区雨污管网图	84
6.4 有毒有害物质清单	85
6.5 重点设施设施清单	86
6.6 人员访谈表及现场勘查情况	90
6.7 公司部分台账记录及现场操作规程	96
6.8 公司重点区域相关防腐防渗施工佐证材料	101
6.9 公司一层车间地面防腐防渗现场情况	108
6.10 公司土壤隐患排查制度	112
6.11 旧龙门电镀线拆除活动方案及总结报告	118
6.12 土壤隐患评审意见	121

1 总论

1.1 编制背景

根据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号)、《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》(闽政〔2016〕45号)、《厦门市人民政府关于印发厦门市土壤污染防治行动计划实施方案的通知》(厦府〔2016〕405号)、《重点监管单位土壤污染隐患排查指南(试行)》(公告2021年第1号)、《厦门市生态环境局关于印发2024年厦门市环境监管单位名录的通知》(厦环综〔2024〕12号)等文件,为配合厦门市土壤污染防治行动计划实施方案的落实,加强土壤环境管理,防止土壤污染,保障土壤安全,保护生态环境,维护人体健康,根据企业实际情况,公司对自身用地情况进行隐患排查,并根据隐患排查结果制定隐患整改方案并一一进行落实。

1.2 排查的目的和原则

(1) 排查目的

排查工业企业生产活动土壤污染隐患,识别可能造成土壤污染的污染物、设施设备和生产活动,并对其设计及运行管理进行分析,确定存在土壤污染隐患的设施设备和生产活动,对土壤污染的隐患进行排查。重点对生产区、原材料及废物堆放区、储存区、转运区和污染防治设施所在区域,确定存在的土壤污染隐患,并完成土壤污染隐患整改。

(2) 排查原则

①针对性原则

针对场地的特征和潜在污染物特性,进行污染浓度和空间分布调查,为场地的环境管理提供依据。

②规范性原则

采用程序化和系统化的方式规范场地环境调查过程,保证调查过程科学性和客观性。

③可操作性原则

结合现阶段科学技术发展能力,分阶段进行场地环境调查,逐步降低调查中的不确定性,提高调查的效率和质量,同时综合考虑时间和经费,使调查过程切实可行。

1.3 排查范围

瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司位于厦门市思明区吕岭路1776号,公司

建设有一期工程及二期工程，一期工程为生产厂房，二期工程为研发中心。公司一期工程一期占地面积 10000 m²，厂区面积 20000 m²，建筑面积 16602m²，为柔性电路板生产线车间用厂房，设计为年产印刷电路板 15 万 m²。本次土壤隐患排查范围为瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司位于厦门市思明区吕岭路 1776 号用地的一期工程范围。



图 1.1.1 隐患排查范围图

1.4 编制依据

- (1) 《中华人民共和国土壤污染防治法》(2019.01.01);
- (2) 《工矿用地土壤环境管理办法（试行）》(2018.08.01);
- (3) 《建设用地土壤环境调查评估技术指南》(公告 2017 年第 72 号, 2018.08.01);
- (4) 《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》(公告 2021 年第 1 号,

2021.01.04);

(5)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发〔2016〕31号,2016年5月28日实施);

(6)《福建省土壤污染防治办法》(福建省人民政府令第172号,2016.2.1实施);

(7)《福建省土壤污染防治行动计划实施方案》(闽政〔2016〕45号);

(8)《福建省土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开指导意见(暂行)》(2019年4月);

(9)《福建省土壤污染防治条例》(2022年9月1日起施行);

(10)《厦门市环境保护条例(2021)》(2021年7月1日起施行)。

(11)《福建省生态环境厅关于进一步规范土壤污染重点监管单位土壤污染隐患排查工作的通知》(闽环保土〔2021〕5号);

(12)《厦门市人民政府关于印发厦门市土壤污染防治行动计划实施方案的通知》(厦府〔2016〕405号2016.12.29实施);

(13)《重点行业企业用地调查信息采集技术规定(试行)》(环办土壤函〔2018〕884号);

(14)《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018);

(15)《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018);

(16)《土壤环境监测技术规范》(HJ164-2004);

(17)《建设用地土壤污染状况调查技术导则》(HJ25.1-2019);

(18)《地下水水质标准》(GB/T 14848-2017);

(19)《厦门市环境保护局关于印发厦门市工业企业用地土壤环境调查相关技术文件的通知》(厦环固〔2018〕16号);

(20)《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ 1209-2021)。

2 企业概况

2.1 企业基础信息

瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司是马来西亚瑞华集团在厦门投资的全资子公司,公司创建于日期2003年6月,注册资本为800万美元,总投资2000多万美元。公司地处厦门光电产业园中心位置(即软件园生产基地),毗邻厦门国际会展中心,具

体地址为厦门市思明区吕岭路 1776 号,地理坐标为东经 $118^{\circ}10'42.31''$,北纬 $24^{\circ}28'55.28''$ 。

瑞华高科技公司于 2003 年投建瑞华高科技电子工业园项目, 总用地面积 $19924.826m^2$, 总建筑面积 $50300m^2$, 建设厂房一栋、科研综合楼一栋及专家接待中心一栋。设计规模年产柔性线路板 500 万只。目前已建成一期工程“柔性电路板生产线”, 年产印刷电路板 $15 \text{ 万 } m^2$, 一期占地面积 10000 m^2 , 厂区面积 20000 m^2 , 建筑面积 $16602m^2$ 。二期科技研发楼主体工程已建成, 正开展招商引资。瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司主要生产厂房为一期五层高的厂房及附属的废水处理站, 其中 1 层~4 层作为公司生产车间及办公行政区域, 5 层出租给瑞乐医疗设备(厦门)有限公司使用。生产车间主要包括 DES 微蚀刻车间、镀金车间、镀铜车间、层压车间、钻孔车间等, 主要用于生产 FPCB, 设计年产量为 150000 m^2 。

根据公司 2022 年编制的《瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司旧龙门电镀线(半自动镀铜生产线)拆除活动环境保护工作总结报告》, 公司于 2022 年 9 月在镀铜车间内的闲置区域建成一条新的龙门电镀线替换旧龙门线, 并于 2022 年 10 月完成旧龙门线的拆除。旧龙门电镀线拆除过程中未发生突发环境事件。PP 板围堰、挡板防护, “三布五涂”防渗处理层、PP 挡板外围 $0.5\text{--}1m$ 内瓷砖层等进行刮除或破碎, 刮除和破碎物质作为危险废物处理, 拆除过程未发现周边土壤污染痕迹。

公司基本情况说明表见 2.1.1。

表 2.1.1 公司基本情况表

序号	项目	内容
1	企业名称	瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司
2	所在地点位置	厦门市思明区吕岭路 1776 号
3	建设日期	2003 年 06 月
4	投产日期	2005 年 07 月
5	设计产量	FPCB $150000 \text{ m}^2/\text{a}$
6	主要生产装置名称	微蚀线、钻孔机、曝光机、快压机、电镀线、补强机等
7	工作制度	全年 300 天, 每天 24 小时, 两班制。
8	排水去向	生活污水经化粪池处理后排入市政管网, 生产废水经厂区污水处理站处理达标后排入市政污水管网入前埔水质净化厂处理

公司组成情况见表 2.1.2。

表 2.1.2 公司组成情况一览表

类别	工程名称	实际建设主要内容
主体工程	生产线情况	第 1 层为冲切车间、模具车间、镀铜车间、污水处理间、材料仓库、加工车间（裁切、钻孔及层压）； 第 2 层为蚀刻显影车间、丝印车间、表面处理车间快压车间、贴膜车间、打孔车间、组装车间； 第 3 层为软水制作车间、SMT 车间、目测区域、电测区域； SMT 车间为下属阳光力量（厦门）电子有限公司独立经营； 第 4 层，建筑面积 3282 m ² ，为餐厅及办公区；餐厅中部设有菲林暗房及菲林室
辅助工程	软水处理间	位于 3 层西侧，设有软水系统 1 套及纯水系统 1 套
	材料仓库	位于一楼车间东南侧
	剧毒仓库	位于 2 楼南侧
	成品仓库	位于 3 楼东南侧
	杂物间	3 楼东北侧
公用工程	冷库	位于一楼东南角
	空压机房	位于一楼东南角，设有 AXCX 110*2KW 2 套
	发电机房	位于一楼东侧中部
	配电房	位于一楼东侧中部
	中央空调系统	厂区西部及东部
	冷却塔	新蚀刻线车间及层压设备使用冷却塔位于厂房东侧中部地面；冰水机冷却塔位于顶楼
环保工程	消防水池	230t，位于厂房东侧中部地下
	污水处理站	污水处理站位于厂区西侧，设计处理能力 1920m ³ /d；电镀废水分支分流，分质处理，废水站设有镍系处理系统，设计处理能力 4.17t/h (50t/d)、铜系处理系统，设计处理能力 1.5t/h(30t/d)、含氰废水处理系统，设计处理能力 1t/h((24t/d)) 及综合处理系统，设计处理能力 80t/h。
	废气治理系统	钻孔粉尘经布袋除尘器处理后汇入 1#酸雾净化塔，由 45m 高 DA001 排气筒排放； 蚀刻及镀铜过程产生的盐酸雾、硫酸雾及甲醛经 1#酸雾净化塔处理后，由 45m 高 DA001 排气筒排放；1#酸雾净化塔配套 2 台引风机，设计风量 47000m ³ /h (采用变频风机) 化学实验室、镀镍金过程产生的氰化物、盐酸雾经 2#酸雾净化塔处理后，由 45m 高 DA002 排气筒排放；氰化氢先进入破氰系统预处理后纳入 2#酸雾净化塔处理后，由 45m 高 DA002 排气筒排放； 2#酸雾净化塔配套 2 台引风机，设计风量 47000m ³ /h (采用变频风机)； 丝印、SMT 点胶、物理实验室、压合过程产生的有机废气，经活性炭处理后由 43m 高 DA003 排气筒排放，设计风量 9500m ³ /h； 热排气并入活性炭处理系统。
	噪声	空压机、发电机设置单独隔间，且靠近东侧，远离敏感目标；楼顶环保设备靠近明发园一侧设置隔声墙；

类别	工程名称	实际建设主要内容
	危废暂存间	目前 6 个危废暂存间：危废间 1 存储含铜污泥（HW17），占地面积约 60 m ² ；危废间 2-含镍污泥（HW17），占地面积约 15 m ² ；危废间 3-干膜渣（HW13），占地面积约 15 m ² ；危废间 4-废菲林/废矿物油（HW16/HW08），占地面积约 12 m ² ；危废间 5-其他废物(HW49)，占地面积约 65 m ² ；危废间 6-废蚀刻液(HW22)，占地面积约 65 m ² ；危险废物委托有资质单位处置。
	事故应急池	利用废水收集装置罐地下围堰作为事故应急池；但应急池内同时设有含氰废水罐、含镍废水罐、黑孔废液罐、酸碱废液罐、微蚀废液罐及废蚀刻液罐（废氯化铜）。公司于 2020 年 4 月将 4 个废水收集罐搬迁至地面，腾空围堰区；同时砌墙隔出 385m ³ 作为整个厂区事故应急池。 盐酸罐：2019 年 9 月完成对盐酸储罐区的改造，罐区独立设置围堰，高度 2m；罐区均设置三防处理；泄漏废液接入污水处理站调节池；槽车自带酸碱泵，接入罐体；罐区设置烟雾处理器，在装卸时形成闭路循环，最大程度减少呼吸气体排出；正常使用过程中，呼吸阀废气接入 1#酸雾净化塔处理后排放。一层镀铜生产线设置高 20cm 围堰，同时地面做防腐防渗处理。二层表面处理车间镀金线设置围堰，同时地面做防腐防渗处理。

2.2 建设项目概况

（1）地理位置及周边环境

公司位于厦门市思明区吕岭路 1776 号，公司地理位置情况见图 2.2.1。公司厂址东面隔路为居住建筑群，西面与明发园（单身公寓、公建配套）紧邻，南侧为福光工业园、鑫磊彩印厂等，北侧为三安光电股份有限公司，均与公司隔路紧邻。公司周边主要的环境敏感目标为东侧的岭兜小区等居住建筑群及西侧的明发园单身公寓。

（2）总平面布置

公司主要生产厂房为一期五层高的厂房，厂区大门面向岭兜北二路。厂房西侧分布有公司的污水处理站收集池和危废仓库，污水排放口位于厂区东北侧，废气排放口位于厂房顶楼。

公司生产厂房一楼西侧自北向南为冲切车间、维修间、镀铜车间、危险品仓库，东侧由北自南为层压车间、配电房、钻孔车间及材料仓库；镀铜车间设有龙门电镀线、VCP 线，同时配套 PTH 线、黑孔线及除胶渣线。二层西侧自北向南为 AOI、物理/化学实验室、显影/蚀刻车间（DES 车间）、曝光车间、印刷车间及激光切割车间；东侧自北向南为组装车间、贴膜保护及打孔车间、快压车间、表面处理车间及办公室。表面处理车间布设有 1 条电镀镍金线、2 条化学镍金线、1 条减铜线、镀锡试验线、1 条棕化线、2 条微蚀线、1 条喷砂线、1 条化学清洗线、1 条水洗线；DES 车间设有 1 条微蚀线、1 条显影蚀刻线、1 条显影蚀刻脱模线、1 条旧显影线（目前闲置）。三楼西侧为 SMT 车间

(由阳光力量运营，不在本轮审核范围），布设有点胶间、目视间、仓库及 SMT 区；东侧为目视区、电测区及办公区。四楼为四层西侧为餐厅区，东侧为办公区域。

厂区总平面布置见附图 6.2，厂区雨污管网情况见图 6.3。

(3) 公司三同时执行情况

瑞华高科技电子有限公司于 2000 年 10 月 28 日在厦门市工商局登记注册，2001 年 7 月 13 日委托厦门市环境保护科研所承担该项目的环境影响评价工作，2002 年 7 月完成《瑞华高科技电子工业园环境影响报告书》。2003 年 1 月 15 日获得原厦门市环境保护局《关于瑞华高科技电子工业园环境影响报告书的批复》（厦环监[2003]6 号）。2005 年 9 月瑞华高科技电子有限公司正式投产，2007 年 2 月 6~13 日厦门市环境监测中心站对公司一期项目进行建设目竣工环保验收监测，并于 2007 年 7 月 5 日对瑞华高科技电子工业园一期工程进行现场验收。验收意见中鉴于该项目未能达到设计生产能力的 75%，只按现有工况进行竣工验收，2007 年生产负荷为设计产能的 40%。2014 年公司编制《黑孔生产线项目环境影响报告表》，于 2014 年通过原厦门市环境保护局思明分局环评审批，审批文号厦环（思）监[2014]519 号。该项目于 2015 年通过竣工环保验收，验收批复文号厦环（思）验[2015]419 号。自动化改造项目于 2014 年 10 月通过原厦门市环境保护局思明分局的审批（厦环（思）监[2014]1265 号），并于 2017 年 1 月通过竣工环境保护验收（厦环（思）验[2016]268 号）。公司环保三同时执行情况见表 2.2.1。

表 2.2.1 三同时执行情况表

序号	编制时间	项目名称	生产规模及工程内容	环评批复	竣工环保验收
1	2003.1	瑞华高科技电子工业园项目环境影响报告书	年产柔性线路板 500 万只(一期验收时明确项目产能为 15 万 m ²)；总用地面积 19924.826 m ² ，总建筑面积 50300 m ² ，建设厂房一栋、科研综合楼一栋及专家接待中心一栋	2003 年 5 月通过原厦门市环境保护局审批厦环监[2003]6 号、厦环监[2003]38 号；	2007 年 7 月通过一期工程竣工环境保护验收
2	2014.4	黑孔线生产项目环境影响报告表	技改项目以黑孔生产工艺替代传统的化学沉铜工艺；年产黑孔覆铜板 21.8 万 m ² （中间产品），改建后总规模不变，年产印刷电路板 15 万 m ²	2014 年 4 月通过原厦门市环境保护局思明分局的审批，厦环（思）监[2014]519 号	2015 年 7 月通过竣工环境保护验收，厦环（思）验[2015]419 号
3	2014.10	自动化改造项目环境影响报告表	改建后总规模不变，年产印刷电路板 15 万 m ² ；对现有项目的部分手动设备进行自动化改造，将现有的人工操作工序如曝光工序、钻孔工序、快压工	2014 年 10 月通过原厦门市环境保护局思明分局的审批，厦环（思）监	2017 年 1 月通过竣工环境保护验收，厦环（思）验

序号	编制时间	项目名称	生产规模及工程内容	环评批复	竣工环保验收
			序、贴补强工序、贴 PSA 工序、检测工序、切割工序采用自动化设备替代，并对现有的磨板工序改用喷砂工序进行生产。	[2014]1265 号	[2016]268 号
4	2007.8.	瑞华高科技工业园二期 - 研发中心大楼环境影响报告表	用地面积为 8520.094 m ² ，总建筑面积 43700 m ² ，建一栋高档研发中心，由地下两层、裙房四层及二十二层的塔楼组成	厦环监[2007]表 182 号	已开展自主验收

公司于 2019 年 12 月 31 日取得国版排污许可证，并根据变动情况及时进行变更，现有排污许可证有效期为 2022-12-31 至 2027-12-30，公司排污许可证情况详见表 2.2.2。

表 2.2.2 排污许可执行情况

证书编号	证书有效期限	发证机关	污染物排放许可内容
91350200612039010J001T	2022-12-31 至 2027-12-30	厦门市思明生态环境局	初始排污权废水排放量：150000吨/年； 初始排污权：化学需氧量7.5吨/年、氨氮0.75吨/年

2.3 用地历史情况

公司用地原为厦门光电产业园中心位置（即软件园生产基地），厦门市思明区吕岭路 1776 号，用地属于工业用地。公司投产后未发生过污染物泄漏或者环境土壤污染事件，根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》，公司用地属于非敏感用地，属于第二类用地。

2.4 原辅料及产品情况

2.4.1 产品情况

公司主要生产 FPCB 单层板、双层板和其他板（包括多面板、镂空板和软硬结合板）的开发与生产，生产车间主要包括 DES 微蚀刻车间、镀金车间、镀铜车间、层压车间、钻孔车间等。

2.4.2 原辅材料情况

公司生产中使用的化学品包括生产线及污水站使用的酸碱类物质，电镀工序使用的氯化镍等含重金属原辅材料以及其他工序的UV油墨等原辅材料，主要化学品消耗、主要成分及储存情况见表 2.4.1。

表 2.4.1 原辅材料的年用量、主要成分及储存情况一览表

序号	类别	名称	单位	2023 年用 量	主要成分	储存地点	储存方式
1	酸碱类物质	盐酸	t	2	盐酸	化学品仓库	2.5L/瓶装
2		硫酸(AR 级)	t	33.52	硫酸	化学品仓库	5L/瓶装
3		硝酸(65%~68%,CP 级)	t	2.43	硝酸	化学品仓库	30kg/桶
4		硼酸	t	0.2	硼酸	化学品仓库	25kg/袋
5		双氧水(27.5%)	t	27.425	H ₂ O ₂	化学品仓库	25kg/桶
6		纯碱	t	10.4	碳酸钠	化学品仓库	40kg/袋
7		氢氧化钾(90%)	t	8.425	氢氧化钾	化学品仓库	25kg/袋
8	电镀工序原辅材料	工业级氨基磺酸镍	t	0.475	Ni(NH ₂ SO ₃) ₂ ·4H ₂ O	化学品仓库	25kg/袋
9		氨基磺酸镍(高纯)	t	4.956	Ni(NH ₂ SO ₃) ₂ ·4H ₂ O	化学品仓库	29.5kg/袋
10		化学镍添加剂 KG-531	L	6320	/	化学品仓库	20L/桶
11		化学镍建浴剂 KG-531	L	2700	/	化学品仓库	20L/桶
12		镍角	t	0.3	镍	化学品仓库	/
13		氯化镍(CP 级)	t	0.175	氯化镍	化学品仓库	25kg/袋
14		五水硫酸铜	t	1.05	CuSO ₄ ·H ₂ O	化学品仓库	25kg/袋
15		磷铜球	t	11.9	铜	化学品仓库	/
16		氰化金钾	t	0.02	KAu(CN) ₄	剧毒品仓库	100g/瓶
17		柠檬酸金钾	t	0.32	KAu ₂ N ₄ C ₁₂ H ₁₁ O ₈	剧毒品仓库	100g/瓶
18	其工 序原 辅材 料	感光膜	m ²	28 万	常由聚乙烯膜(PE)、光致抗蚀剂膜和聚酯薄膜(PET)三部分组成	物料仓库	/
19		UV 油墨	t	0.4	环氧树脂、硫酸钡、钛白粉、石油脑等	化学品仓库	25kg/桶
20		过硫酸钠(96%)	t	15.025	过硫酸钠	化学品仓库	25kg/袋
21		甲醛	t	0.05	甲醛	化学品仓库	25L/桶
22		酸性清洁剂	L	3400	/	化学品仓库	25L/桶
23		丙酮	t	0.2	丙酮	化学品仓库	20kg/桶

序号	类别	名称	单位	2023年用量	主要成分	储存地点	储存方式
24	废水处理站	微蚀剂	L	26075	主要成分为硫酸	化学品仓库	25L/桶
25		显影液	t	0.5	主要成分为硫酸、硝酸及苯、甲醇、卤化银、硼酸、对苯二酚	化学品仓库	20kg/桶
26		菲林	t	1.0	/	物料仓库	/
27		除油剂	L	1675	/	化学品仓库	25L/装
28		次氯酸钠	t	1.1	次氯酸钠	化学品仓库	25kg/桶
29	废水处理站	硫酸(30%~31%)	t	6	硫酸	污水站	桶装
30		盐酸	t	163	盐酸	盐酸储罐区	10m ³ /罐 (2个/1用1备)
31		氢氧化钠 (片碱)	t	70	氢氧化钠	污水站	桶装
32		硫酸亚铁	t	80	硫酸亚铁	污水站	桶装
33		焦亚硫酸钠	t	4	焦亚硫酸钠	污水站	桶装
34		过氧化氢	t	6	过氧化氢	污水站	桶装
35		聚丙烯酰胺	t	1.5	聚丙烯酰胺	污水站	桶装
36		聚合氯化铝	t	5	聚合氯化铝	污水站	桶装

2.5 涉及的有毒有害物质

根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》中“二、术语和定义（四）有毒有害物质-1.列入《中华人民共和国水污染防治法》规定的有毒有害水污染物名录的污染物；2.列入《中华人民共和国大气污染防治法》规定的有毒有害大气污染物名录的污染物；3.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》规定的危险废物；4.国家和地方建设用地土壤污染风险管控标准管控的污染物；5.列入优先控制化学品名录内的物质；6.其他根据国家法律法规有关规定应当纳入有毒有害物质管理的物质。

根据公司原辅材料情况表（表 2.4.1）及生产工艺污染物产生情况表（表 2.6.1），公司涉及的有毒有害物质见表 2.5.1。

表 2.5.1 公司涉及的有毒有害物质表

类型	物质名称	主要污染因子	依据
原辅材料	盐酸	pH、盐酸雾	《福建省土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开指导意见（暂行）》D1类 pH。
	硫酸	pH、硫酸雾	
	硝酸	pH	

类型	物质名称	主要污染因子	依据
废水	硼酸	pH	《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018); 氰化物为《优先控制化学品名录(第二批)》;
	氨基磺酸镍	总镍	
	镍角	总镍	
	氯化镍	总镍	
	硫酸铜	总铜	
	磷铜球	总铜	
	氰化亚金钾	氰化物、氰化氢	
	柠檬酸金钾	氰化物	
	甲醛	甲醛	《有毒有害大气污染物名录(2018年)》;《优先控制化学品名录(第一批)》;
废气	微蚀剂(主要成分硫酸)	pH	《国家危险废物名录(2021年版)》;
	显影液(主要成分为硫酸、硝酸及苯、甲醇、卤化银、硼酸、对苯二酚)	苯、废显影液	
	盐酸	盐酸雾	
废水	硫酸	硫酸雾	《有毒有害大气污染物名录(2018年)》; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018);
	氰化亚金钾	氰化氢	
	生产废水	pH	
		总铜	《福建省土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开指导意见(暂行)》 D1类 pH。
		总镍	
		氰化物	《有毒有害水污染物名录(第一批)》; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018);
		苯(显影液中的苯)	
固体废物	含铜污泥(HW 336-058-17)	铜	《国家危险废物名录(2021年版)》; 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》 (GB36600-2018);
	含镍污泥(HW 336-055-17)	镍	
	其他危险废物(HW 900-041-49)	废化工原料容器	
	其他危险废物(HW 900-045-49)	废弃电路板、钻孔粉尘(均含铜)	
	废蚀刻液(HW398-004-22)	铜	
	报废菲林及废显影液(HW231-001-16)	银	
	含镍废液(HW 336-055-17)	镍	
	干膜渣(HW 900-016-13)	化学品	

类型	物质名称	主要污染因子	依据
	废矿物油 (HW900-249-08)	石油类	

根据上表分析，公司涉及的有毒有害物质因子主要有：铜、镍、氰化物、甲醛、银、苯、石油类等。

2.6 生产工艺及产排污环节

目前公司生产的产品有高挠性超精红单面板、双面板、多层柔性电路板（包含软硬结合版，镂空板）。柔性印制电路板制造的主要生产流程包括基板的钻孔、电镀、贴干膜、曝光、显影、蚀刻、脱膜、贴覆盖膜、层压，再经表面处理后进行冲定位孔、电测、冲外形等工序，各类产品所用的原材料基本一致，主要区别在于加工路径不同及产品层数不同。

各种电路板生产工艺流程及产排污环节如图 2.6.1~2.6.2。

(1) 单面板

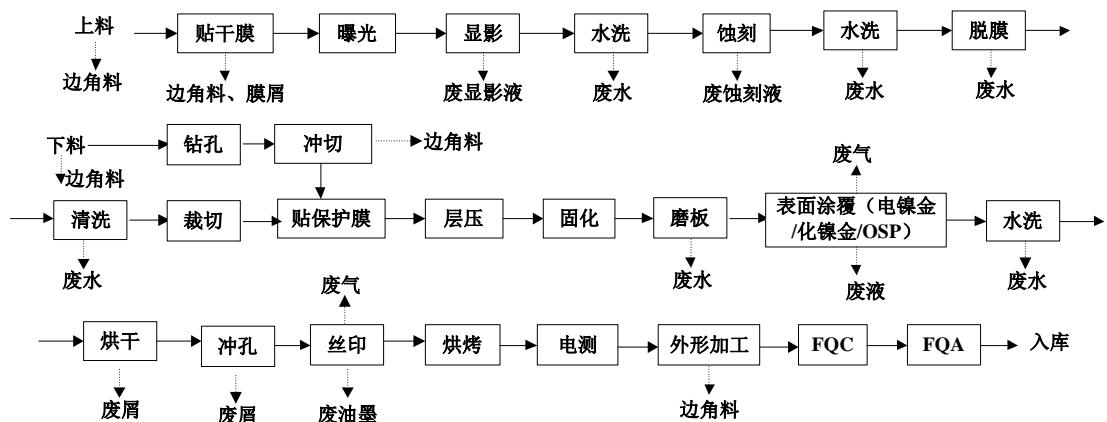


图 2.6.1 单面板生产工艺流程及产污环节

(2) 双面板

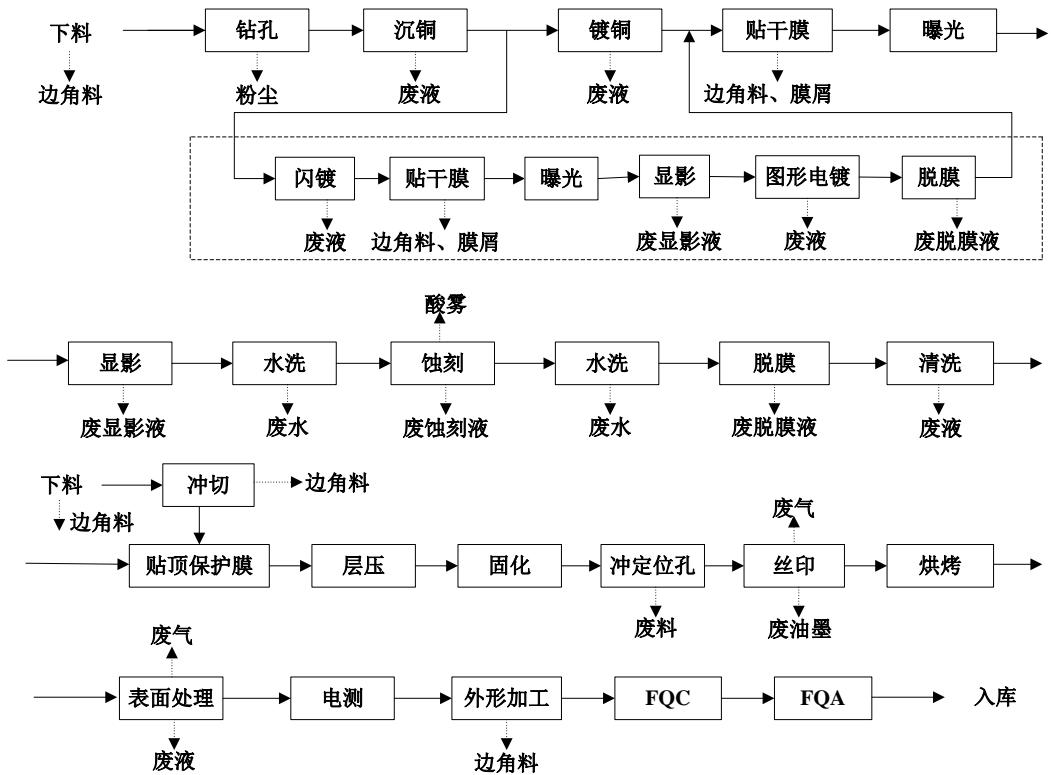


图 2.6.2 双面板生产工艺流程及产污环节

(3) 多层板

由单面板及多面板层压而成，工艺过程的产排污环节与之类似，不再赘述。

双面板生产工艺比单面板复杂，湿流程中增加沉铜、镀铜两大环节，产排污量大，双面板为企业的主打产品，故以双面板的生产工艺流程阐述整个生产过程。

钻孔、冲孔、冲外形：根据电路板设计要求进行加工，其生产过程会产生铜粉尘(G1)和边角料(S1)产生。

将经过钻孔后的基板，通过黑孔/沉铜工艺使其基板的双面能通过各个孔连接导电。主要目的是在各层孔壁上形成铜层，使之导电。通孔工艺主要由化学镀铜(沉铜)黑孔、镀铜构成。沉铜/黑孔前需对孔壁进行除胶渣。

除胶渣：钻孔时树脂与钻嘴在高速旋转剧烈摩擦过程，局部温度上升至 200℃，致使树脂软化涂满孔壁，冷却后形成胶渣。胶渣易致使“互连分离”、“孔壁分离”、拉离等现象，严重影响产品品质，因此在沉铜前应先除胶渣。

膨胀：使孔壁上的胶渣得以软化，膨松并渗入树脂聚合后交联，从而降低其键结合的能量，使易于进行树脂溶解，使用 MLB 调整剂 211。

除胶渣：利用高锰酸钾强氧化性的特点，在高温及强碱的条件下，与树脂发生化学反应使其分解。反应生成 MnO_2 ，形成泥渣 S14。

胶缸设有再生系统，利用电解的原理，进行回收利用。定期更换胶缸废水，废水进入综合废水池进行处理。

中和：利用 MLB 中和剂中和残存在版面或孔壁死角处的二氧化锰或高锰酸盐。

除胶渣过程会产生 W1 酸洗废水、W2 除胶渣废水、S14 废胶渣。

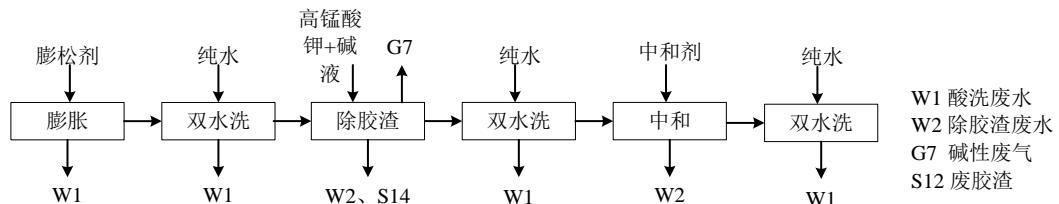


图 2.6.3 除胶线工艺流程及产污环节

化学沉铜：化学沉铜的原理是无须电源的情况下，在钻孔工序钻出的孔壁上沉积一层薄薄的铜（厚度 $0.2\sim0.5\mu m$ ）作为电镀铜前的基础。微蚀、预浸、化学沉铜过程会产生硫酸雾，沉铜过程会产生少量甲醛；各清洗工序会产生清洗废水；沉铜槽废槽液每月更换一次，纳入化学铜处理系统进行处理。

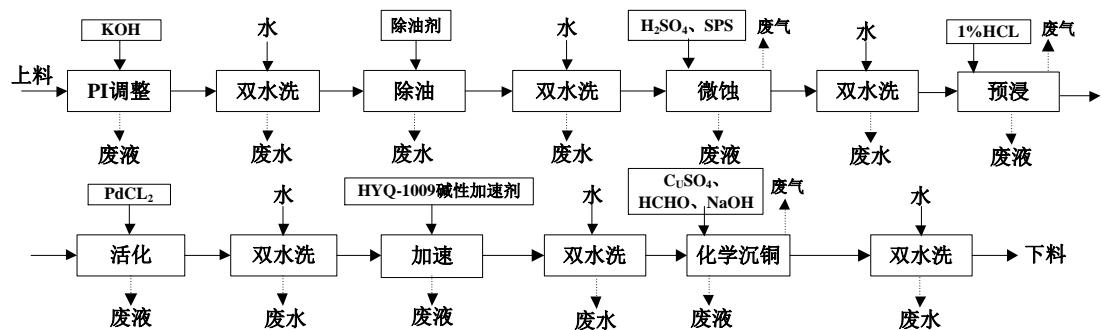


图 2.6.4 沉铜 (PTH) 工艺流程及产污环节

PI 调整：调整孔壁表面的净电荷，主要添加 PI 调整剂及 KOH。

除油：去除线路板表面及孔壁轻微氧化物及轻微污渍（如手指印等），使用清洁剂 11750，碱性除油。除油废水进入综合废水池处理。

微蚀：去除线路板铜面上的氧化物及其他杂质，粗化铜表面，增强铜面与电解铜的结合力。主要添加微蚀剂、过硫酸钠、硫酸。微蚀槽废液在铜离子浓度低于 $33mg/L$ 需进行更换，更换废液与微蚀后清洗废水单独收集，利用离子交换树脂处理后，回收废水中的铜，降低其铜浓度至 $0.5mg/L$ 后，进入综合池处理。

预浸：为防止清洗后过多的水量及其他杂质污染物带入活化槽，导致局部分解，致使活化液的浓度和 PH 值发生变化，需先进行预浸。

活化：在绝缘基体上吸附一层具有催化能力的金属颗粒，使经过活化的基体表面具有催化还原金属的能力，从而使后续的化学镀铜反应在整个催化处理过的基体表面顺利进行。活化液为触媒活化剂 KG-529，活化剂 YC-203，含有贵金属钯，钯液中的 Pd，以 SnPd7CL16 胶团存在。活化缸废液 3~5 年更换一次；委外回收处理。

加速：剥去 Pd 外层的 Sn^{+4} 外壳，露出 Pd 金属，清除松散不实的钯团及钯离子、原子等。

沉铜：利用甲醛作为还原剂，与铜溶液在调节剂（氢氧化钠）、络合剂（EDTA）及稳定剂条件下，沉积生成金属铜；控制工艺条件，可沉积所需厚度的铜。该过程会有少量甲醛废气产生。含铜废水进入化学铜废水，

黑孔：黑孔制程是在钻孔后以黑孔方式在绝缘的孔壁以碳粉附著而能导电，再以镀铜方式在孔壁上形成孔铜达到上、下两面线路导通之目的。黑孔在吸附过程中呈物理性，不发生化学反应，可根据实际生产的减损补加新液，不存在因化学反应而消耗其他成份的现象。

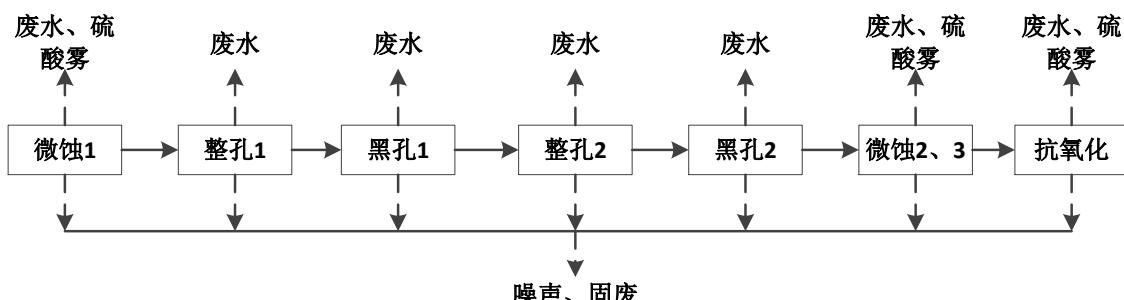


图 2.6.5 黑孔沉铜工艺流程

微蚀：通过化学药水的作用，在产品孔壁表面形成一种微观粗糙的表面，为后面黑孔工序提供条件。

整孔 1、2：黑金化溶液内碳黑带有负电荷，和钻孔后的孔壁树脂表面所带负电荷相排，不能静电吸附，直接影响石墨或碳黑的吸收效果。通过调整剂所带正电荷的调节，可以中和树脂表面所带的负电荷甚至还能赋予孔壁树脂正电荷，以便于吸收石墨或碳黑。槽液 2 年更换一次，更换槽液由供应商回收利用。

黑孔 1、2：通过物理吸收左右，使孔壁基材的表面吸附一层均匀细致的碳黑导电层。槽液 2 年更换一次，更换槽液由供应商回收利用。

微蚀：首先用碱金属硼盐溶液处理，使石墨或碳黑层呈现微溶胀，生成微孔通道。这是因为在黑孔化过程中，石墨或碳黑不仅被吸附在孔壁上，而且也吸附在内层铜环集基板的表面铜层上，为确保电镀铜与基体铜有良好的结合，必须将铜上的石墨或碳黑出去。为此只有石墨或碳黑层生产微孔通道，才能被蚀刻液除去。因蚀刻液通过石墨或碳黑层生产的微孔通道蚀到铜层，并使铜面微蚀掉 $1\sim2\mu\text{m}$ 左右，使铜上的石墨或碳黑因无结合处而被除掉，而孔壁非导体基材上的石墨或碳黑保持原来的状态，为直接电镀提供良好的导电层。

抗氧化：黑孔完成后其洁净铜面及内层铜环易于氧化，需予抗氧化处理，延长存放时间，以利于后续制作。

镀铜：在沉铜或黑孔的基础上，对基板两面的铜箔进行镀铜，以增加铜箔和孔铜的厚度，镀层厚度为 $12\sim18\mu\text{m}$ 。(多层、和部分双面 $25\sim35\mu\text{m}$)。项目设有2条电镀铜线，一条为龙门电镀线，一条为VCP线。

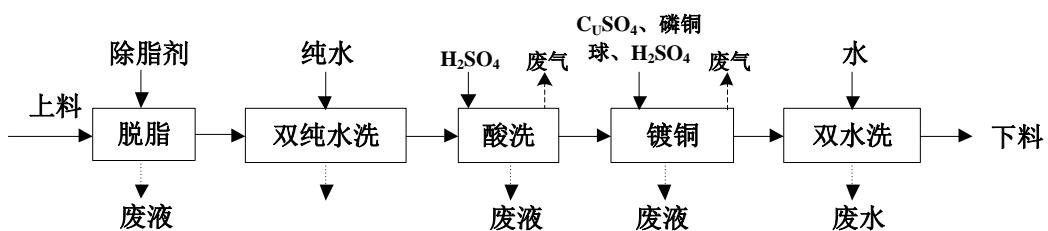


图 2.6.6 镀铜线工艺流程及产排污环节

酸洗：其过程选用3-5%的硫酸，硫酸液在配制过程中会产生硫酸雾，通过集中收集后经碱液喷淋处理排放，酸洗废液循环使用。

清洗：产生清洗废水，废水中主要含有铜离子，污水经配套的污水处理设施处理达标后排放。

电镀母液：电镀母液槽不设置溢流口，故所有的电镀母液不外排，一直循环使用。若槽内药液有受到污染，则进行碳处理后再继续使用。处理电镀槽液过程会产生废活性炭。

炭化处理过程产生的硫酸铜废水进入含铜废水处理系统进行处理。

贴干膜：将高分子感光膜与铜箔热粘合。干膜是一种在日常光线下易感光的材料，膜贴在铜箔上，经曝光显影后，使线路基本成型，干膜主要起到了图象转移的功能，且在蚀刻的过程中起到保护线路的作用。在加热和压力的条件下干膜和铜箔相结合，不需黏合剂。该工段产生废干膜（S4）。

曝光显影：利用紫外光（UV）照射下曝光，使线路基材上的干膜单体或FPC板上的预烘干的感光油墨在紫外光的照射下发生聚合反应，将菲林上的线路图象转移到基板上，菲林为委外加工。显影以含Na₂CO₃的显像液将线路以外未感光聚合的预烘干感光油墨或干膜中未聚合的单体溶解，聚合的部分保留在铜面上，从而露出所需要蚀刻掉的铜面，此过程主要产生废油墨（S5）、干膜渣（S1）、显影废液（S6）、显影废水（W6）。

生产线每班更换显影液（缸体容积600L），废显影液进入脱模废水处理系统进行酸化处理，而后排入综合废水处理系统进行处理。

蚀刻：在一定温度条件下（45±5℃）蚀刻液（氯化铜溶液）经喷头均匀喷淋到铜箔的表面，与没有干膜保护的铜箔发生氧化还原反应，将不需要的铜反应掉。采用盐酸和氯酸钠对蚀刻液进行再生，产生少量的酸雾；清洗过程会产生废水。蚀刻母液使用过程中会添加双氧水及盐酸进行再生，蚀刻液通过药水槽的溢流口收集在水处理车间地下室的废蚀刻液桶槽内（7~8t/月），约半年左右时间交由有资质单位进行回收利用。

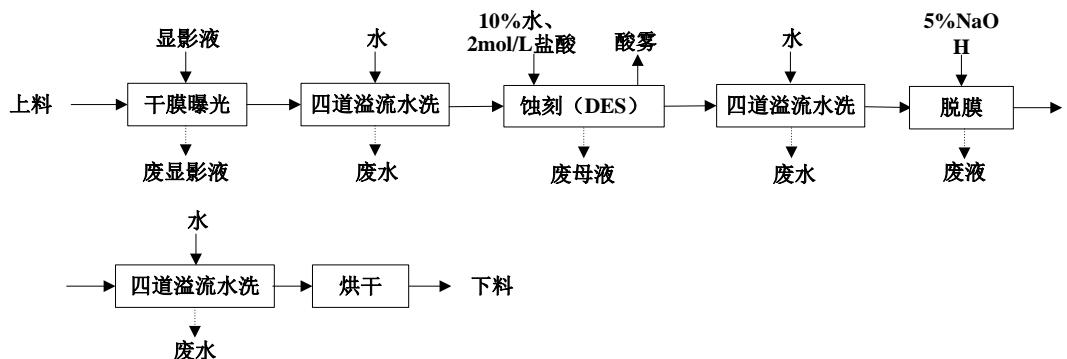


图 2.6.7 蚀刻线（DES）工艺流程及产排污环节

脱膜：脱膜工序是去除所有残留干膜，将药水（NaOH）浸在干膜上产生化学反应，使其脱落。脱模槽液每月更换一次，进入酸碱废水处理系统处理后纳入综合处理系统处理后达标排放。

贴保护膜：将冲切好开口的保护膜和做好线路的铜箔进行对位，贴在铜箔上，然后用烙铁将保护膜进行固定。该工段产生保护膜边角料（S5）。

层压：将贴好保护膜的铜箔放入压合机，保护膜上的胶在一定温度和压力下融化后，固化在铜箔上，将裸露的铜箔和空气隔绝。该工段产生保护膜边角料（S5）、有机废气（G2）。

丝印：印刷工序主要进行丝网印刷，该过程会产生废网版、有机废气、废抹布。

表面处理：根据客户要求采用化学镍金、电镀镍金或镀锡，电镀镍金、锡工艺产生电镀母液，其药液均循环使用，定期进行清理或补充药液。化学镍金、电镀镍金工艺流程及产排污环节见图 2.6.8、图 2.6.9、图 2.6.10。

电测：用工装治具对线路板进行开、短路测试。

SMT：即表面组装技术，通过回流焊或浸焊方法将无引脚或短引线表面组装元器件安装在印制电路板表面。该工序目前由其他独立经营。

FQC/FQA：利用显微镜及金手指检测仪器对产品外观进行检测。该过程会产生报废产品。

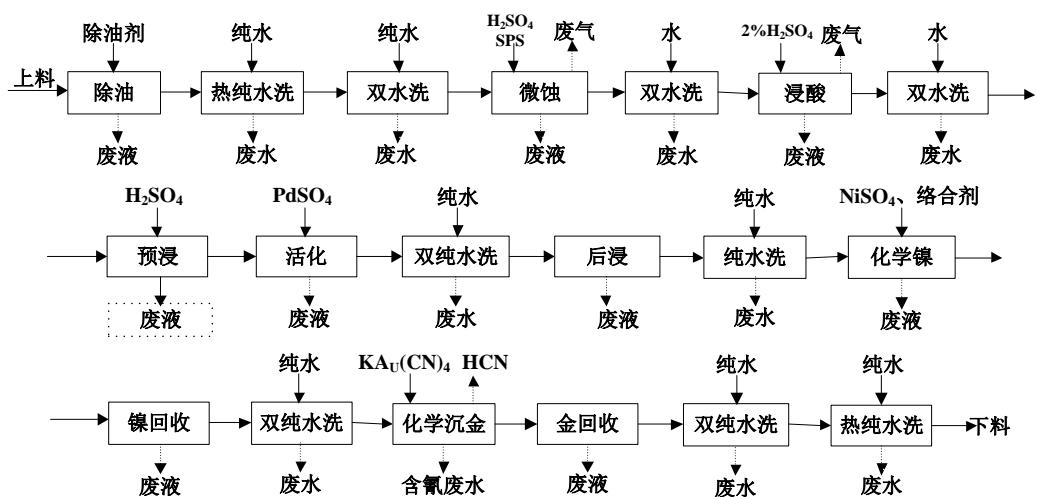


图 2.6.8 化学镍金线工艺流程及产排污环节

化学镍金生产过程与化学铜工艺类似，前处理后进行化学镍、金。

化镍槽使用 3~4 周期后需更换，更换废液进入镍系处理系统进行处理，利用硝酸进行清洗，清洗后废水、镍回收废水及后段双水洗含镍废水一同进入镍系处理系统进行处理。

活化：在绝缘基体上吸附一层具有催化能力的金属颗粒，使经过活化的基体表面具有催化还原金属的能力，从而使后续的化学镍反应在整个催化处理过的基体表面顺利进行。活化液为触媒活化剂 KG-529，活化剂 YC-203，含有贵金属钯，钯液中的 Pd，以 SnPd7CL16 胶团存在。活化缸废液 3~5 年更换一次；委外回收处理。

化学沉金槽更换废液进入金回收处理，废水进入含氰废水处理系统处理后，进入综合废水处理系统。

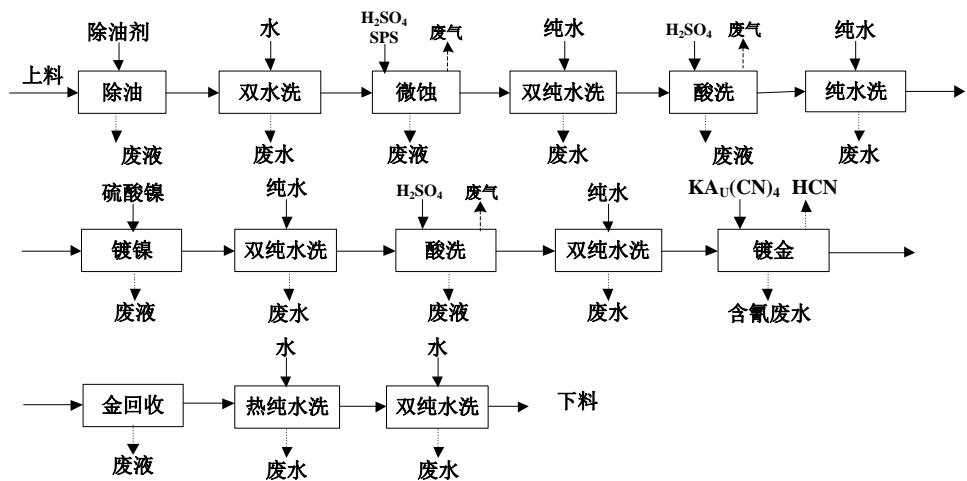


图 2.6.9 电镀镍金线工艺流程及产排污环节

电镀镍母液槽不设置溢流口，故所有的电镀镍母液不外排，一直循环使用。若槽内药液有受到污染，则进行碳处理后再继续使用。处理电镀槽液过程会产生废活性炭。

炭化处理过程产生的含镍废水进入含镍废水处理系统进行处理。

电镀金槽液更换废液进入金回收处理，废水进入含氰废水处理系统处理后，进入综合废水处理系统。

酸洗槽 2~3 天更换 (400L 水+5kg 柠檬酸；镍含量<1)，更换废液进入镍处理系统进行处理。

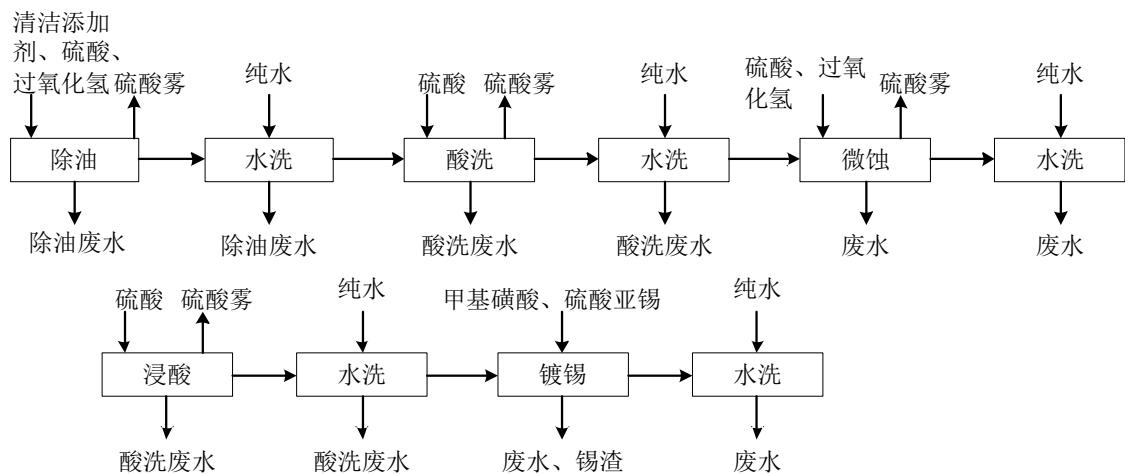


图 2.6.10 镀锡试验线工艺流程及产排污环节

镀锡废水进入综合废水处理系统进行处理。

根据各个生产工序的产排污分析，对各个工序产生的污染物及污染物排放去向进行汇总，具体见表 2.6.1。

表 2.6.1 主要产排污环节及污染物去向

类别	产污环节及其产生源		主要污染物	治理措施	排放规律
	场所/设备/设施	产污环节			
废气	1F/冲压机、钻孔系统	钻孔、冲孔、冲切	颗粒物	钻孔系统辅助吸尘机	连续
	1F 预处理间	酸洗	硫酸雾、盐酸雾	1#酸碱废气洗涤塔	连续
	1F 除胶渣	微蚀			
	1F 镀铜生产线	镀铜			
	1F 黑孔生产线	微蚀			
	1F 沉铜生产线	化学沉铜	甲醛		
	盐酸储罐区	罐体大小呼吸	盐酸雾		
	1F/层压机、2F 快压	层压、快压	非甲烷总烃	活性炭吸附装置	连续
	2F 物理实验室	物理实验			
	2F 激光切割	切割			
	2F/丝网印刷机	印刷			
	3F 点胶机、固化	点胶(封装)、UV 固化	电镀线上氰化氢废气先经 NaClO 混合液吸收法净化后，纳入 2#酸碱废气洗涤塔；其余废气直接接入 2#酸碱废气洗涤塔	连续	连续
	2F 蚀刻生产线、镀镍生产线	蚀刻、镀镍	氯化氢		
	2F 化学实验室	化学实验过程	酸性气体		
	2F DES 车间整体排风	生产线	硫酸雾、氯化氢		
	2F 镀镍生产线/化学镍金	镀镍	硫酸雾、氯化氢、硝酸雾		
	2F 镀金生产线	镀金	氰化氢		
废水	2F 自动镍金线、化学沉镍金线	化学镍槽更换废液、镍回收水洗槽、镍双水洗废水	pH、总镍	含镍废水处理系统—放流池-总排口	连续
	1F 含镍污泥板框压滤	压滤废水	总镍		间歇
	1F 化学沉铜	沉铜槽及回收水洗槽	pH、总铜	含铜废水处理系统—综合处理系统-总排口	连续
	1F 电镀铜	镀铜槽清洗	pH、总铜		连续
	1F 综合废水污泥板框压滤机	综合废水池	pH、总铜	综合处理系统-总排口	连续
	2F 镀金线、化学沉镍金线	电镀金槽废液、金回收水洗槽、双水洗、热水洗	pH、总氰化物	含氰废水处理系统-综合废水处理系统-排放口	连续
	2F 氰化氢废气处理系统	喷淋废水	pH、总氰化物		连续
	2F 脱膜生产线	脱膜	脱模废液	酸碱废水处理系统-综合废水处理系统-排放口	连续
	2F 显影生产线	显影	显影废液		连续

类别	产污环节及其产生源		主要污染物	治理措施	排放规律	
	场所/设备/设施	产污环节				
废水	所有产线的微蚀工序	微蚀	pH、COD、总铜	离子交换树脂处理—综合废水池	连续	
	1F 除胶渣	除胶渣及水洗	pH、COD	综合废水处理系统-总排口	连续	
	1F 除胶渣	除油及水洗	pH、COD、石油类		连续	
	1F 沉铜生产线、黑孔线、镀铜生产线	沉铜、镀铜及水洗	pH、COD、总铜		连续	
	2F 脱膜生产线	脱膜及水洗	pH、COD		连续	
	2F 微蚀、蚀刻生产线	蚀刻及水洗	pH、总铜		连续	
	2F 显影生产线	显影及水洗	pH、COD		连续	
	2F 镀镍生产线	镀镍及水洗	pH、总镍		连续	
	2F 磨板生产线	活化及水洗	pH、COD		连续	
	2F 化学清洗线	清洗废水	pH、COD		连续	
	2F 镀金生产线	水洗	pH、COD		连续	
	2F 减铜生产线	蚀刻及水洗	pH、总铜		连续	
	2F 棕化生产线	清洗废水	pH、COD		连续	
	喷淋塔废水	酸碱废气处理设施	pH		间歇	
噪声	抽排风机	废气处理	等效 A 声级	基础减振，隔声墙降噪	连续	
	冷却塔		等效 A 声级	基础减振	连续	
	发电机房		等效 A 声级	基础减振，厂房隔声	连续	
	空压机	空压机	等效 A 声级	单独隔间，基础减振，进出口设消声器	间歇	
	纯水制备	制备纯水	等效 A 声级	基础减振	间歇	
	车间设备	各生产过程	等效 A 声级	基础减振、建筑墙体隔声	连续	
固废	危险废物	粉尘	铜	暂存于危废间 1	间歇	
		含铜污泥（综合废水池污泥）、碳化处理的废活性炭	铜			
		干膜渣	重金属、有机	暂存于危废间 3		
		蚀刻废液	蚀刻液	暂存于危废间 6		
		镀镍废渣、含镍污泥	镍	暂存于危废间 2		
		废网版	油墨	暂存于危废间 4；由供应商回收处理		
		废油墨	油墨	暂存于危废间 5		
		菲林显影废液	显影液			

类别	产污环节及其产生源		主要污染物	治理措施	排放规律
	场所/设备/设施	产污环节			
		废抹布	油墨		
		废油墨桶	油墨		
		废活性炭	有机物、重金属		
		原材料包装	化学品原料空桶		
		废滤芯/棉	碳槽更换废弃滤芯/棉		
		废树脂	废弃的离子交换树脂		
一般固体废物		边角料	边角料	一般固体废物暂存间，定期清运	间歇
		包装废弃物	包装物		
		挂具上含金废物	综合回收处理公司收回回收处理		
		含金废物	厂家回收利用		
	生活垃圾	日常活动	/	生活垃圾暂存间，每日清运	间歇

2.7 主要生产设备

公司主要生产设备为微蚀线、DES 线、钻孔机、压合机、电测机、黑孔沉铜线、镀铜线、曝光机、电镀化镍线、电镀镍金生产线、补强机等，主要生产设备的名称、型号等情况见表 2.7.1。

表 2.7.1 主要生产设备清单

序号	名 称	使用车间	型号	功率 (kW)	台数 (台)
1	锻压冲床	冲切	JH21-60	15	2
2	锻压冲床	冲切	JH21-25	8	12
3	剪板机	冲切	QR11-3*1300	3	1
4	C 型压力机	冲切	CF#06/05	1	1
5	磨床	模具房	380V/6KW	6	1
6	锻压冲床	冲切	JH21-25	8	1
7	锻压冲床	冲切	JH21-25	8	18
8	静电除尘机	冲切	WM2DH00	0.5	1
9	全自动冲裁机械手	冲切	QCJ-260B	2.5	4
10	静电除尘机	冲切	LW650	0.5	1
11	冲床自动送料机械手	冲切	KF-307	1.5	6
12	自动裁料机	仓库	VNC-25A	1	1
13	电脑自动切张机	仓库	JA-360	1	0.4

序号	名称	使用车间	型号	功率(kW)	台数(台)
14	卷料自动分条机	仓库	GHIII	1	1.5
15	大族钻孔机	钻孔	DRILLER-666A	1	10
16	等离子处理设备	钻孔	SF-P-2000D-C	10	2
17	恒湿机	钻孔	KA-10HSM	6	1
18	脚踏剪板机	钻孔	QO1.5*1000	1.5	1
19	日立钻孔机	钻孔	AKZ438-D171	10	1
20	日立钻孔机	钻孔	ND-6N1210E	10	1
21	数控铣床	钻孔	TL-RU4BII	10	1
22	2 轴钻孔机	钻孔	XF3000-2D	3	1
23	FPC 除尘机	钻孔	WM2DH00	0.5	1
24	烤箱	钻孔	MX841-T6	9	1
25	贴胶机	钻孔	HC-558	1.5	1
26	YAMAMA 冲孔机	冲孔	F602SS	3	3
27	自动对位打孔机	冲孔	ZKS-3	1	1
28	润群机械手	冲孔	RQ-01	0.2	6
29	自动对位打孔机	冲孔	ZK-S-5B	0.2	4
30	自动对位打孔机	激光切割	ZKS-3	1	1
31	全自动冲孔机	冲孔	ZKS-4030	2	1
32	全自动冲孔机	冲孔	DG-5030	2	1
33	平板切割机	激光切割	FC4200-50	1	3
34	UV 激光机	激光切割	ASIDA-JG15	7.7	1
35	飞针测试机	激光切割	SUPRPASS X600L	3	1
36	飞针测试机	激光切割	SUPRPASS X500L	2.5	1
37	紫外激光切割机	激光切割	FPC-MS1080L	3	1
38	紫外激光切割机	激光切割	UV5060P	5	1
39	烤箱	丝印	TX-11	12	2
40	烤箱	丝印	SCMO-8WS	26	1
41	烤箱	丝印	TDJJ-912E	12	1
42	气动平面丝印机	丝印	DZ-6575-AR	5	5
43	气动平面丝印机	丝印	AT-EW80PQ	5	1
44	双平台半自动丝印机	丝印	XR-3040	2.5	1
45	烤箱节能箱	丝印	/	2	2
46	棕片显影机	丝印	EXP-H26	0.1	1
47	油墨搅拌机	丝印	/	0.1	1
48	真空包装机	目视	DK-5540	5	1
49	包装机	目视	MLWU-850	1.2	1
50	真空包装机	目视	HCWV0750	3	1

序号	名称	使用车间	型号	功率(kW)	台数(台)
51	脚踏封口机	目视	SF-B	1.5	1
52	FPC 金手指冲裁偏移视觉检验机	目视	/	2	2
53	桌上型点胶机	功能测试	HHD-331	0.2	9
54	UV 光固机	功能测试	KK-268	3	1
55	线材测试机	功能测试	UT6500HV	1	4
56	烤箱	功能测试	TDJJ-912E	1	1
57	桌上型点胶机	功能测试	D3000S	0.2	2
58	自动贴高温胶机	功能测试	STA-2000	6.5	1
59	自动贴高温胶机	功能测试	STA-3000	6.5	1
60	全自动贴 PI 补强一体机	功能测试	HYJG-SF2000ZKS	6.5	1
61	微蚀刻生产线	DES	JL2010WS-1	55	1
62	显影生产线	DES	HMS	60	1
63	显影生产线	DES	JL-2010DES-XY	49	1
64	自动卷料机	DES	CY20160920	1.5	1
65	双通道自动上板机	DES	SYSO-500	0.75	1
66	双面收料机	DES	AFM035-000	1	1
67	润群收板机	DES	/	1	1
68	自动对位打孔机	DES	ZKS-3	0.2	1
69	润群收板机	DES	/	0.2	1
70	蚀刻生产线	DES	JL-2010SK-1	80	1
71	电镀铜生产线	镀铜	/	50	1
72	除胶渣线	镀铜	/	15	1
73	PTH 沉铜生产线	镀铜	/	70	1
74	VCP 电镀铜线	镀铜	VCUSMAF1535	150	1
75	黑孔生产线	镀铜	JL-2010HK-I	127	1
76	润群收板机	镀铜	/	0.2	1
77	成品清洗机	镀金	SQX-CP-P2048-W750	40	1
78	酸洗磨刷清洗机	镀金		80	1
79	手动镀锡线	镀金	SDX-SD-P5080-W750	40	1
80	电镀镍金生产线	镀金	/	70	1
81	沉镍金生产线	镀金	/	60	1
82	电镀厚金线	镀金	/	15	1
83	化学清洗线	镀金	JL-2010KY-111	50	1
84	酸洗磨刷清洗机	镀金	JL-2010XQ-1	28	1
85	减铜线	镀金	SL130658	50	1
86	喷砂生产线	镀金	14PS20DNA05	35	1
87	润群收板机	镀金	/	0.2	3

序号	名称	使用车间	型号	功率(kW)	台数(台)
88	OT-7 线	镀金	/	3	1
89	化学镍自动添加系统	镀金	/	1	1
90	铜扣机	镀金	/	0.75	1
91	高温热泵机组	镀金	RH-809A	6	2
92	成品清洗机	镀金	GL150818	25	1
93	水平线上板机	镀金		2	1
94	光绘机	工程部	ZC2430	7	1
95	干膜压合机	曝光	JH108-37	3	2
96	水冷式曝光机	曝光	JH201-1-72	5	1
97	自动平行曝光机	曝光	JH5000RC-3	22	1
98	志圣 7KW 曝光机	曝光	UVE-M720	8	1
99	干膜压合机	曝光	CSL-M25E	3.5	1
100	铜材干膜自动裁切机	曝光	/	2.5	2
101	志圣曝光机	曝光	UVE-M552	16	1
102	非接触式曝光机	曝光	BEX-250S-W-L	30	1
103	激光直接成像设备及软件系统 LDI	曝光	LDI-Neptune280	20	1
104	菲林保护膜机	曝光	REP-640	3	1
105	RTR(单面) 贴膜机	曝光	/	2	1
106	清洁机	曝光	/	0.5	1
107	志圣干膜机	曝光	CSL-M25E	4	1
108	干膜压合机	组装	JH108-37	4	1
109	静电除尘机	组装	WM2DH00	0.5	1
110	全自动贴补强机	组装	ST3000B2	2	1
111	钢片补强自动贴合机(带机械手)	组装	ST3000B2	2	2
112	全自动贴补强机	组装	ST3000	2	4
113	全自动钢片补强机	组装	SST2530	2	2
114	全自动贴补强机	组装	HORNTA1	8	2
115	FPC 补强板自动视觉检验机	组装	/	1.5	1
116	电测机	电测	8000HVIII	2	3
117	电测机	电测	MV300	2	4
118	自动对位打孔机	电测	ZKS-3	1	1
119	电测机	电测	MV300-A4	2	18
120	四线式豪阻测试机	电测	ANPS 1G	2	1
121	FPC 自动测试平台(机械手)	电测	FPC-01	4	2
122	恒湿机	电测	KA-10HSM	0.5	1
123	静电除尘机	电测	LW650	0.5	2

序号	名 称	使用车间	型号	功率 (kW)	台数 (台)
124	覆盖膜预贴机	保护膜	LP-560	3	6
125	手动压膜机	压膜	/	3	1
126	层压机	压合	VLP-260	150	1
127	烤箱	快压	SCMO-8WS	26	2
128	快速压合机	快压	80TON	15	2
129	FPC 四开口快压机	快压	JK-20509-4A80T	41	4
130	FPC 大开口压合机	快压	JK20501G170T170T	29.5	1
131	真空快压机	快压	HH46T	18	4
132	朗华快压机	快压	LF-80	12.5	2
133	四开口快压机	快压	BAK-80T-04G	29	2
134	四开口快速压合机	快压	BAK-80T-04X	27	1
135	FPC 大开口压合机	快压	JK-G170T17	29.5	1
136	170T 单开口快速压合机	快压	Jk20501-G170T	29.5	1
137	电脑自动切张机	快压	JA360	1	1
138	FPC 双开口大台面真空快压机	快压	SZBYD-100T-02Z(66型)	34	1
139	FPC 双开口大台面快速压合机	快压	SZBYD-120T-04C	32.5	1
140	东京化工蚀刻线	DES	TCM-S54041	65	1
141	退模生产线	DES	JL-1902TM-J	35	1
142	FPC 油压冲床	冲切	SZBYD-80T-8	4.5	1
143	双轴铆钉机	冲切	DAX-002	2	1

2.8 污染防治措施

2.8.1 污水处理设施

根据工艺产排污分析，公司生产废水主要来源于各生产线更换槽液及工艺清洗废水（镀铜线含铜废水、蚀刻清洗废水、镍金线的含氰、含镍废水等），曝光、显影、丝印等产生的有机废水，纯水制作时排放出的反冲洗水，地面清洗废水以及酸雾洗涤塔更换排放的废水。

含镍废水：来源于自动镍金线、化学沉镍金线镍回收槽清洗水；压滤机压滤产生的压滤废水；含镍废水采用芬顿沉淀化学处理+离子交换树脂处理后排放。

含铜废水：来源于化学沉铜过程沉铜槽及回收槽清洗水，化学沉铜产生的含铜废水先经化学沉淀处理后，与硫酸铜含铜废水一起进入含铜废水处理系统进行处理后排放。

含氰废水：来源于自动镀金线及化学镍金线金回收水洗槽废水，含氰废气处理系统喷淋废水；含氰废水纳入含氰废水处理系统，采用次氯酸钠破络+化学沉淀处理后进入综合废水处理系统处理后排放。

脱模显影有机废水：废水采用絮凝气浮过滤处理，废水经硫酸调节 pH 值，使有机脱膜从水中析出，采用化学混凝剂 PAC 絮凝、沉淀、分离。处理后的水经过过滤，进入综合废水处理系统调匀槽，与其它废水一起处理。

综合废水：来源于沉铜线、黑孔线、脱模线、蚀刻线、显影线、镀金线、化学镍金线、化学清洗线、减铜线、棕化线产生的一般清洗水；以及 1#、2#酸碱废气洗涤塔更换废水。综合废水经化学沉淀处理后排放。

项目废水产生工段及处理方式见表 2.8.1。

表 2.8.1 废水产生工段及处理方式

设施名称	主要污染物	处理方法	设计处理量	实际处理量	建成时间	投资额
生产废水处理系统	铜、镍、COD、氨氮、有机废水等	化学沉淀法	1920/t/d	300t/d (450t/d 最大时)	2005 年 7 月	625.04 万

生产废水处理系统包括脱膜显影有机废水处理设施和电镀废水处理设施。

①脱膜显影有机废水处理设施

脱膜显影有机废水采用絮凝气浮过滤处理，废水经硫酸调节 pH 值，使有机脱膜从水中析出，采用化学混凝剂 PAC 絯凝、沉淀、分离。处理后的水经过过滤，进入综合废水处理系统调匀槽，与其它废水一起处理。

②电镀废水及其它工业废水处理设施

污水处理设施设计处理能力 1920t/d，如生产双面板量大时，湿流程长，用水量多，日最高处理量约 450t/d。含铜、镍废水进行分质分流处理，分为化学铜废水、硫酸铜废水、镍系废水、氰系废水，处理达标后直接排入总排口，有机废水经预处理后进入综合废水处理系统，废水处理站整体废水处理工艺流程如图 2.8.1，现场设施情况见图 2.8.2。

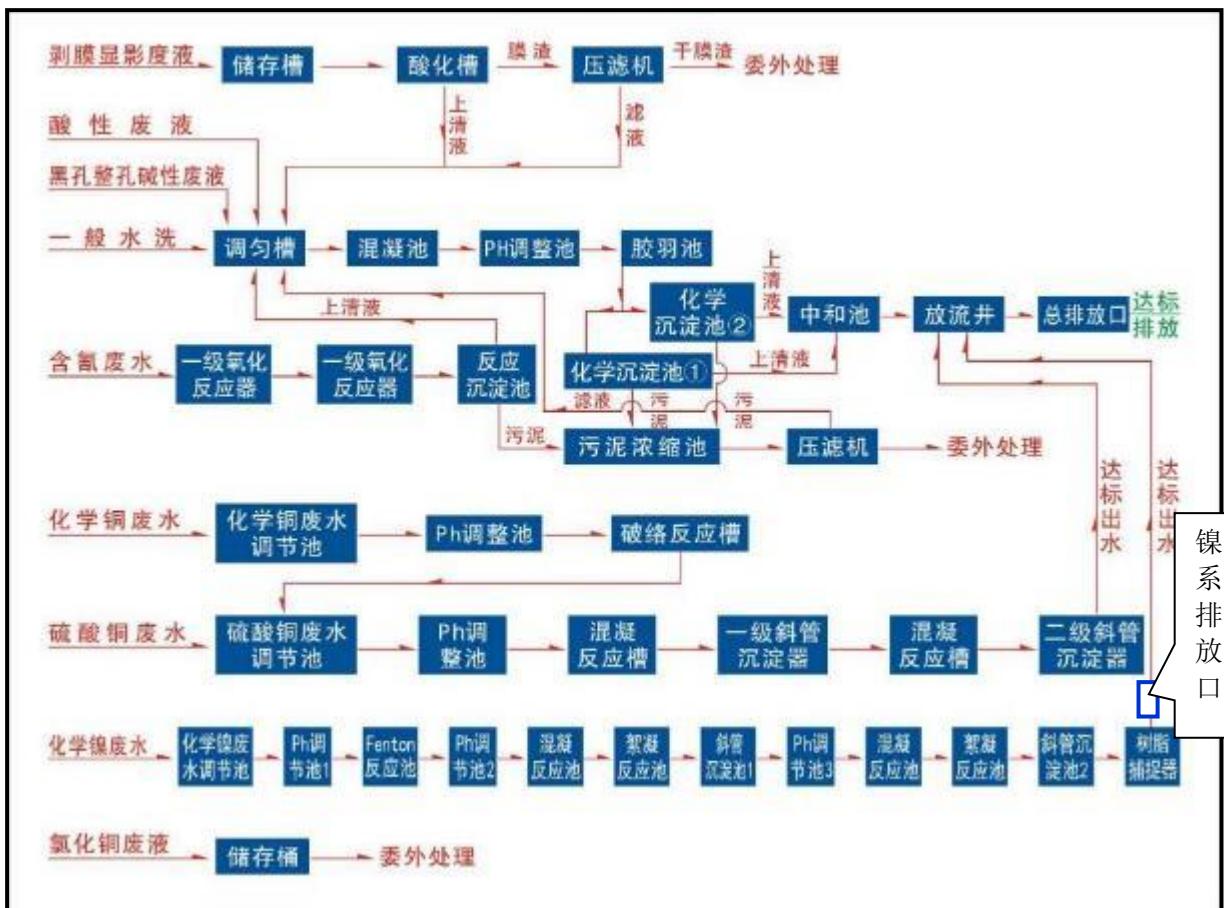


图 2.8.1 废水分质分流处理工艺流程





图 2.8.2 电镀废水处理设施

2.8.2 废气防治措施

根据工艺流程与产污分析，项目生产过程废气主要有：钻孔工序产生的粉尘、蚀刻线和电镀线产生的硫酸雾、盐酸雾、沉铜过程产生的甲醛、化学镍金、电镀镍金过程产生的氰化氢、压合、丝印、固化、烘烤、物理实验室产生的有机废气；污水处理站产生的恶臭。

(1) 钻孔粉尘：钻孔工序会产生粉尘，主要为覆铜板含铜粉尘，含铜粉尘通过设备自带的捕尘器收集后，基本可以对粉尘进行完全收集；车间采用密闭式车间，车间废气接入 1#酸碱喷淋塔处理系统处理。

(2) 酸性气体（盐酸雾、硫酸雾、氰化氢）：酸性气体主要产生于蚀刻、表面处理及电镀中使用氯化氢、硫酸的工序。盐酸酸雾和硫酸酸雾分别来自于蚀刻过程和镀镍、镀铜工序。氰化氢酸雾来自于镍金电镀工序。酸性废气，由酸雾净化器进行处理。

(3) 有机废气：印刷废气由于其用量不多，产生的废气量较少。根据供应商提供的证明，所采购的油墨不含苯类物质。沉铜过程中由于加入少量甲醛作为还原剂，产生少量甲醛废气。黑孔沉铜线投产后，沉铜线生产较少，甲醛产生量小。

公司各类废气处理设施的情况见表 2.8.2。

表 2.8.2 废气处理设施情况表

主要污染 染物	废气来 源	处理工 艺	处理设 施套数	排气筒 高度 (m)	排气口个 数	排气筒 编号	建成时 间	投资额 (万元)	风机风量 (m ³ /h)
------------	----------	----------	------------	------------------	-----------	-----------	----------	-------------	-----------------------------

主要污染物	废气来源	处理工艺	处理设施套数	排气筒高度(m)	排气口个数	排气筒编号	建成时间	投资额(万元)	风机风量(m ³ /h)
盐酸雾、硫酸雾、甲醛、粉尘	蚀刻、镀铜、钻孔	碱液喷淋	1套	45	1	DA001	2005.7	174	47000
盐酸雾、氰化氢	镀镍盐酸雾 镀金含氰废气	碱液喷淋	1套	45	1	DA002	2005.7	174	47000
有机废气	丝印	活性炭吸附	1套	43	1	DA003	2005.7	20	9500

公司酸雾废气处理设施的工艺流程见图 2.8.3，现场设施情况见图 2.8.4。


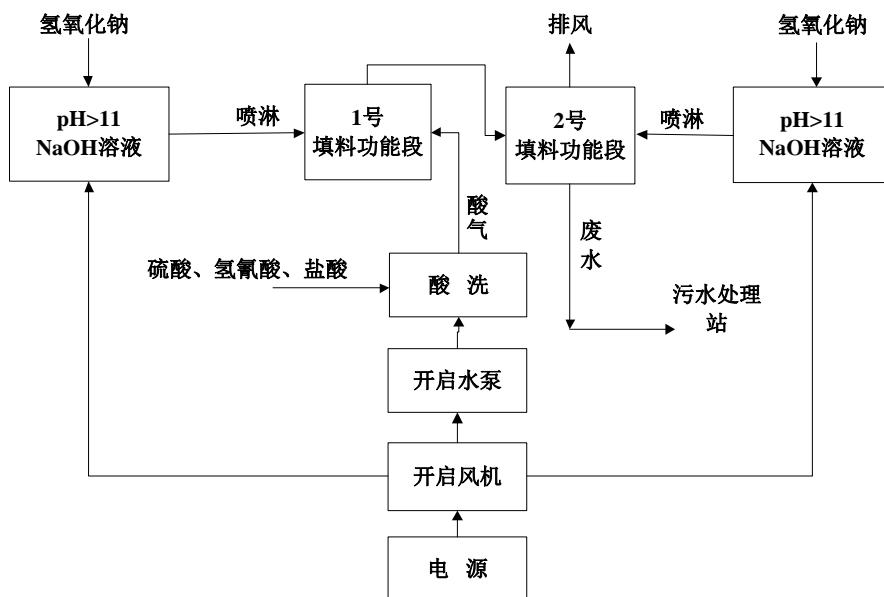


图 2.8.3 酸雾废气处理工艺流程图



顶楼酸雾废气及有机废气处理设施

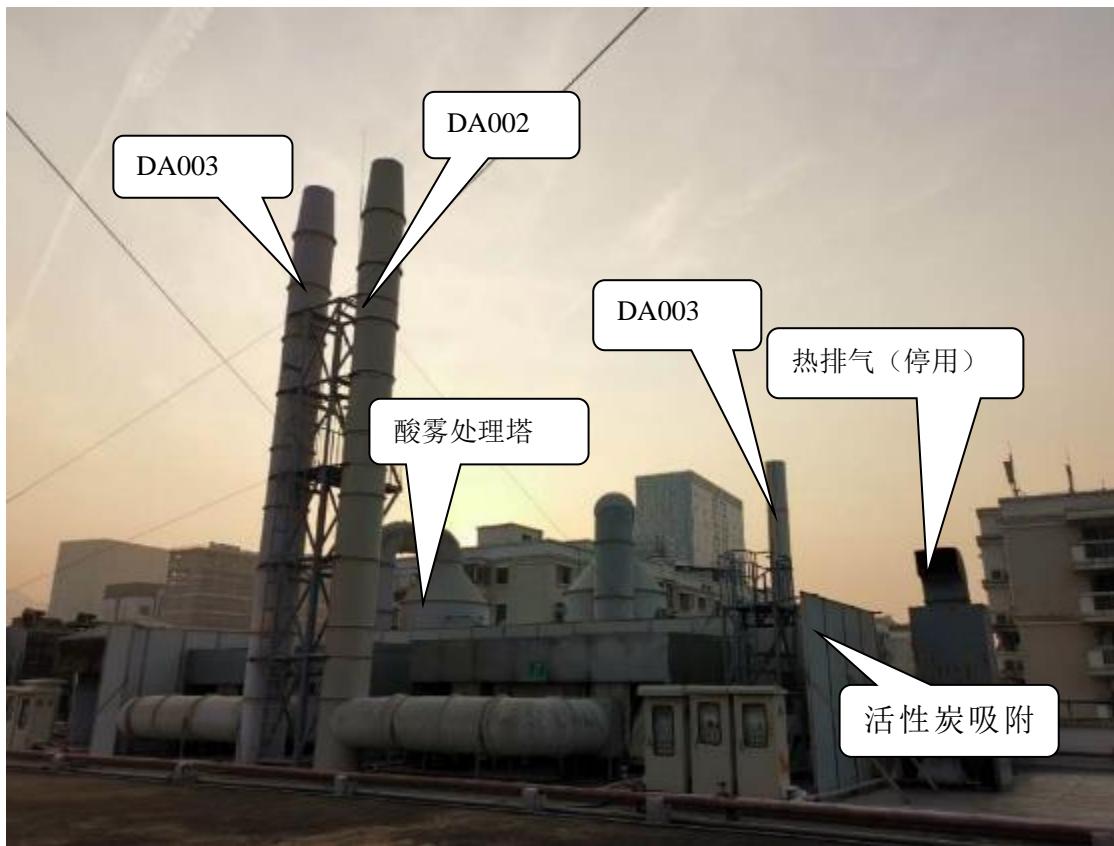

氰化氢废气处理设施



沉铜线抽风系统、镀槽收集

图 2.8.4 废气收集处理设施情况

2.8.3 固废防治措施

公司产生的固体废物有一般工业固废、危险废物及生活垃圾。

一般工业固废来源于：上料、下料、冲床冲压过程中产生的边角料，主要为废铜箔；物料包装物等；一般固废暂存于一般固废仓库。

危险废物：钻孔粉末、槽液循环废过滤芯、污水处理站污泥、报废曝光底片、蚀刻废液、报废产品、废化学品包装物等委托有资质单位处置。危险废物的贮存有专用的危险废物贮存设施，设施内均进行防腐防渗层处理，危险废物分类存放公司共设有 6 个危险废物暂存间。

生活垃圾：员工生活垃圾，分类收集，由厂区内垃圾桶收集后交由当地环卫部门统一清运处理。

公司固废及处置方式见表 2.8.3，固废暂存场所情况见图 2.8.5。

表 2.8.3 固废及处置方式汇总表

类别	固废种类	危废类别	暂存场所	2023 年处置量	处置方式
危险固废	废矿物油	HW08(900-249-08)	危废间 4	0.362	委托厦门晖鸿环境资源科技有限公司转移处置
	报废菲林	HW16(231-001-16)	危废间 4	0.145	
	干膜渣	HW13(900-016-13)	危废间 3	7.359	
	定/显影液	HW16(231-001-16)	危废间 5	0.286	
	含镍污泥及镍废液	HW17(336-055-17)	危废间 2	2.243	
	含铜污泥	HW17(336-058-17)	危废间 1	39.272	
	蚀刻液（氯化铜）	HW22(397-004-22)	地下应急池旁隔断间内 15t 桶内，危废间 6	81.000	委托福建志坤能源科技开发有限公司转移处置
	废灯管	HW29(900-023-29)	危废间 5	0	委托厦门通士达照明有限公司转移处置
	废活性炭	HW49(900-039-49)	危废间 5	2.248	委托厦门晖鸿环境资源科技有限公司转移处置
	在线监测废液	HW49(900-041-49)	危废间 5	1.093	
	废油墨桶	HW49(900-041-49)	危废间 5	0.081	
	废钻孔粉尘	HW49(900-041-49)	危废间 5	0.969	
	废手套	HW49(900-041-49)	危废间 5	4.513	
	化工容器	HW49(900-041-49)	危废间 5	9.708	
	废棉芯	HW49(900-041-49)	危废间 5	6.310	

类别	固废种类	危废类别	暂存场所	2023年处置量	处置方式
一般 固废	废电路板	HW49(900-045-49)	危废间 5	14.474	/
	小计		/	170.063	/
一般 固废	纸皮、塑料	/	一般固废仓库	40.7855	物资公司回收
合计			/	210.8485	/





图 2.8.5 各类固体废物暂存库

2.8.4 地下水及土壤防治措施

为避免对区域地下水及土壤造成影响，加强厂区防腐防渗措施，防止污染地下水及土壤，公司已采取的主要污染防治措施如下：

(1) 电镀生产车间，每条生产线的基础均采用防渗处理，整条生产线设置了 5cm 围挡，防止生产线化学品泄漏后四处漫流。生产车间各槽体均采用加厚耐腐蚀 PP 制成。对各槽体的循环泵，设有防渗漏托盘或围堰，避免泄漏物料直接进入车间地面。

(2) 盐酸储罐区设置有防腐防渗处理，发生泄漏时可通过围堰收集，导流沟引流进入事故应急池；现有 6 个危险废物仓库，地面均设置防腐防渗处理，同时设置事故池，将事故情况下泄漏的废液进行收集。针对废水处理设施可能的故障，公司在厂区北侧已设有一个 385m³ 的事故应急水池，地下事故应急池地面及墙体均做好防腐防渗处理。

(3) 生产车间、化学品库、危险废物暂存场所的地面、事故废水池的底部和侧面，均做耐腐蚀、防渗处理。防渗材料选取防渗混凝土和混凝土浓缩剂和增效剂，防渗混凝土是将掺合剂按一定配合比掺入混凝土中，共同搅拌浇筑，以有效的提高混凝土的抗渗

性能，其渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s；混凝土浓缩剂和增效剂是涂刷于混凝土表层的两种防渗涂料，其成份及反应机理与掺合剂相同。浓缩剂与增效剂配合使用涂刷于混凝土的表面，通过渗透结晶作用提高混凝土的抗渗性能，又能在涂层表层形成一层防渗层，其渗透系数 $\leq 10^{-7}$ cm/s。具体的防渗方案为，采用 150mm~300mm 厚防渗钢筋混凝土现场浇筑，对现浇地坪的胀缝和缩缝采用防渗柔性材料填塞，混凝土现浇地面刷防渗涂料。现浇防渗钢筋混凝土层和防渗涂料面层渗透系数不大于 1.0×10^{-7} cm/s。

(4) 源头控制措施：公司推行清洁生产，各类废物尽量循环利用，减少污染物的排放量；工艺、管道、设备、原料贮存、污水储存及处理构筑物采取严密的污染防治措施，将污染物跑、冒、滴、漏降到最低限度。

(5) 分区防控措施：一般情况下，以水平防渗为主，防控措施参照相关的地下水污染防治措施。

2.9 历史土壤和地下水环境监测信息

2.9.1 历史土壤监测情况

(1) 2020 年土壤监测情况

根据公司 2020 年 1 月委托福建省环安检测评价有限公司对公司土壤进行的采样检测（报告编号：HAJC20010709），检测结果见表 2.9.1。根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表 1 所列项目对厂区污水站（深层样）、危废间附近土壤进行 47 项污染因子的采样监测，根据监测结果，公司所在场地目前土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第二类用地风险筛选值。

表 2.9.1 2020 年土壤监测数据

监测点位 监测内容	监测点位 单位	污水站下游绿化带处(点位:■1) (北纬: 24.29.5 东经: 118.10.22)				危废间附近绿 化带(点位:■2)	危废间附近绿 化带(点位:■3)	筛选值 第二类 用地	达标分 析
		采样 深度 (0.5m)	采样 深度 (1.0m)	采样 深度 (2.0m)	采样 深度 (5.0m)				
砷	mg/kg	3.49	4.62	5.15	9.21	4.13	7.23	60	达标
镉	mg/kg	0.04	0.11	0.16	0.41	<0.01	<0.01	65	达标
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	5.7	达标
铅	mg/kg	24.5	9.5	19.2	38.6	4.5	12.7	800	达标
汞	mg/kg	0.388	0.336	1.29	0.347	0.288	0.322	38	达标
铜	mg/kg	2	<1	4	7	<1	<1	18000	达标
镍	mg/kg	<3	<3	<3	<3	<3	<3	900	达标
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	135	达标
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/kg	138	213	134	136	152	132	4500	达标
氯甲烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	达标
氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.43	达标
1,1-二氯乙 烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66	达标
二氯甲烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	616	达标
反式-1,2-二 氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54	达标
1,1-二氯乙 烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9	达标
顺-1,2-二氯 乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	596	达标
氯仿	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.9	达标
1,1,1-三氯 乙烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	840	达标
四氯化碳	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	达标
苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4	达标
1,2-二氯乙 烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	达标
三氯乙烯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	达标
1,2-二氯丙 烷	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	达标
甲苯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1200	达标
1,1,2-三氯	μg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	840	达标

监测点位 监测内容	监测点位 单位	污水站下游绿化带处(点位:■1) (北纬: 24.29.5 东经: 118.10.22)				危废间附近绿 化带(点位: ■2)	危废间附近绿 化带(点位: ■3)	筛选值 第二类 用地	达标分 析
		采样 深度 (0.5m)	采样 深度 (1.0m)	采样 深度 (2.0m)	采样 深度 (5.0m)	采样深 度(0.2m)	采样深 度(0.2m)		
乙烷									
四氯乙烯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	53	达标
氯苯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	270	达标
1,1,1,2-四 氯乙烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	达标
乙苯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	达标
间, 对-二甲 苯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	570	达标
邻二甲苯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	640	达标
苯乙烯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1290	达标
1,1,2,2-四 氯乙烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.8	达标
1,2,3-三氯 丙烷	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	达标
1,4-二氯苯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20	达标
1,2-二氯苯	µg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	560	达标
苯胺	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	260	达标
2-氯酚	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2256	达标
硝基苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	76	达标
萘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	70	达标
苯并(a)蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	达标
䓛	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1293	达标
苯并(b)荧 蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	达标
苯并(k)荧 蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	151	达标
苯并(a)芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	达标
茚并 [1,2,3-cd]芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	达标
二苯并[a,h] 蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	达标

(2) 2021 年土壤监测情况

根据公司 2021 年 5 月委托福建省环安检测评价有限公司对公司土壤进行的采样检测（报告编号：HAJC21042310），检测结果见表 2.9.2，监测点位见图 2.9.1。根据监测结果，公司所在场地目前土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第二类用地风险筛选值。

表 2.9.2 2021 年土壤监测数据

结果 检测项目	单位	T01 危废间 4 和危废间 5 之间北侧绿化带 (点位:■1)	T02 危废间 4 南侧绿化带 (点位:■2)	T03 危废间 3 北侧绿化带 (点位:■3)	T04 盐酸储罐区西侧绿化带(点位:■4)	T05 污水收集池西侧绿化带(点位:■5)	T06 污水收集池东南侧绿化带(点位:■6)	T07 厂区东南侧绿化带 (点位:■7)	筛选值 第二类用地	达标分析
pH	无量纲	7.76	7.87	7.60	7.49	7.51	7.77	7.67	/	/
砷	mg/kg	2.97	5.74	11.8	12.8	11.7	3.00	2.78	60	达标
镉	mg/kg	0.05	0.17	<0.01	0.07	0.08	0.03	0.87	65	达标
汞	mg/kg	0.058	0.087	0.144	0.192	2.07	0.258	0.116	38	达标
镍	mg/kg	<3	<3	<3	338	<3	<3	47	900	达标
铜	mg/kg	9	38	10	358	29	87	34	18000	达标
铅	mg/kg	4.7	20.1	8.0	13.4	3.8	7.6	13.6	800	达标
氰化物	mg/kg	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	/	/
石油烃 (C10-C40)	mg/kg	22	38	<6	60	101	44	92	4500	达标
硝基苯	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	76	达标
苯胺	mg/kg	<2×10-4	<2×10-4	<2×10-4	<2×10-4	<2×10-4	<2×10-4	<2×10-4	260	达标
2-氯苯酚	mg/kg	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	2256	达标
萘	mg/kg	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	<0.09	70	达标

结果 检测项目	单位	T01 危废间 4 和危废间 5 之 间北侧绿化带 (点位:■1)	T02 危废间 4 南侧绿化 带 (点位:■2)	T03 危废间 3 北侧绿化 带 (点位:■3)	T04 盐酸储 罐区西侧绿 化带(点 位:■4)	T05 污水收 集池西侧绿 化带(点 位:■5)	T06 污水收 集池东南侧 绿化带(点 位:■6)	T07 厂区东 南侧绿化带 (点位:■7)	筛选值 第二类用地	达标分析
苯并(a)蒽	mg/kg	<0.12	<0.12	<0.12	<0.12	<0.12	<0.12	<0.12	15	达标
䓛	mg/kg	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14	<0.14	1293	达标
苯并(b)荧 蒽	mg/kg	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	15	达标
苯并(k)荧 蒽	mg/kg	<0.11	<0.11	<0.11	<0.11	<0.11	<0.11	<0.11	151	达标
苯并(a)芘	mg/kg	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	<0.17	1.5	达标
茚并 (123-c,d) 芘	mg/kg	<0.13	<0.13	<0.13	<0.13	<0.13	<0.13	<0.13	15	达标
二苯并 (a,h)蒽	mg/kg	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	1.5	达标
氯乙烯	μg/kg	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	0.43	达标
1,1-二氯 乙烯	μg/kg	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	66	达标
三氯甲烷	μg/kg	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	<2.6	616	达标

结果 检测项目	单位	T01 危废间 4 和危废间 5 之 间北侧绿化带 (点位:■1)	T02 危废间 4 南侧绿化 带 (点位:■2)	T03 危废间 3 北侧绿化 带 (点位:■3)	T04 盐酸储 罐区西侧绿 化带(点 位:■4)	T05 污水收 集池西侧绿 化带(点 位:■5)	T06 污水收 集池东南侧 绿化带(点 位:■6)	T07 厂区东 南侧绿化带 (点位:■7)	筛选值 第二类用地	达标分析
反-1,2-二 氯乙烯	μg/kg	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	54	达标
1,1-二氯 乙烷	μg/kg	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	9	达标
顺-1,2-二 氯乙烯	μg/kg	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	596	达标
氯仿	μg/kg	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	0.9	达标
1,1,1-三氯 乙烷	μg/kg	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	840	达标
四氯化碳	μg/kg	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	<2.1	2.8	达标
1,2-二氯 乙烷	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	5	达标
苯	μg/kg	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	4	达标
三氯乙烯	μg/kg	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	<0.9	2.8	达标
1,2-二氯 丙烷	μg/kg	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	<1.9	5	达标

结果 检测项目	单位	T01 危废间 4 和危废间 5 之 间北侧绿化带 (点位:■1)	T02 危废间 4 南侧绿化 带 (点位:■2)	T03 危废间 3 北侧绿化 带 (点位:■3)	T04 盐酸储 罐区西侧绿 化带(点 位:■4)	T05 污水收 集池西侧绿 化带(点 位:■5)	T06 污水收 集池东南侧 绿化带(点 位:■6)	T07 厂区东 南侧绿化带 (点位:■7)	筛选值 第二类用地	达标分析
甲苯	μg/kg	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	<2.0	1200	达标
1,1,2-三氯 乙烷	μg/kg	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	<1.4	2.8	达标
四氯乙烯	μg/kg	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	<0.8	53	达标
氯苯	μg/kg	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	<1.1	270	达标
1,1,1,2-四 氯乙烷	μg/kg	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	10	达标
乙苯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	28	达标
间, 对二 甲苯	μg/kg	<3.6	<3.6	<3.6	<3.6	<3.6	<3.6	<3.6	570	达标
邻-二甲苯	μg/kg	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	<1.3	640	达标
苯乙烯	μg/kg	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	<1.6	1290	达标
1,1,2,2-四 氯乙烷	μg/kg	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	6.8	达标
1,2,3-三氯 丙烷	μg/kg	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	0.5	达标

结果 检测项目	单位	T01 危废间 4 和危废间 5 之 间北侧绿化带 (点位:■1)	T02 危废间 4 南侧绿化 带 (点位:■2)	T03 危废间 3 北侧绿化 带 (点位:■3)	T04 盐酸储 罐区西侧绿 化带(点 位:■4)	T05 污水收 集池西侧绿 化带(点 位:■5)	T06 污水收 集池东南侧 绿化带(点 位:■6)	T07 厂区东 南侧绿化带 (点位:■7)	筛选值 第二类用地	达标分析
1,4-二氯 苯	μg/kg	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	<1.2	20	达标
1,2-二氯 苯	μg/kg	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	560	达标
氯甲烷	μg/kg	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	37	达标
六价铬	mg/kg	1.1	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	1.1	1.4	5.7	达标

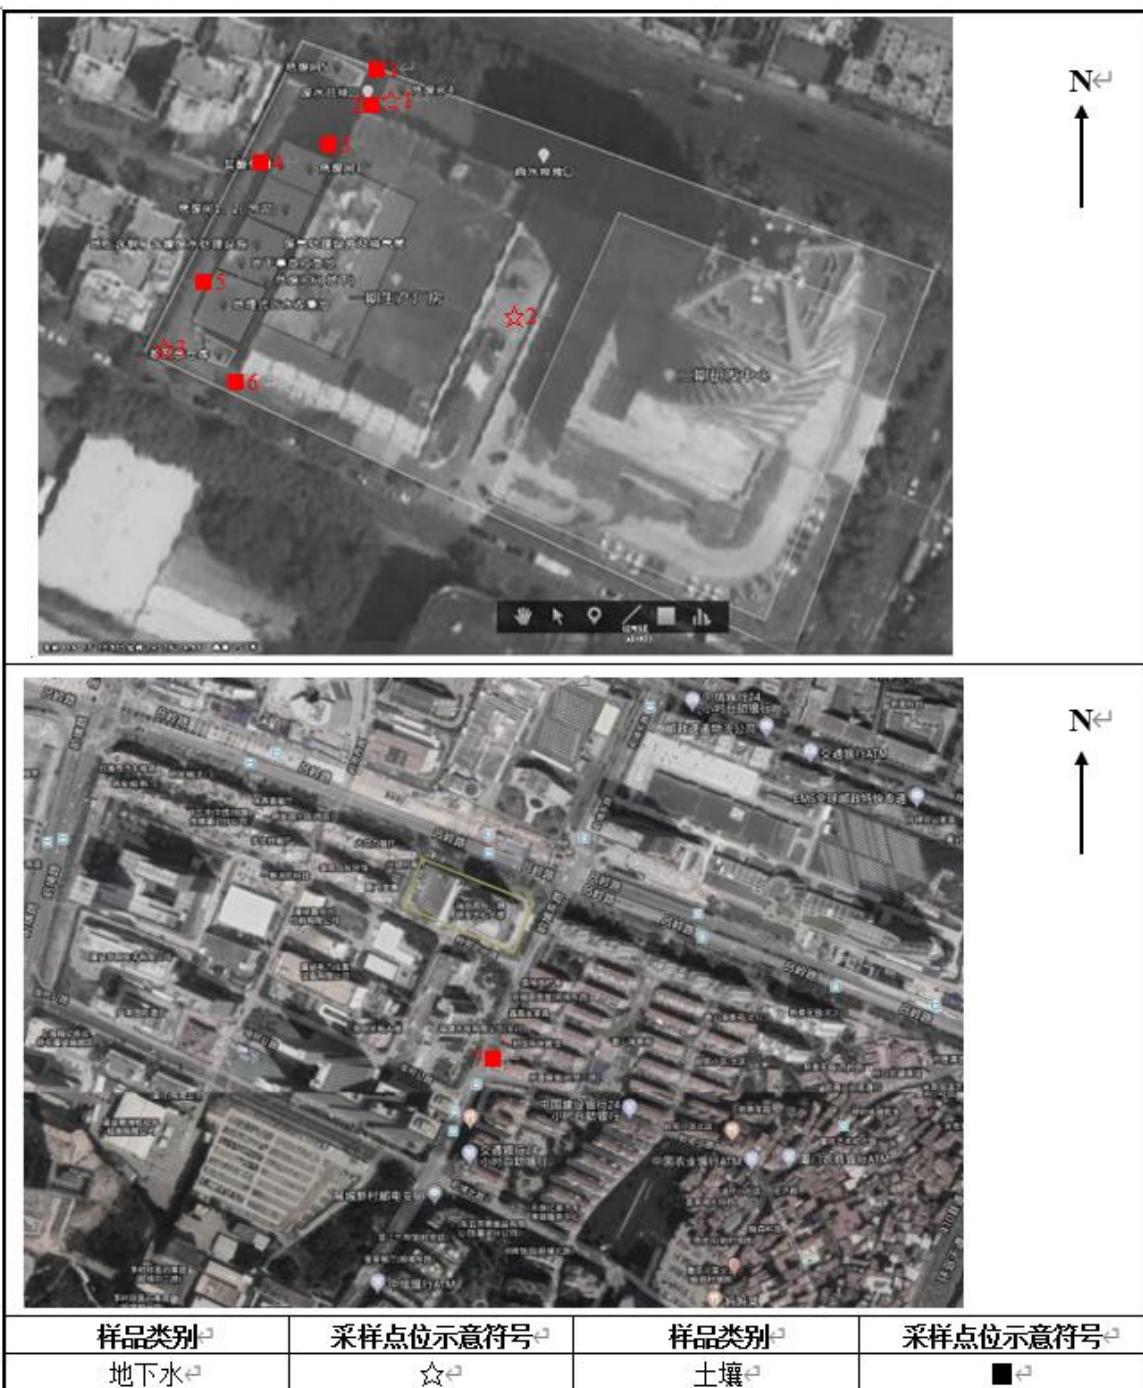


图 2.9.1 2021 年度土壤和地下水自行监测点位图

(3) 2022 年土壤监测情况

根据公司 2022 年 9 月委托福建省环安检测评价有限公司对公司土壤进行的采样检测（报告编号：HAJC22091610），检测结果见表 2.9.3，监测点位见图 2.9.2。根据监测结果，公司所在场地目前土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第二类用地风险筛选值。

表 2.9.3 2022 年土壤监测结果一览表

检测项目 结果	单位	T1 (点位: 采样深度 (0~0.5m))	T2 (点位: 采样深度 (0~0.5m))	T2(点位: 采样深度 (1.0~1.5m))	T2 (点位: 采样深度 (3.5~4.0m))	T3 (点位: 采样深度 (0.5~1.0m))	T4 (点位: 采样深度 (1.0~4.5m))	T5 (点位: 采样深度 (0~0.5m))	T6 (点位: 采样深度 (0~0.5m))	T7 (点位: 采样深度 (0~0.5m))	GB36600-2018 第二类用地筛选值	达标情况
砷	mg/kg	29.8	18.7	46.7	46.3	31.1	29.6	30.3	19.1	43.3	60	达标
镉	mg/kg	0.47	ND	ND	ND	ND	10.9	1.25	1.88	0.05	65	达标
六价铬	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.7	达标
铜	mg/kg	114	7	18	4	111	86	51	37	17	18000	达标
铅	mg/kg	103	25.2	22.7	45.9	51.3	48.8	52.3	50.5	3.4	800	达标
汞	mg/kg	0.053	0.053	0.072	0.072	0.094	0.092	0.071	0.072	0.048	38	达标
镍	mg/kg	62	15	43	76	46	66	44	78	27	900	达标
氯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.43	达标
1,1-二氯乙 烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66	达标
二氯甲烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	616	达标
反-1,2-二氯 乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	54	达标
1,1-二氯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	9	达标

结果 检测项目	单位	T1(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T2(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T2(点位: 采样深度 (1.0~1.5m))	T2(点位: 采样深度 (3.5~4.0m))	T3(点位: 采样深度 (0.5~1.0m))	T4(点位: 采样深度 (1.0~4.5m))	T5(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T6(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T7(点位: 采样深度 (0~0.5m))	GB36600-20 18 第二类用地筛选值	达标情况
乙烷												
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	596	达标
氯仿	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.9	达标
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	840	达标
四氯化碳	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	达标
1,2-二氯乙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	达标
苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	4	达标
三氯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	达标
1,2-二氯丙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5	达标
甲苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1200	达标
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.8	达标

结果 检测项目	单位	T1(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T2(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T2(点位: 采样深度 (1.0~1.5m))	T2(点位: 采样深度 (3.5~4.0m))	T3(点位: 采样深度 (0.5~1.0m))	T4(点位: 采样深度 (1.0~4.5m))	T5(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T6(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T7(点位: 采样深度 (0~0.5m))	GB36600-20 18 第二类用地筛选值	达标情况
四氯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	53	达标
氯苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	270	达标
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	达标
乙苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	28	达标
间二甲苯 +对二甲苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	570	达标
邻二甲苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	640	达标
苯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1290	达标
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	6.8	达标
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.5	达标
1,4-二氯苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	20	达标

结果 检测项目	单位	T1(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T2(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T2(点位: 采样深度 (1.0~1.5m))	T2(点位: 采样深度 (3.5~4.0m))	T3(点位: 采样深度 (0.5~1.0m))	T4(点位: 采样深度 (1.0~4.5m))	T5(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T6(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T7(点位: 采样深度 (0~0.5m))	GB36600-20 18 第二类用地筛选值	达标情况
1,2-二氯苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	560	达标
氯甲烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	37	达标
硝基苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	76	达标
苯胺	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	260	达标
2-氯酚	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2256	达标
萘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	70	达标
苯并(a)蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	/
䓛	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1293	达标
苯并(b)荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	达标
苯并(k)荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	151	达标
苯并(a)芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	达标
茚并(123-c,d)	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	15	达标

结果 检测项目	单位	T1(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T2(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T2(点位: 采样深度 (1.0~1.5m))	T2(点位: 采样深度 (3.5~4.0m))	T3(点位: 采样深度 (0.5~1.0m))	T4(点位: 采样深度 (1.0~4.5m))	T5(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T6(点位: 采样深度 (0~0.5m))	T7(点位: 采样深度 (0~0.5m))	GB36600-20 18 第二类用 地筛选值	达标 情况
芘												
二苯并 (a,h)蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.5	达标
pH	无量纲	7.5	7.7	7.5	7.3	7.3	7.0	7.5	7.3	7.1	/	/
石油烃 (C10-C40)	mg/kg	150	91	13	19	37	25	39	104	60	4500	达标

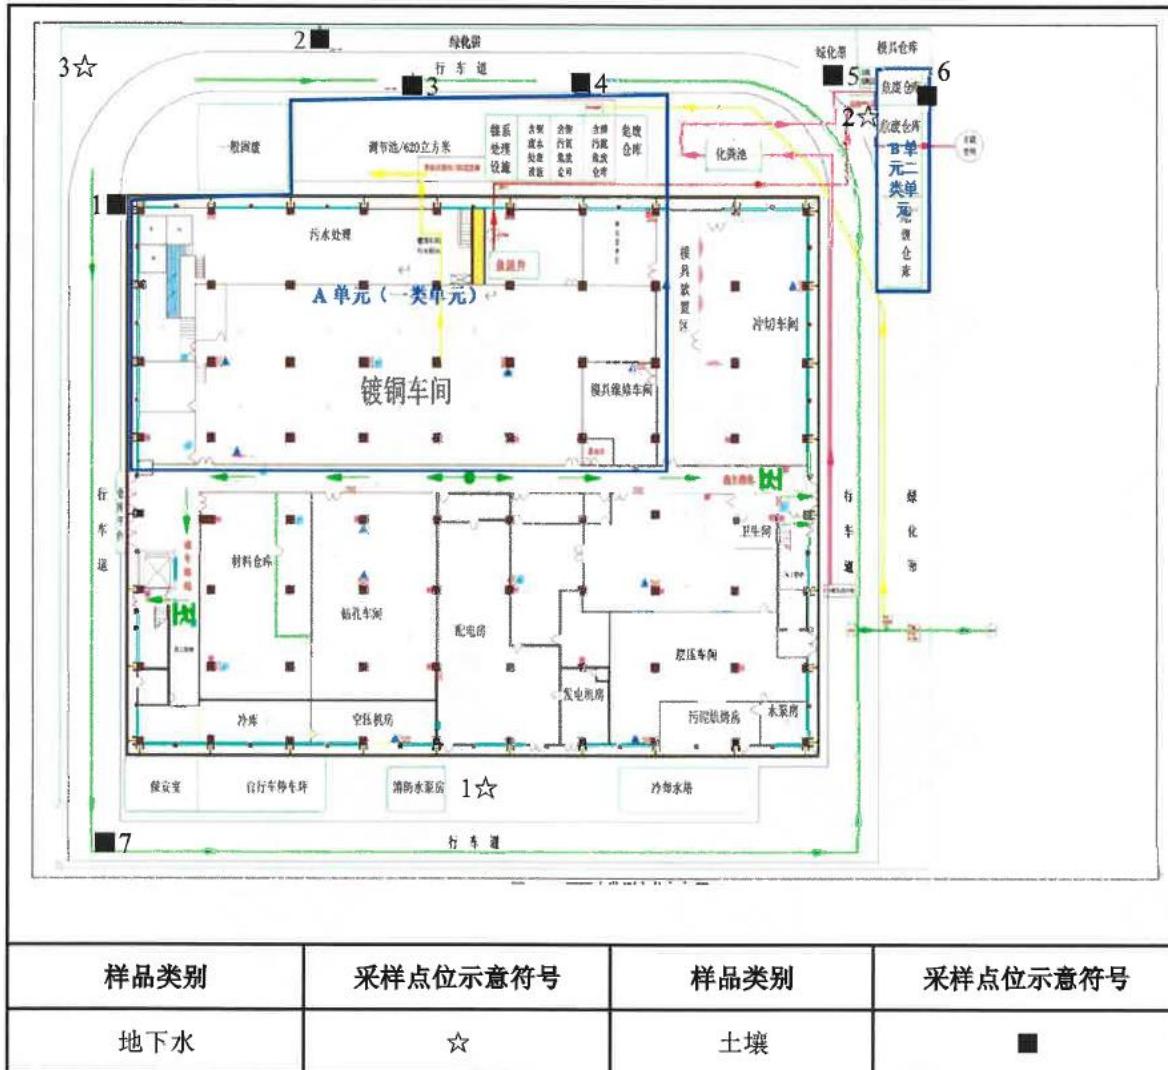


图 2.9.2 2022 年度土壤和地下水自行监测点位图

(4) 2023 年土壤监测情况

根据公司 2023 年 11 月委托福建省环安检测评价有限公司对公司土壤进行的采样检测（报告编号：HAJC23101805），检测结果见表 2.9.4，监测点位见图 2.9.3。根据监测结果，公司所在场地目前土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第二类用地风险筛选值。

表 2.9.4 2023 年土壤监测结果一览表

指标	点位	T01 (点位: ■1)	T02 (点 位: ■2)	T03 (点位: ■3)	T04 (点 位: ■4)	T05 (点位: ■5)	T06 (点 位: ■6)	T07 (点位: ■7)	GB 36600-2008		最大 值	评价
	单位	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	第一类筛选值	第二类筛选值		
砷	mg/kg	3.36	2.49	2.94	1.99	2.79	2.65	4.22	20	60	4.22	符合 第二 类筛 选值
镉	mg/kg	0.46	0.40	0.48	0.54	0.42	0.49	0.21	20	65	0.54	
六价铬	mg/kg	1.0	ND	ND	0.8	0.6	ND	ND	3.0	5.7	1.0	
铜	mg/kg	435	126	1280	47	330	23	18	2000	18000	1280	
铅	mg/kg	318	103	206	85.3	269	81.8	41.3	400	800	318	
汞	mg/kg	0.320	1.11	0.670	0.183	0.684	0.185	0.108	8	38	1.11	
镍	mg/kg	98	43	60	27	72	13	16	150	900	98	
氯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.12	0.43	ND	
1,1-二氯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	66	ND	
二氯甲烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	94	616	ND	
反-1,2-二氯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	10	54	ND	
1,1-二氯乙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3	9	ND	
顺-1,2-二氯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	66	596	ND	

指标	点位	T01 (点位: ■1)	T02 (点 位: ■2)	T03 (点位: ■3)	T04 (点 位: ■4)	T05 (点位: ■5)	T06 (点 位: ■6)	T07 (点位: ■7)	GB 36600-2008		最大 值	评价
	单位	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	第一类筛选值	第二类筛选值		
氯仿	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.3	0.9	ND	
1,1,1-三氯乙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	701	840	ND	
四氯化碳	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.9	2.8	ND	
1,2-二氯乙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.52	5	ND	
苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	4	ND	
三氯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.7	2.8	ND	
1,2-二氯丙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1	5	ND	
甲苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1200	1200	ND	
1,1,2-三氯乙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.6	2.8	ND	
四氯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	11	53	ND	
氯苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	68	270	ND	
1,1,1,2-四氯乙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	2.6	10	ND	
乙苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7.2	28	ND	
间二甲苯+对二甲苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	163	570	ND	
邻-二甲苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	222	640	ND	

指标	点位	T01 (点位: ■1)	T02 (点 位: ■2)	T03 (点位: ■3)	T04 (点 位: ■4)	T05 (点位: ■5)	T06 (点 位: ■6)	T07 (点位: ■7)	GB 36600-2008		最大 值	评价
	单位	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	第一类筛选值	第二类筛选值		
苯乙烯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1290	1290	ND	
1,1,2,2-四氯乙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.6	6.8	ND	
1,2,3-三氯丙烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.05	0.5	ND	
1,4-二氯苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.6	20	ND	
1,2-二氯苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	560	560	ND	
氯甲烷	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	12	37	ND	
硝基苯	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	34	76	ND	
苯胺	mg/kg	ND	0.01	0.01	ND	0.02	ND	ND	92	260	0.02	
2-氯酚	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	250	2256	ND	
萘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	25	70	ND	
苯并(a)蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	15	ND	
䓛	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	490	1293	ND	
苯并(b)荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	15	ND	
苯并(k)荧蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	55	151	ND	
苯并(a)芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.55	1.5	ND	

指标	点位	T01 (点位: ■1)	T02 (点 位: ■2)	T03 (点位: ■3)	T04 (点 位: ■4)	T05 (点位: ■5)	T06 (点 位: ■6)	T07 (点位: ■7)	GB 36600-2008		最大 值	评价
	单位	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	深度: 0~0.5m	第一类筛选值	第二类筛选值		
茚并(123-c,d)芘	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.5	15	ND	
二苯并(a,h)蒽	mg/kg	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.55	1.5	ND	
石油烃(C10-C40)	mg/kg	206	56	113	96	109	44	23	826	4500	205.55	
pH	无量纲	6.68	6.80	6.32	6.77	6.02	6.33	6.50	/	/	6.80	部分 存在 酸化

备注： ND 表示该检测指标未检出。

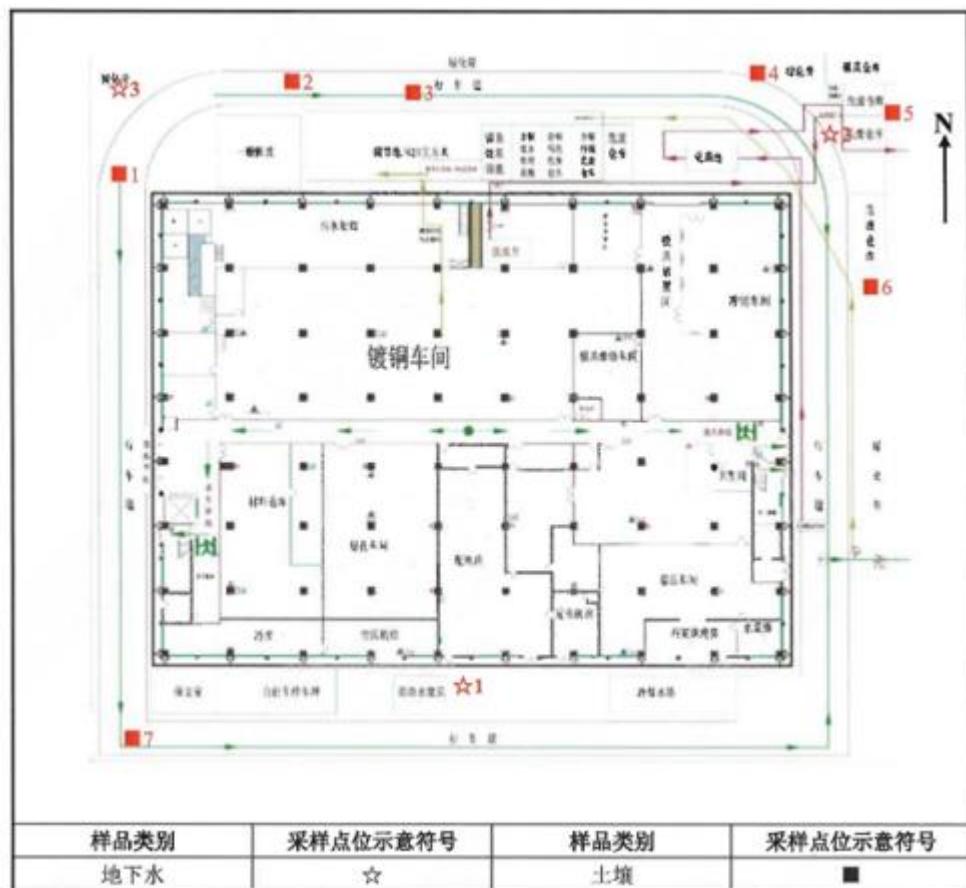


图 2.9.3 2023 年度土壤和地下水自行监测点位图

(5) 历年土壤监测情况分析

根据近四年的监测结果分析，土壤 pH 在 6.02~7.87 之间；石油烃均有检出，最大值为 2023 年 T01 检出的 206mg/kg；铜均有检出，最大值为 2023 年 T03 检出的 1280mg/kg；镍均有检出，最大值为 2021 年 T04 盐酸储罐区西侧绿化带检出的 338mg/kg；铅在各点位的检出浓度波动较大，2023 年最大值为 T1 点位的 318mg/kg；2022 年各点位砷的检测值较大，最大值为 46.3mg/kg；镉在各点位的监测值均较低，最大值为 2022 年 T4 点位的 10.9mg/kg；汞在各点位的监测值均较低，最大值为 2020 年污水站下游绿化深层样（2.0m）检出的 1.29mg/kg。公司所在场地目前土壤中污染物含量均低于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）规定的第二类用地风险筛选值。

2.9.2 历史地下水监测情况

(1) 2020年地下水监测情况

2020年1月瑞华公司委托福建省环安检测评价有限公司对公司地下水进行采样分析，具体布点及监测项目如下：

- ①地下水监控点位1个；
- ②检测项目：pH、钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、氨氮、高锰酸盐指数、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、氯化物、硫酸盐、铜、镍、氰化物；

根据行采样分析报告（报告编号：HAJC20010709），公司所在区域地下水大部分水质指标可符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）“III类 以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水”要求，具体监测数据详见下表。氨氮和高锰酸盐指数存在超标情况可能与采样时处于雨季有关。

表 2.9.5 2020 年地下水监测数据

监测项目	单位	监测结果（单位：mg/L, pH、细菌总数除外）			地下水III类标准	达标分析
		厂区1#	厂区2#	岭兜村		
pH	无量纲	7.16	7.22	7.28	6.5-8.5	达标
钾	mg/L	2.67	3.55	2.85	/	/
钠	mg/L	3.49	3.14	2.72	≤200	达标
钙	mg/L	127	176	159	≤450	达标
镁	mg/L	7.54	8.23	9.07	/	/
碳酸盐	mg/L	未检出	未检出	未检出	/	/
重碳酸盐	mg/L	145	126	134	/	/
氨氮	mg/L	1.78	0.11	1.14	≤0.50	存在超标点位
高锰酸盐指数	mg/L	2.2	5.8	2.1	≤3.0	存在超标点位
硝酸盐氮	mg/L	1.01	0.182	0.827	≤20	达标
亚硝酸盐氮	mg/L	0.068	0.038	0.066	≤1.0	达标
氯化物	个/L	20.5	93.6	19.7	≤250	达标
硫酸盐	个/ml	13.4	5.19	14.0	≤250	达标
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	≤1.0	达标
镍	μg/L	9	34	9	≤0.02	达标

监测项目	单位	监测结果（单位：mg/L, pH、细菌总数除外）			地下水III类标准	达标分析
		厂区1#	厂区2#	岭兜村		
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	≤0.05	达标

(2) 2021年地下水监测情况

2021年5月瑞华公司委托福建省环安检测评价有限公司对公司地下水进行采样分析，具体布点及监测项目如下：

- ①地下水监控点位1个；
- ②检测项目：pH、总硬度、溶解性总固体、耗氧量、色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、氨氮、硫酸盐、氯化物、硫化物、氰化物、挥发酚、阴离子表面活性剂、铝、钠、锌、铁、锰、铜、镍、石油烃(C10~C40)。

根据行采样分析报告（报告编号：HAJC21080513），公司所在区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）“III类 以人体健康基准值为依据，主要适用于集中式生活饮用水水源及工、农业水”要求，对照III类，公司地下水水质均可达到III类水质标准要求，具体监测数据详见下表。

表 2.9.6 2021 年地下水监测数据

结果 检测项目	单位	S01 危废仓库4 南侧监控井(点 位:☆1) (118.173557E; 24.485160N)	S02 一期厂房中 东部监控井(点 位:☆2) (118.174192E; 24.484681N)	SBJ 厂区西南角 绿化带监控井(点 位:☆3) (118.173114E; 24.484688N)	地下水 III类标 准	达标 分析
pH	无量纲	7.9	6.4	6.6	6.5-8.5	达标
总硬度	mg/L	116	185	131	550	达标
溶解性总固 体	mg/L	185	293	438	1000	达标
耗氧量	mg/L	2.1	1.8	2.5	3.0	达标
色度	度	10	10	10	15	达标
臭和味	等级	0	0	0	无	达标
	强度	无	无	无		
	说明	无任何臭和味	无任何臭和味	无任何臭和味		
浑浊度	NTU	2.32	2.00	2.57	3	达标
肉眼可见物	-	无	无	无	无	达标

检测项目 \ 结果	单位	S01 危废仓库 4 南侧监控井(点位:☆1) (118.173557E; 24.485160N)	S02 一期厂房中 东部监控井(点位:☆2) (118.174192E; 24.484681N)	SBJ 厂区西南角 绿化带监控井(点位:☆3) (118.173114E; 24.484688N)	地下水 III类标准	达标分析
氨氮	mg/L	0.267	0.397	0.443	0.5	达标
硫酸盐	mg/L	34.7	9.21	25.0	250	达标
氯化物	mg/L	21.8	26.0	41.2	250	达标
硫化物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	达标
氰化物	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	0.05	达标
挥发酚	mg/L	<3×10 ⁻⁴	<3×10 ⁻⁴	<3×10 ⁻⁴	0.002	达标
阴离子表面活性剂	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	0.3	达标
铝	mg/L	0.024	0.009	<0.008	0.2	达标
钠	mg/L	52.3	39.1	45.0	200	达标
锌	mg/L	<0.02	0.09	<0.02	1.0	达标
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	0.3	达标
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	0.1	达标
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	1.0	达标
镍	mg/L	6.3×10 ⁻⁴	4.62×10 ⁻³	1.33×10 ⁻³	0.02	达标
石油烃 (C10~C40)	mg/L	0.64	0.53	0.76	/	达标

(3) 2022 年地下水监测情况

2022 年 9 月公司委托检测机构对公司地下水进行采样分析，监测结果见下表。

根据行采样分析报告（报告编号：HAJC22091610），各地下水监测点位监测因子均能符合《地下水质量标准》中的III类水质标准。

表 2.9.7 2022 年地下水监测数据

检测项目 \ 结果	单位	W1 (点位: ☆1)	W2 (点位: ☆2)	W3 (点位:☆3)	地下水 III类限值	达标情 况
色度	稀释倍数	ND	ND	ND	15	达标
臭和味	-	无任何臭和味	无任何臭和味	无任何臭和味	无	达标
浑浊度	NTU	2.1	1.2	1.8	3	达标
肉眼可见物	-	无	无	无	无	达标

<u>结果 检测项目</u>	单位	W1(点位: ☆1)	W2(点位: ☆2)	W3(点位:☆3)	地下水III类限 值	达标情 况
pH	无量纲	6.9	7.0	7.1	6.5-8.5	达标
总硬度	mg/L	310	406	372	≤450	达标
溶解性总固 体	mg/L	849	891	755	≤1000	达标
硫酸盐	mg/L	170	116	100	≤250	达标
氯化物	mg/L	16.6	39.0	42.7	≤250	达标
铁	mg/L	0.060	0.076	0.024	≤0.3	达标
锰	mg/L	0.079	0.082	0.087	≤0.10	达标
铜	mg/L	ND	ND	ND	≤1.0	达标
锌	mg/L	ND	ND	ND	≤1.0	达标
铝	mg/L	0.014	0.027	0.039	≤0.2	达标
挥发酚	mg/L	ND	ND	ND	≤0.002	达标
阴离子表面 活性剂	mg/L	ND	ND	ND	≤0.3	达标
耗氧量	mg/L	2.4	2.8	2.6	≤3.0	达标
氨氮	mg/L	0.449	0.434	0.421	≤0.5	达标
硫化物	mg/L	0.009	0.014	0.015	≤0.02	达标
钠	mg/L	9.63	14.4	13.1	≤200	达标
亚硝酸盐(以 N计)	mg/L	0.0331	0.0131	0.0371	≤1.0	达标
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.095	0.307	0.221	≤20.0	达标
氟化物	mg/L	0.97	0.37	0.34	≤1.0	达标
碘化物	mg/L	ND	ND	ND	≤0.08	达标
汞	mg/L	ND	ND	ND	≤0.001	达标
砷	mg/L	ND	ND	ND	≤0.01	达标
硒	mg/L	ND	ND	ND	≤0.01	达标
镉	mg/L	ND	ND	ND	≤0.005	达标
六价铬	mg/L	0.004	0.011	0.024	≤0.05	达标
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	≤60	达标
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	≤2.0	达标
苯	μg/L	ND	ND	ND	≤10.0	达标
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	≤700	达标

<u>结果 检测项目</u>	单位	W1(点位: ☆1)	W2(点位: ☆2)	W3(点位:☆3)	地下水III类限 值	达标情 况
镍	mg/L	0.015	0.013	0.014	≤0.02	达标
锡	mg/L	ND	0.0217	0.0217	/	/
石油烃 (C10-C40)	mg/L	0.03	ND	ND	/	/

(4) 2023年地下水监测情况

2023年11月公司委托检测机构对公司地下水进行采样分析，监测结果见下表。

根据行采样分析报告（报告编号：HAJC23101805），各地下水监测点位监测因子均能符合《地下水质量标准》中的III类水质标准。

表 2.9.8 2023 年地下水监测数据

<u>结果 检测项 目</u>	单位	监测结果			地下水水质标准				单指标评价			
		W1 (点 位: ☆1)	W2(点 位:☆2)	W3(点 位:☆3)	地下 水I类限 值	地下 水II类限 值	地下 水III类限 值	地下 水IV类限 值	W 1	W 2	W 3	
色度	度	10	5	10	≤5	≤10	≤15	≤25	II类	I类	II类	
臭和味	-	无	无	无	无	无	无	无	I类	I类	I类	
浑浊度	NUT	ND	ND	ND	≤3	≤3	≤3	≤10	I类	I类	I类	
肉眼可 见物	-	无	无	无	无	无	无	无	I类	I类	I类	
pH	无量 纲	7.4	7.3	7.2	6.5-8.5				5.5≤ pH< 6.5 8.5< pH≤ 9.0	I类	I类	I类
总硬度	mg/L	423	254	192	≤150	≤300	≤450	≤650	III类	II类	II类	
溶解性 总固体	mg/L	676	375	460	≤300	≤500	≤1000	≤2000	III类	II类	II类	
硫酸盐	mg/L	148	34.8	138	≤50	≤150	≤250	≤350	I类	I类	I类	
氯化物	mg/L	46.1	57.2	21.7	≤50	≤150	≤250	≤350	I类	II类	I类	
铁	mg/L	1.37	ND	ND	≤0.1	≤0.2	≤0.3	≤2.0	IV类	I类	I类	

结果 检测项目	单位	监测结果			地下水水质标准				单指标评价		
		W1 (点位: ★1)	W2(点位: ★2)	W3(点位: ★3)	地下水I类限值	地下水II类限值	地下水III类限值	地下水IV类限值	W1	W2	W3
锰	mg/L	0.038	0.065	0.087	≤0.05	≤0.05	≤0.10	≤1.5	I类	III类	III类
铜	mg/L	ND	ND	ND	≤0.01	≤0.05	≤1.0	≤1.5	I类	I类	I类
锌	mg/L	ND	ND	ND	≤0.05	≤0.5	≤1.0	≤1.5	I类	I类	I类
铝	mg/L	ND	ND	ND	≤0.01	≤0.05	≤0.2	≤0.5	I类	I类	I类
挥发酚	mg/L	0.0005	0.0008	ND	≤0.001	≤0.001	≤0.002	≤0.01	I类	I类	I类
阴离子表面活性剂	mg/L	ND	ND	ND	不得检出	≤0.1	≤0.3	≤0.3	I类	I类	I类
耗氧量	mg/L	4.0	9.2	4.7	≤1.0	≤2.0	≤3.0	≤10.0	IV类	IV类	IV类
氨氮	mg/L	1.17	1.13	1.21	≤0.02	≤0.1	≤0.5	≤1.5	IV类	IV类	IV类
硫化物	mg/L	0.008	0.016	ND	≤0.005	≤0.01	≤0.02	≤0.1	II类	III类	I类
钠	mg/L	49.4	39.8	68.3	≤100	≤150	≤200	≤400	I类	I类	I类
亚硝酸盐(以N计)	mg/L	0.00560	0.0120	0.0189	≤0.01	≤0.10	≤1.0	≤4.8	I类	II类	II类
硝酸盐(以N计)	mg/L	0.023	0.014	0.269	≤2.0	≤5.0	≤20.0	≤30.0	I类	I类	I类
氰化物	mg/L	ND	ND	ND	≤0.001	≤0.01	≤0.05	≤0.1	I类	I类	I类
氟化物	mg/L	0.42	0.38	1.93	≤1.0	≤1.0	≤1.0	≤2.0	I类	I类	IV类
碘化物	mg/L	0.071	0.075	0.071	≤0.04	≤0.04	≤0.08	≤0.5	III类	III类	III类
汞	mg/L	0.00117	0.00135	0.00102	≤0.0001	≤0.0001	≤0.001	≤0.002	IV类	IV类	IV类
砷	mg/L	0.0012	ND	0.0037	≤0.001	≤0.001	≤0.01	≤0.05	III类	I类	III类
硒	mg/L	ND	ND	ND	≤0.01	≤0.01	≤0.01	≤0.1	I类	I类	I类
镉	mg/L	ND	ND	ND	≤0.0001	≤0.001	≤0.005	≤0.01	I类	I类	I类
六价铬	mg/L	0.010	0.007	0.007	≤0.01	≤0.01	≤0.05	≤0.10	I类	I类	I类

结果 检测项目	单位	监测结果			地下水水质标准				单指标评价		
		W1 (点位: ★1)	W2(点位:★2)	W3(点位:★3)	地下水I类限值	地下水II类限值	地下水III类限值	地下水IV类限值	W1	W2	W3
三氯甲烷	μg/L	ND	ND	ND	≤0.5	≤6	≤60	≤300	I类	I类	I类
四氯化碳	μg/L	ND	ND	ND	≤0.5	≤0.5	≤2.0	≤50.0	I类	I类	I类
苯	μg/L	ND	ND	ND	≤0.5	≤1.0	≤10.0	≤120	I类	I类	I类
甲苯	μg/L	ND	ND	ND	≤0.5	≤140	≤700	≤1400	I类	I类	I类
镍	mg/L	ND	ND	ND	≤0.002	≤0.002	≤0.02	≤0.1	I类	I类	I类
锡	mg/L	ND	ND	ND	/	/	/	/	/	/	/
石油烃 (C ₁₀ -C ₄₀)	mg/L	0.05	0.06	0.05	/	/	/	/	/	/	/

(5) 历年地下水监测情况分析

地下水监测浓度受地下水流等因素影响，各指标波动较大，2020 年存在氨氮及高锰酸盐指数超 III 类水质标准情况，2021 年及 2022 年各监测点位各监测指标均符合 III 类地下水标准，2023 年耗氧量、氨氮、铁、氟化物及汞指标符合 IV 类水质标准，其余各地下水监测点位监测因子均能符合《地下水质量标准》中的III类水质标准。2022 年总镍监测结果较高，最大值为 W1 点位的 0.015mg/L。公司地下水水质总体均可符合 IV 类水质标准。

3 排查方法

3.1 资料收集

此次排查，主要收集公司基本信息、生产信息、环境管理信息等，并梳理有毒有害物质信息清单。资料收集情况见表 3.1.1。

表 3.1.1 收集的资料情况

信息	信息项目
基本信息	①总平面布置图及面积; ②重点设施设备分布图; ③雨污管线分布图;
生产信息	①生产工艺流程图; ②原辅材料 MSDS 信息; ③原辅料使用、转运、储存等情况; ④生产设施设备防渗漏、流失、扬散设计和建设信息; ⑤原辅料使用相关管理制度和台账;
环境管理信息	①公司历次建设项目环境影响报告书（表）; ②公司历次建设项目环境影响评价批复文件; ③竣工环保验收报告及批复文件; ④清洁生产审核报告; ⑤排污许可证正本及副本; ⑥突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估报告、突发环境事件应急资源调查报告; ⑦废气及废水收集、处理及排放情况; ⑧固体废物产生、贮存、处理处置等情况; ⑨土壤和地下水环境监测报告，已有的整改记录;
重点场所、设施设备管理情况	①废水、废气、危险废物等重点设施、设备的定期维护情况; ②废水、废气、危险废物等重点设施、设备操作手册以及人员培训情况; ③生产区域、废水、废气、固废重点场所的警示牌、操作规程的设定情况;

3.2 人员访谈

本次排查与公司生产车间主要负责人员、环保管理人员等访谈，了解公司生产、环境管理等相关信息，包括生产线、环保设施等设备运行管理，固体废物管理、化学品泄漏、环境应急物资储备等情况，具体访谈人员信息见表 3.2.1，人员访谈表及现场勘查情况见附件 6.6。

表 3.2.1 人员访谈名单

姓名	公司职务	手机号码
曾国耀	总经办副总经理	15960228993
陈波	总经办副总经理	13459032506

姓名	公司职务	手机号码
宋少军	环保专员	15508082980
寇自诚	经理	17850136651
张萍	镀铜车间主管	15959253677

3.3 重点场所或者重点设施设备确定

识别涉及有毒有害物质的重点场所或者重点设施设备，编制土壤污染隐患重点场所、重点设施设备清单。公司涉及电镀工业，涉及的重点场所或重点设施设备主要有化学品仓库、电镀生产线、污水处理设施、废气净化设施、危险废物暂存间、事故应急池等。根据排查确定公司的重点场所重点设施设备情况见下表。

表 3.3.1 重点场所或者重点设施设备

序号	涉及工业活动	重点关注对象
1	液体储存	盐酸储罐、废蚀刻液储罐、集水井、污水处理池、事故应急池；
2	散装液体转运与厂内运输	电镀、蚀刻等涉及液体物料装卸、管道运输、传输泵
3	化学品药剂暂存库	主要涉及氯化镍、盐酸、硫酸、絮凝剂等电镀、显影、剥膜等物料储存、装卸等活动
4	生产区	①电镀生产线，重点关注电镀物料是否在设备中泄漏、渗漏； ②蚀刻生产线，重点关注蚀刻液等物料是否在设备中泄漏、渗漏；
5	污水处理设施	废水收集管道、设备连接处、集水井、排水口、分离系统等地方的渗漏、泄漏或溢流，污水处理区的跑冒滴漏
6	危险废物暂存间	危险废物暂存场所防腐防渗层、导流沟及收集池等运行情况
7	其他活动区	①事故应急收集设施； ②车间操作活动； ③一般工业固体废物贮存场；

3.4 现场排查方法

结合公司实际情况，采用目测检查、日常巡查和调查监测等手段开展排查，重点对生产区、原材料及废物堆放区、储存区、转运区和污染防治设施所在区域进行分析排查。重点排查：

①电镀生产线、蚀刻生产线、化学品仓库、污水处理站、危险废物暂存间等重点场所和重点设施设备是否具有基本的防渗漏、流失、扬散的土壤污染预防功

能（如具有腐蚀控制及防护的塑料储罐；设施能防止雨水进入，或者能及时有效排出雨水），以及有关预防土壤污染管理制度建立和执行情况。

②在发生渗漏、流失、扬散的情况下，是否具有防止污染物进入土壤的设施，包括普通阻隔设施、防滴漏设施（如原料桶采用托盘盛放），以及防渗阻隔系统等。

③是否有能有效、及时发现并处理泄漏、渗漏或者土壤污染的设施或者措施。如泄漏检测设施、土壤和地下水环境定期监测、应急措施和应急物资储备等。普通阻隔设施需要更严格的管理措施，防渗阻隔系统需要定期检测防渗性能。

4 土壤污染隐患排查

4.1 重点场所、重点设施设备隐患排查

根据收集的资料以及现场排查分析，结合公司的生产工艺、生产设备、原辅料特点，对照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》中附录 A 的排查技术要点，对公司确定的重点场所、重点设施设备进行隐患排查，并查阅相应的记录台账、操作规程等（部分台账记录情况见附件 6.7）。

4.1.1 液体储存区

公司涉及液体储存主要有：盐酸储罐、废蚀刻液储罐、废水收集池、污水处理池、事故应急池。根据现场核查及资料核查，盐酸储罐及废蚀刻液储罐为接地储罐，污水处理池均为接地设施，废水收集池、事故应急池属于地下储存池。公司目前液体储存土壤防治措施如下：

表 4.1.1 接地储罐土壤污染预防设施

序号	接地储罐类型及设施情况		土壤污染预防措施	存在的隐患点
1	接地 盐酸 储罐	单层耐腐蚀非金属材质储罐； 防滴漏设施； 防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	①设有围堰，可收集泄漏盐酸； ②有日常巡检及仓库负责人； ③日常维护；	无。
2	接地 废蚀 刻液 储罐	单层耐腐蚀非金属材质储罐； 防滴漏设施； 设置在单独的危险化学品	①设有围堰，可收集泄漏盐酸； ②有日常巡检及仓库负责人；	无。

序号	接地储罐类型及设施情况	土壤污染预防措施	存在的隐患点
	仓库内，具有防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	③日常维护；	

公司盐酸及废蚀刻液储罐区现场情况见下图：

	
接地单层盐酸储罐	蚀刻废液转移接口及区域

图 4.1.1 盐酸及废蚀刻液储罐设施现场情况

表 4.1.2 池体类储存设施土壤污染预防设施

序号	池体类型及设施情况	土壤污染预防措施	存在的隐患点	
1	地下储池：废水收集池	废水收集池为地下钢砼防渗池体；污水处理池中集水池为地下钢筋混凝土结构 FRP 防腐结构，隔油池、混凝池、气浮池、反应池为钢结构 FRP 防腐，均为防渗池体	①定期检查防渗、密封效果 ②日常目视检查 ③日常维护	无。

池体类储存设施情况见下图。

	
地埋式废水收集池（设有井盖）	地埋式废水收集池上铺设的集水管线

图 4.1.2 池体设施现场情况

4.1.2 散装液体转运与厂区运输

公司涉及散状液体转运与厂区运输主要有：电镀生产线上药剂输送、蚀刻线、显影、剥膜、丝印等工序使用的液体物料装卸等。

(1) 散装液体物料装卸

公司电镀生产线及脱脂线等药剂补充，配置好的药剂补充到生产线槽体或药剂桶内，公司电镀生产线等均设有托盘，具有防渗阻隔系统，能防止雨水进入，渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理。公司目前土壤污染预防设施与措施情况见下表。

表 4.1.3 散装液体装卸土壤污染预防设施与措施

土壤污染预防设施/功能	土壤污染预防措施	隐患点	
物料均为顶部装卸	①防渗阻隔系统，且能防止雨水进入，或者及时有效排出雨水； ②溢流保护装置； ③渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理	①定期防渗效果检查； ②设置清晰的灌注和抽出说明标识牌； ③日常目视检查	无。

(2) 管道运输及传输泵

公司管道运输主要为电镀生产线上各药剂输送管道以及废水处理设施加药管线，主要为地上单层管道。根据现场核查，电镀车间管道为单层管道，电镀车间全区域进行地面防腐防渗处理，实施干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿镀件作业在湿区进行，湿区废水/液单独收集。

公司传输泵主要为各类电镀物料输送泵、油料输送泵及污水输送泵。公司针对各类传输泵，有专人定期开展防渗效果检查，并制定日常巡查计划。

公司目前土壤防治措施详见下表：

表 4.1.4 管道及泵运输土壤污染预防设施与措施

土壤污染预防设施/功能	土壤污染预防措施	隐患点	
废水处理设施药剂单层管道	①定期检测管道渗漏情况 ②根据管道检测结果，制定并落实管道维护方案 ③日常目视检查 ④编制有应急预案，并配备有应急物资，有效应对泄漏事件	①地面为瓷砖，无明显的污染痕迹； ②设有车间内的管线、地面防腐防渗层巡检记录； ③泵所在地面设置托盘围堰，落实防腐防渗层； ④有车间内的物料泵防腐防渗层巡检记录；	无。

土壤污染预防设施/功能	土壤污染预防措施	隐患点
传输泵 ①定期开展防渗效果检查 ②日常目视检查 ③日常维护 ④编制有应急预案，并配备有应急物资，有效应对泄漏事件	①泵所在地面设置托盘围堰，落实防腐防渗层； ②有车间内的物料泵防腐防渗层巡检记录；	无。

公司管道及泵运输土壤污染预防现场情况见下图：

	
废水处理设施药剂添加剂管线及托盘	废水处理设施药剂添加剂管线及托盘
	
1 层镀铜车间管线设置于托盘上	管线及输送泵下方设防腐防渗措施

图 4.1.3 管道运输土壤污染预防现场情况

4. 1. 3 货物的储存和传输

公司涉及货物的储存和传输主要有：电镀、涂装生产线原辅材料货物的储存和传输等。公司货物均为包装货物，分为固态物质和液态物质。

根据现场核查，公司设有 2 个危险化学品仓库，仓库地面均设有防腐防渗层，货物分类存放，配套有阻隔设施，且能防止雨水进入，有溢流保护装置，渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理，公司定期清空防滴漏设施，日常目视检查，并设置托盘、导流沟、收集池等。公司目前土壤防治措施详见下表：

表 4.1.5 包装货物的储存和暂存土壤污染预防设施与措施

序号	土壤污染预防设施/功能		土壤污染预防措施	隐患点
1	固态物质	货物采用合适的包装； 暂存仓库具有防渗阻隔系统，地面铺设防腐防渗层，且能防止雨水进入，设有托盘、导流沟、收集池	①定期开展防渗效果检查 ②日常目视检查 ③日常维护	无。
2	液态物质	货物采用合适的包装； 暂存仓库具有防渗阻隔系统，地面铺设防腐防渗层，且能防止雨水进入，设有托盘、导流沟、收集池	①定期开展防渗效果检查 ②日常目视检查 ③日常维护	

公司货物的储存和传输土壤防控措施见下图：



图 4.1.4 货物储存和传输土壤污染预防现场情况

4.1.4 生产区

公司生产线主要为：电镀生产线、蚀刻生产线，对于电镀生产线公司严格按照《厦门市电镀行业污染综合整治方案》要求，对电镀车间配套相关预防措施，具体如下：

- ①生产线、车间安装用水计量装置；
- ②生产现场环境清洁、整洁、管理有序，危险品有明显标识；
- ③车间内实施干湿区分离，湿区地面敷设网格板，湿镀件作业在湿区进行，湿区废水/液单独收集；
- ④排水管系统及建、构筑物进出水管有防腐蚀、防沉降、防折断措施；
- ⑤车间内废水分质分流，废水管线采用明管套明沟或架空敷设；
- ⑥生产车间地面采取防渗、防漏和防腐措施；
- ⑦厂区污水收集和排放系统等各类污水管线设置清晰。

公司生产设备属于半开放式设备，电镀线等重点设备区域进行防腐防渗处理，其他区域严格落实防腐防渗层措施，定期清理，日常目视检查，日常维护。公司设有防渗效果检查台账。

公司各生产线土壤防控措施见下图：



图 4.1.5 生产线土壤污染预防现场情况

4.1.5 其他活动区

(1) 废水排水系统

公司废水排水系统属于地上废水排水系统，公司日常目视检查，日常维护。

表 4.1.6 废水排水系统土壤污染预防设施与措施

土壤污染预防设施/功能	土壤污染预防措施	隐患点
-------------	----------	-----

土壤污染预防设施/功能		土壤污染预防措施	隐患点
地上废水排水系统	①防渗阻隔设施 ②注意排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和有关涵洞、排水口等，防止渗漏	①日常目视检查 ②日常维护	①生产废水处理设施废水外排至总排口的管线为地下管线，因盐酸装卸改至危废仓库门口，路面及地下管线存在破损隐患。

公司废水排水系统土壤防控措施见下图：

电镀废水明管明沟敷设	各股电镀废水分质分流

图 4.1.6 废水排放系统土壤污染预防现场情况

(2) 应急收集设施

公司应急收集设施属于地下水泥池，公司对应急池进行防腐防渗处理，并定期检查泄漏，确保正常运行，日常目视检查，日常维护。根据现场勘查，事故应急池防腐防渗层良好，设有巡检记录，并定期对应急池进行巡查以确认事故应急池是否处于可支持使用状态及防腐防渗层是否完好。

公司应急收集设施土壤防控措施见下图：

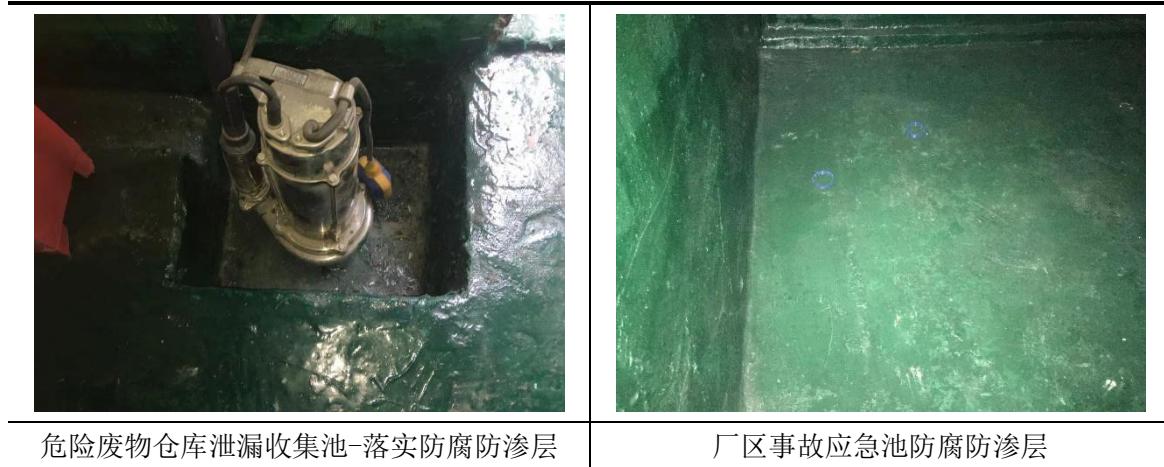


图 4.1.7 应急收集设施土壤污染预防现场情况

③车间操作活动；在生产过程中可能存在物料飞溅、渗漏或泄漏的造成土壤污染的情况，公司生产车间均进行防腐防渗处理，并日常目视检查，日常维护。

④一般工业固体废物贮存场和危险废物贮存库；

公司一般工业固废贮存场所符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求，危险废物暂存库符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）的相关要求。

公司固体废物设施土壤防控措施见下图：



图 4.1.8 固体废物暂存场所土壤污染预防现场情况

4. 2 隐患排查台账

对照《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》中附录 A 的排查技术要点，对公司确定的重点场所、重点设施设备进行隐患排查，针对存在的隐患点，列出公司隐患排查台账，列出隐患排查整改时间要求，具体排查情况见表 4.2.1。

表 4.2-1 土壤隐患排查台账

企业名称		瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司		所属行业	C4062 印刷电路板制造
现场排查负责人		宋少军		排查时间	2024 年 5 月 30 日
序号	涉及工业活动	重点场所或重点设施设备	位置信息(位置描述)	现场图片	隐患点
1	其他活动区	废水总排放口	废水总排放口		<p>排放口为瓷砖，部分瓷砖因老化存在破损隐患，可能造成地下水污染。</p>

表 4.2-2 土壤隐患整改台账

企业名称		瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司		所属行业		C4062 印刷电路板制造		隐患整改工作负责人		宋少军	
现场排查负责人		宋少军		排查时间		2024年5月30日		所有隐患整改完成时间		2024年6月30日	
序号	涉及工业活动	重点场所或重点设施设备	位置信息 (位置描述)	现场图片	隐患点	整改建议	备注	实际整改情况	整改后现场图片	隐患整改完成日期	备注
1	其他活动区	废水总排放口	废水总排放口		排放口为瓷砖，部分瓷砖因老化存在破损隐患，可能造成地下水污染。	对排放口进行改造，改造为用 PVC 板套到原排放口上。	/			2024年6月30日	/

企业名称		瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司	所属行业		C4062 印刷电路板制造		隐患整改工作负责人		宋少军		
现场排查负责人		宋少军	排查时间		2024年5月30日		所有隐患整改完成时间		2024年6月30日		
序号	涉及工业活动	重点场所或重点设施设备	位置信息 (位置描述)	现场图片	隐患点	整改建议	备注	实际整改情况	整改后现场图片	隐患整改完成日期	备注
											

本次隐患排查完成后，公司将根据此次隐患排查成果，建立隐患排查台账，因地制宜制定隐患整改方案，隐患排查档案长期保存，并按照排污许可相关管理办法要求将隐患排查制度建立和落实情况上报。

5 结论和建议

5.1 隐患排查结论

根据土壤隐患排查情况分析，公司防止土壤污染防治措施基本符合要求。公司已形成日常对重点场所防渗等的检查台账，公司将尽快落实隐患整改，并落实台账制度。公司在后续管理中，加强日常巡检及维护，持续落实各项土壤污染防治措施。

5.2 隐患整改方案或建议

公司在运营期应加固各个潜在土壤污染地块的防腐防渗层措施，做好生产车间、危险废物暂存仓库、危险化学品仓库、污水处理设施等重点场所的管理，针对污染土壤环境事件应急预案进行演练等，落实各项土壤污染防治措施，加强土壤环境管理，防止土壤污染，保障土壤安全，保护生态环境。

整改方案及计划见表 5.2.1。

表 5.2.1 土壤隐患排查整改方案及计划

存在隐患区域	存在的隐患	整改方案	预计完成时间
其他活动	生产废水排放口为瓷砖，部分瓷砖因老化存在破损隐患，可能造成地下水污染。	对排放口进行改造，改造为用PVC板套到原排放口上。	2024.6.30

5.3 对土壤和地下水自行监测工作建议

根据《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》，公司在此次排查后，每 2-3 年在针对生产经营活动中涉及有毒有害物质的场所、设施设备开展一次排查。依据《福建省土壤环境重点监管企业自行监测及信息公开指导意见（暂行）》，若存在土壤和地下水监测结果存在异常的，定期开展土壤和地下水自行监测。

公司根据《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南(试行)》(HJ 1209-2021)已制定了相应的土壤和地下水环境自行监测方案，针对生产经营活动中涉及有毒有害物质的场所、设施设备，尤其是污水处理站、电镀车间、危废仓库、危化品

仓库周边，公司每年对地下水和土壤进行取样监测，若存在土壤和地下水监测结果存在异常的，则进行原因分析后，采取相应的风险管控措施，并根据情况增加监测频次。


6 附件


6.1 地理位置图





6.2 厂区平面布置图



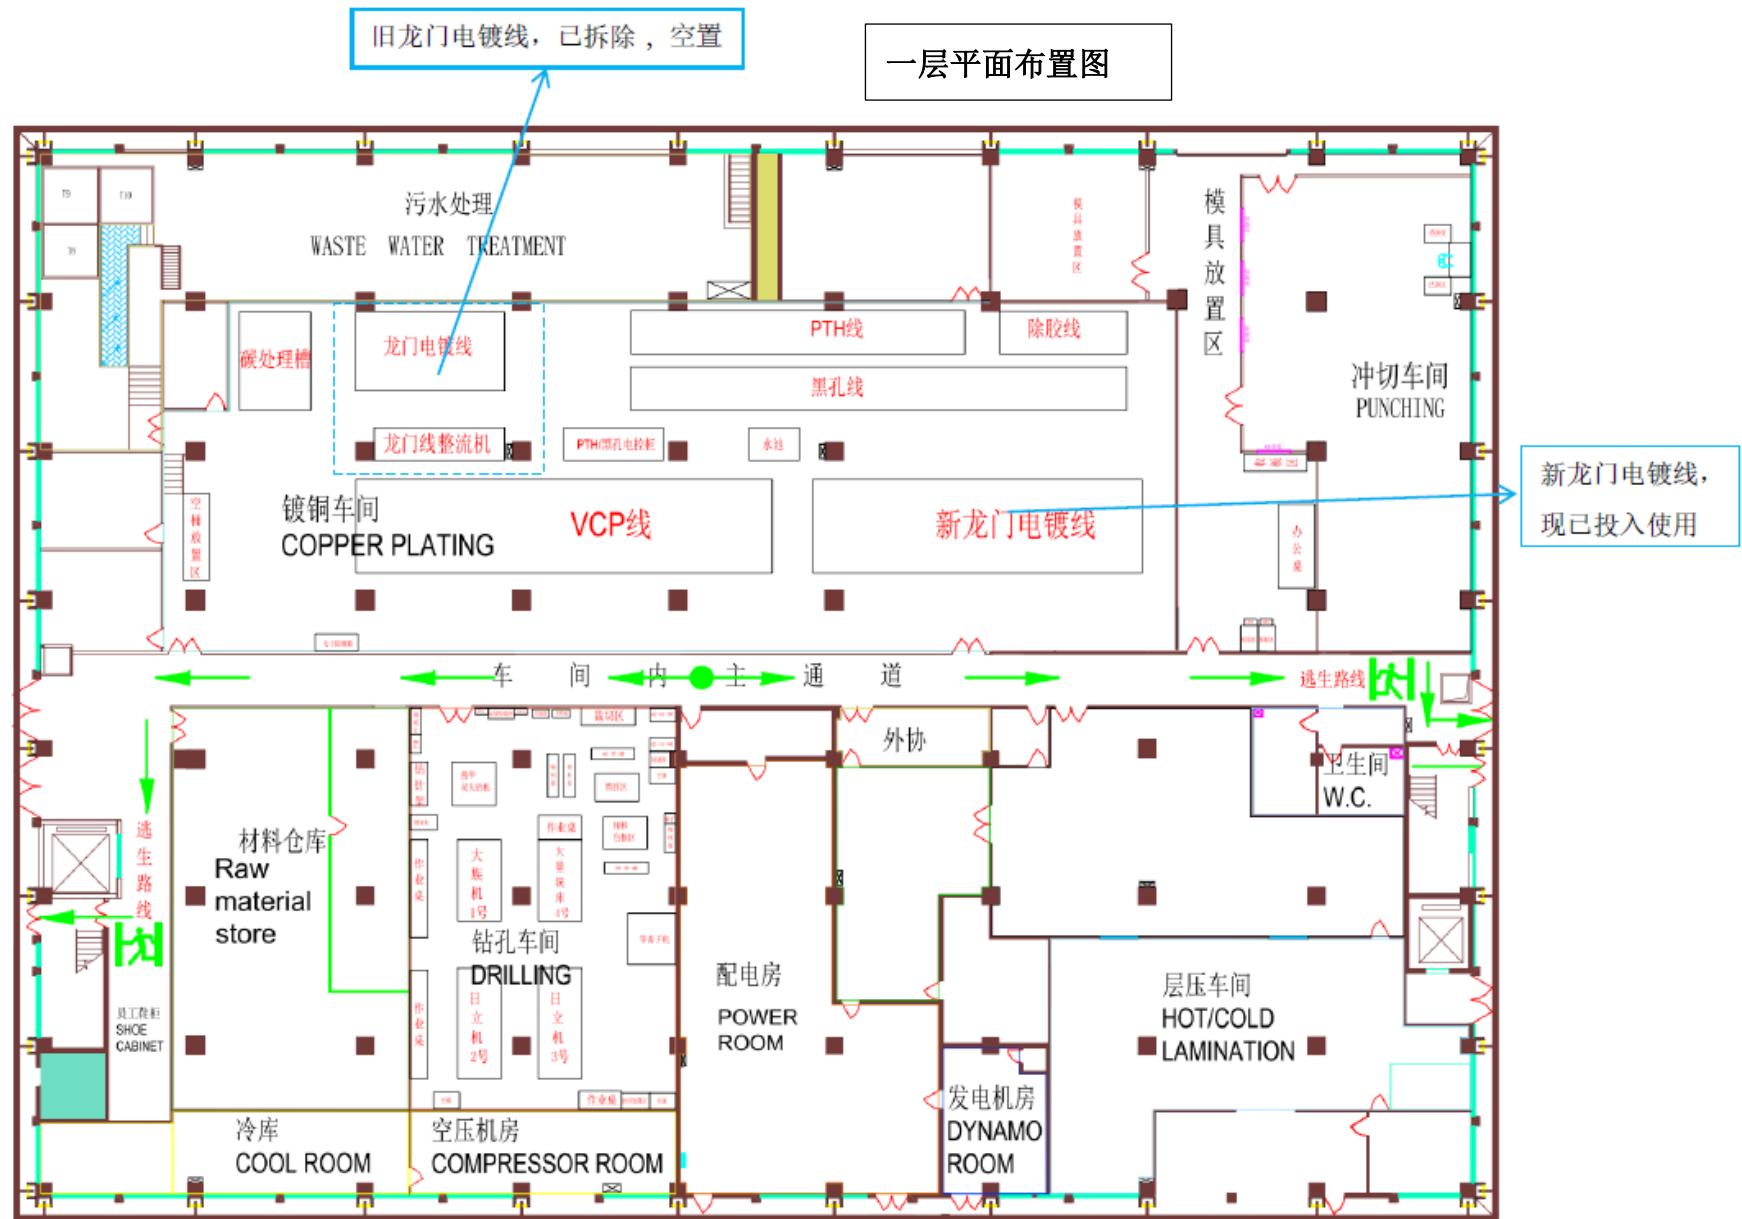


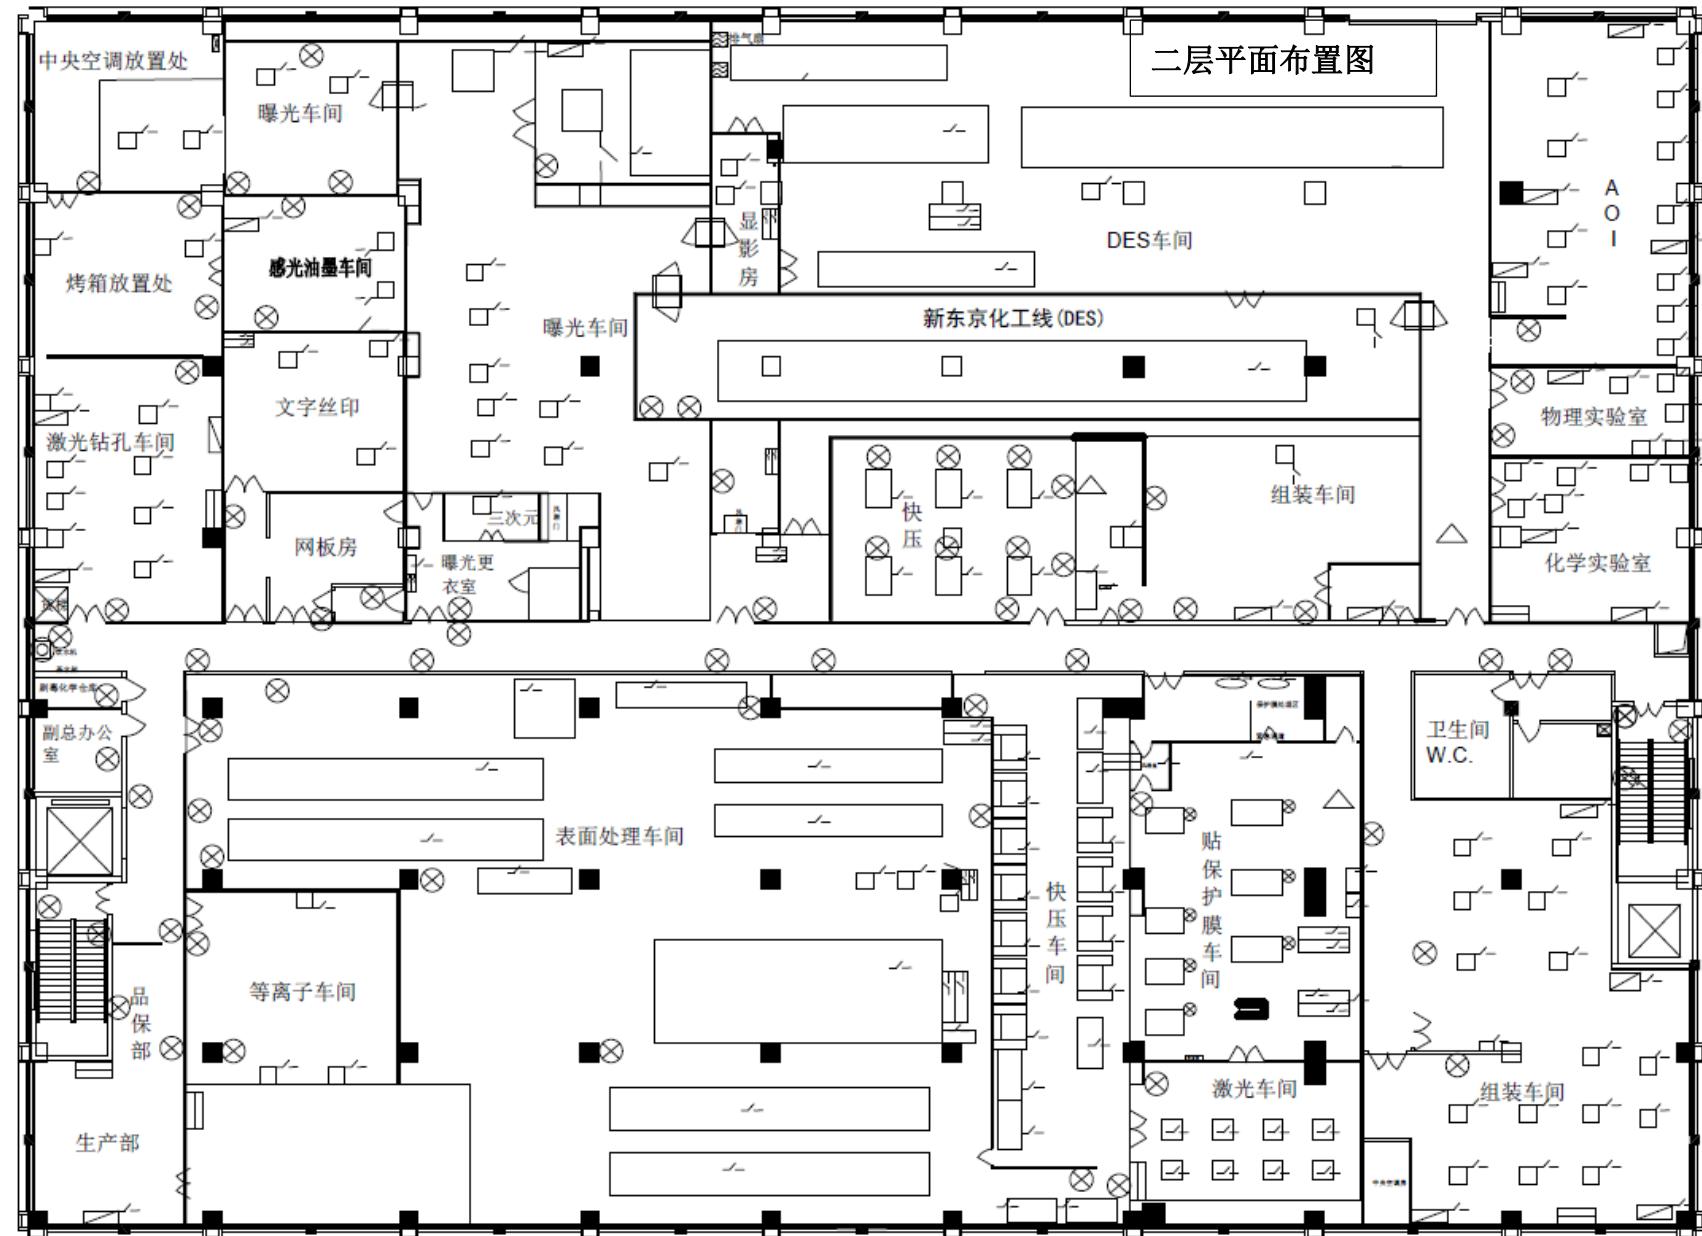

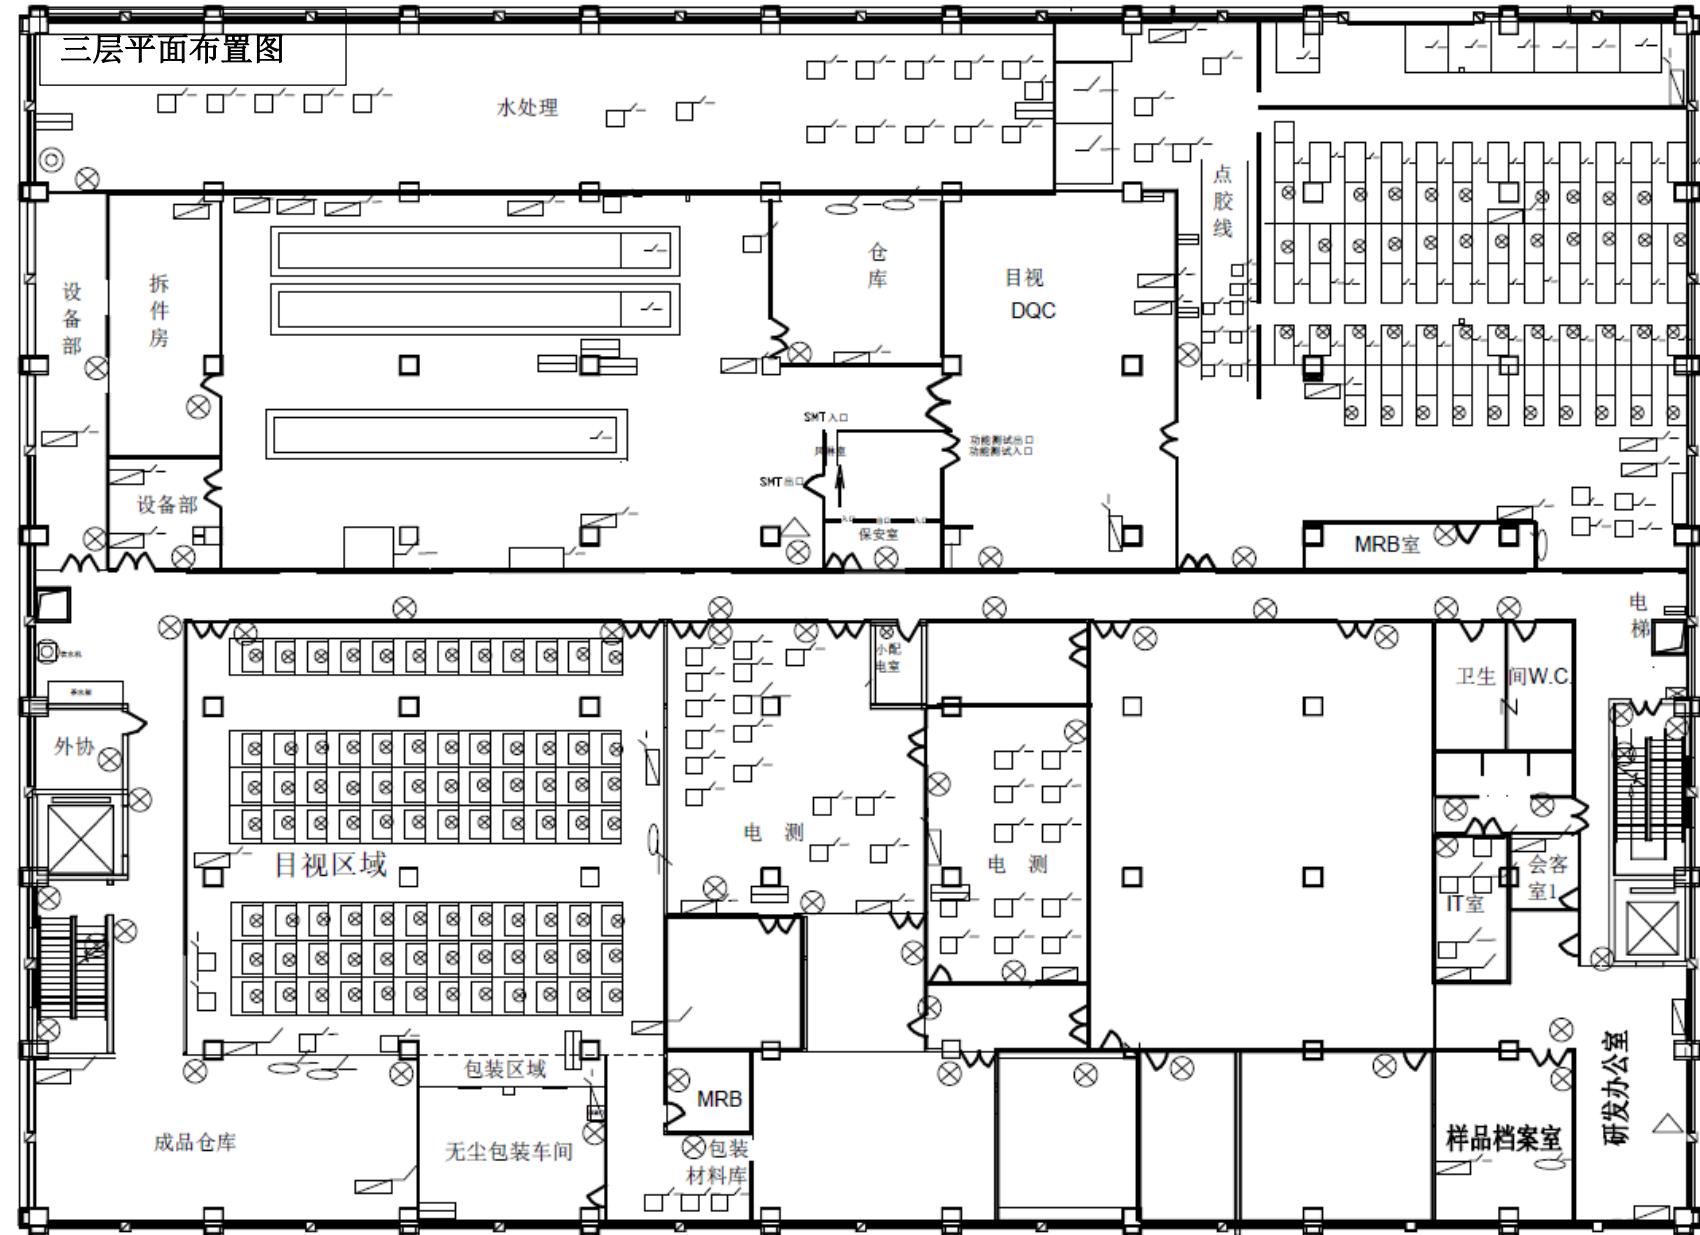

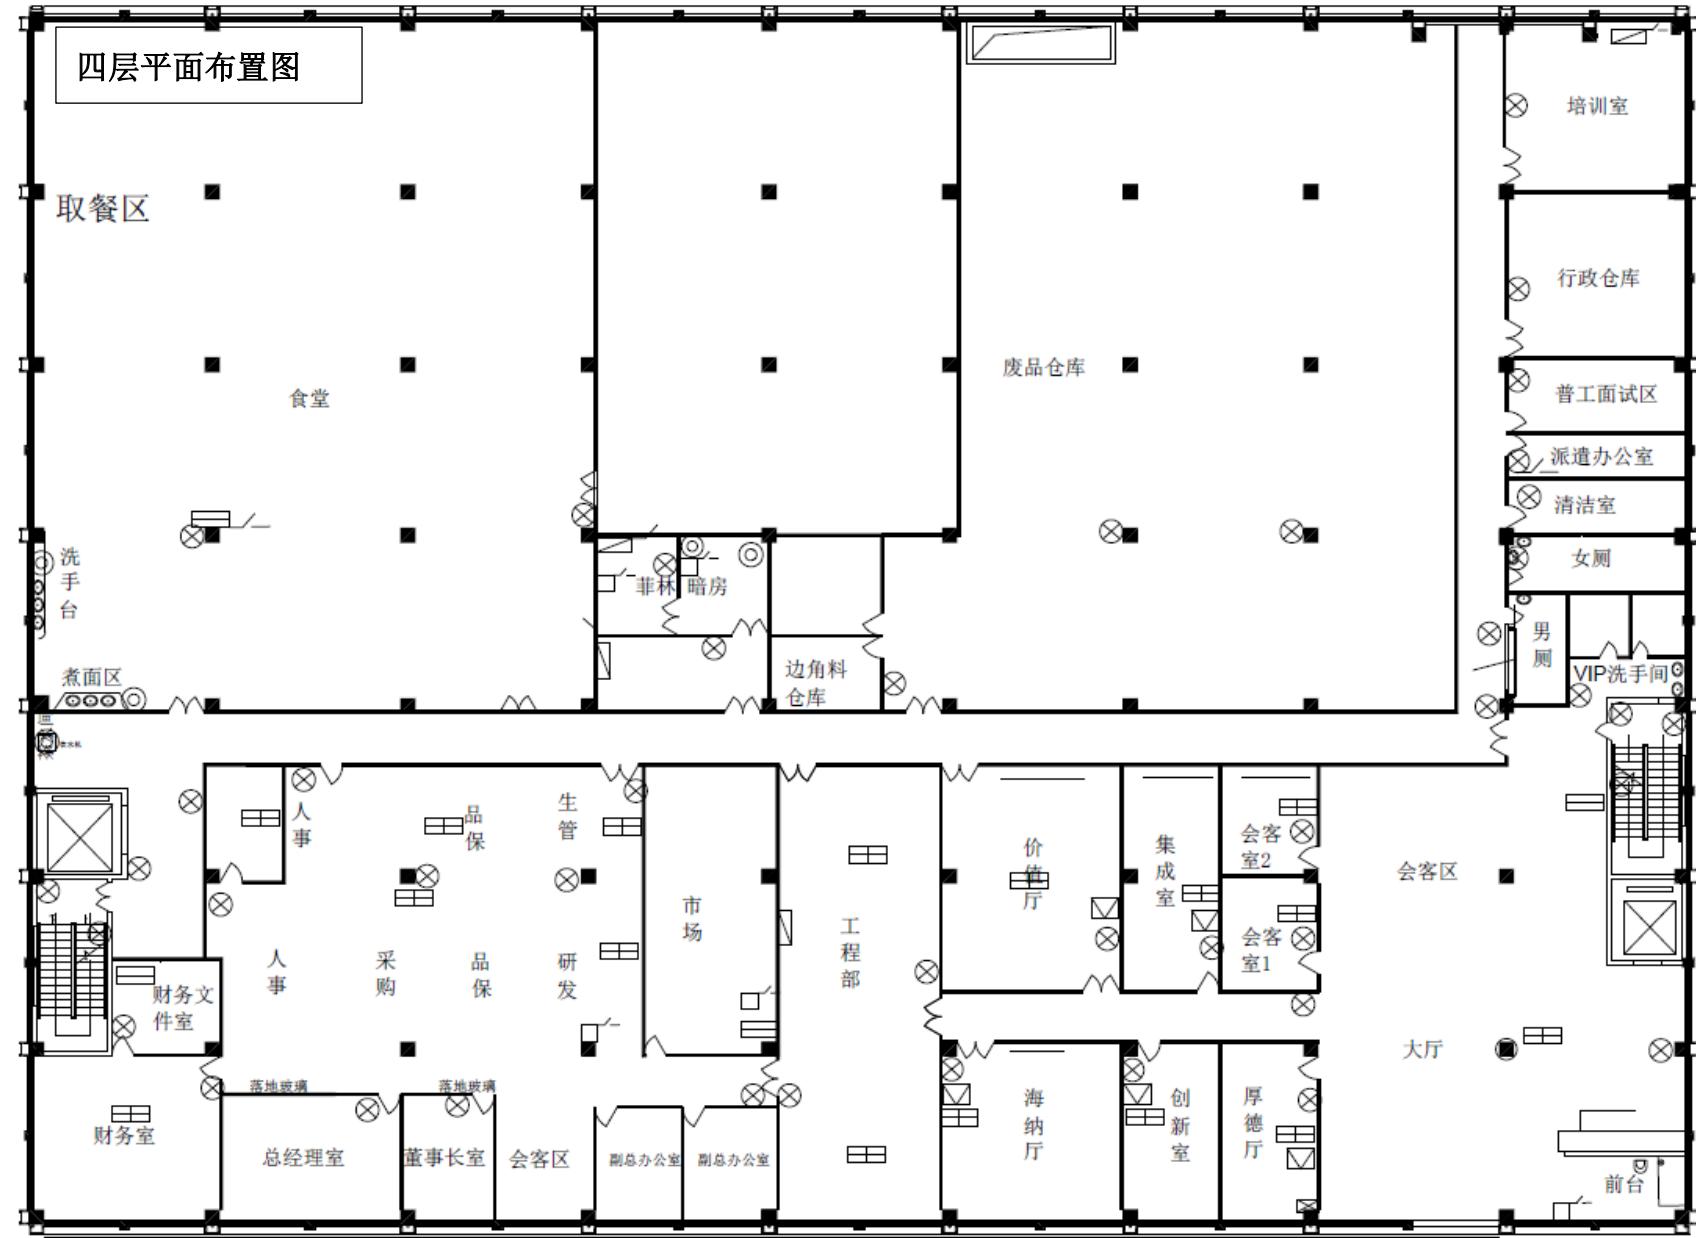

6.3 厂区雨污管网图

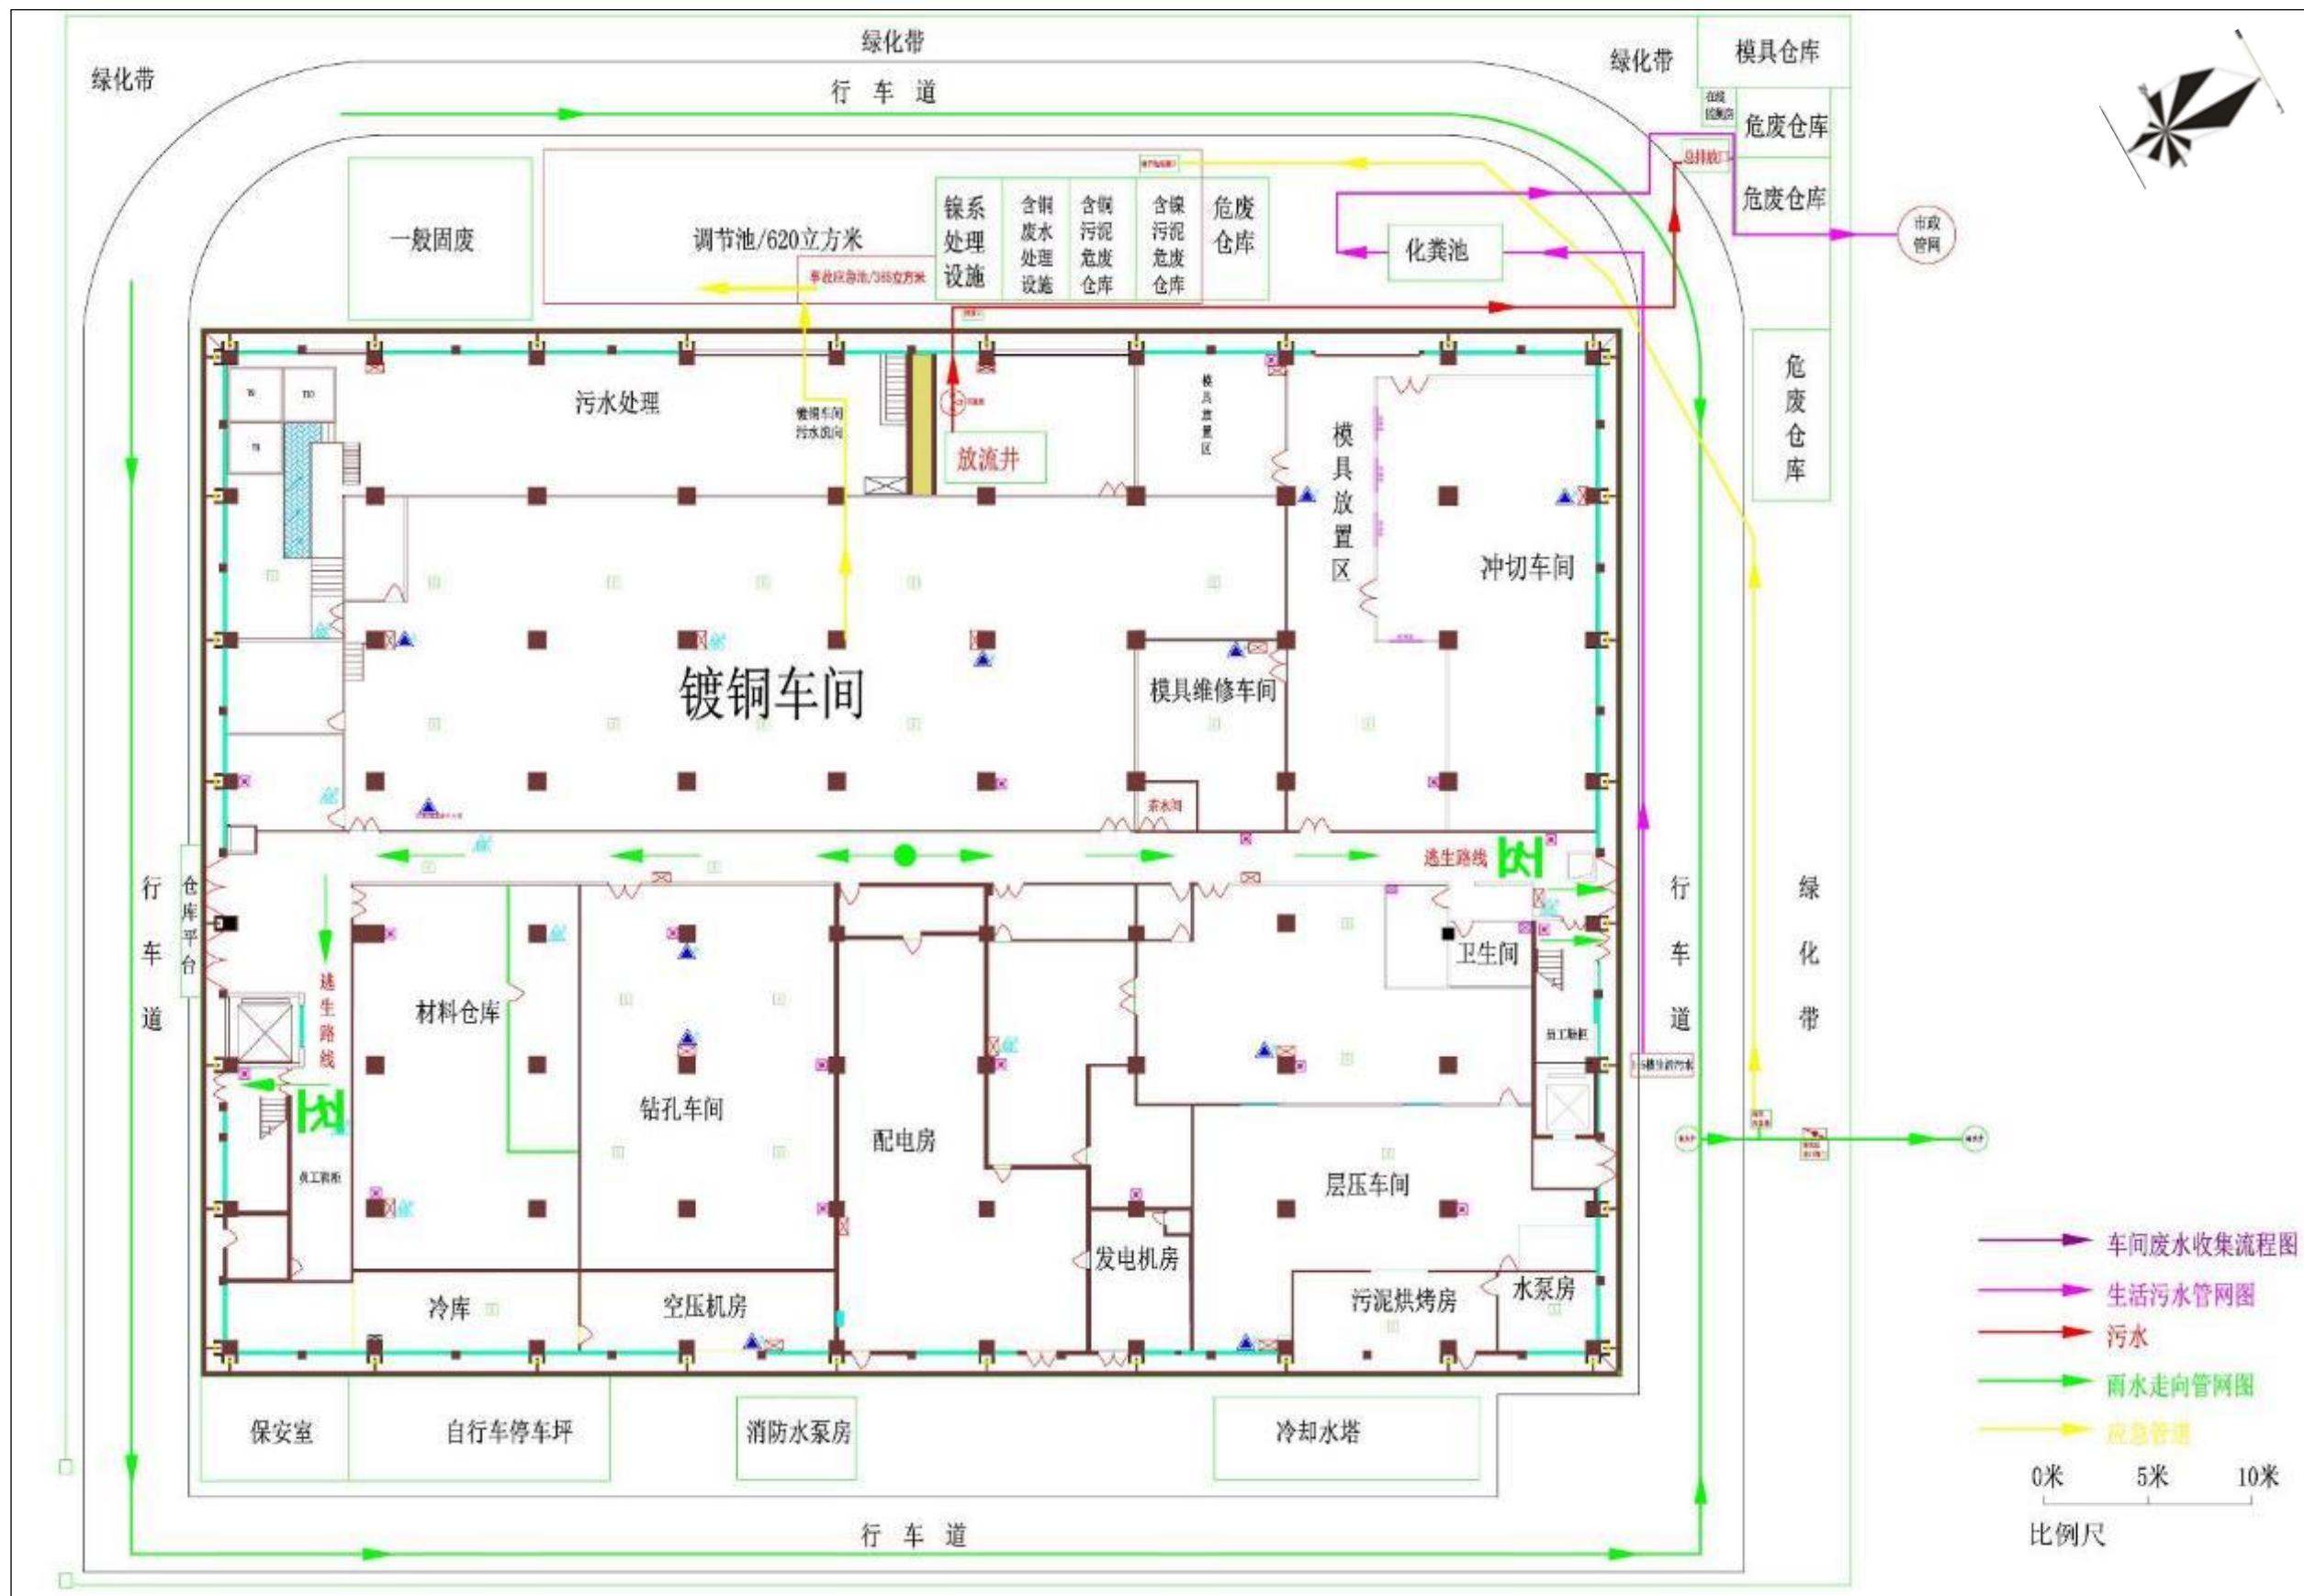

6.4 有毒有害物质清单

名称	成份
氨基磺酸镍	Ni (NH ₂ SO ₃) ₂ .4H ₂ O, 镍元素
镍角	镍
氯化镍	氯化镍, 镍元素
硫酸铜	CuSO ₄ •H ₂ O, 铜元素
磷铜球	铜
氰化亚金钾	KAu(CN) ₄ , 氰化物
柠檬酸金钾	KAu ₂ N ₄ C ₁₂ H ₁₁ O ₈
甲醛	甲醛
丙酮	丙酮
微蚀剂	主要成分为硫酸
盐酸	盐酸
硫酸	硫酸
硝酸	硝酸
硼酸	硼酸
双氧水	H ₂ O ₂

6.5 重点设备设施清单

重点设备一览表

所在厂房	工段	设备名称	型号、规格	现有数量	涉及的有毒有害物质	防渗、排水管线情况
1#厂房 2层	DES	微蚀刻生产线	JL2010WS-1	1条	微蚀剂、废蚀刻液	各车间地面防腐防渗层(防渗透砖+PPR板材)+离地槽体+栈板及围堰,废水管为明管套明沟
		显影生产线	HMS	1条	显影液、废显影液	
		显影生产线	JL-2010DES-XY	1条	显影液	
	DES	蚀刻生产线	JL-2010SK-1	1条	微蚀剂、废蚀刻液	
1#厂房 1层	镀铜	电镀铜生产线	/	1条	硫酸铜、磷铜球、硫酸	各车间地面防腐防渗层(防渗透砖+PPR板材)+离地槽体+栈板及围堰,废水管为明管套明沟
		除胶渣线	/	1条	干膜渣	
		PTH 沉铜生产线	/	1条	铜	
		VCP 电镀铜线	VCUSMAF1535	1条	铜	
		黑孔生产线	JL-2010HK-I	1条	铜	
1#厂房 2层	镀金	酸洗磨刷清洗机	/	1条	氰化物	各车间地面防腐防渗层(混凝土+环氧树脂)+离地槽体+栈板及围堰,废水为明沟排放至废水处理站
	镀金	手动镀锡线	SDX-SD-P5080-W750	1条	氰化物	
	镀金	电镀镍金生产线	/	1条	氰化物、镍	
	镀金	沉镍金生产线	/	1条	镍	
	镀金	电镀厚金线	/	1条	镍	
	镀金	化学清洗线	JL-2010KY-111	1条	镍	
	镀金	酸洗磨刷清洗机	JL-2010XQ-1	1条	镍	
	镀金	减铜线	SL130658	1条	铜	
	镀金	化学镍自动添加系统	/	1条	镍	
	曝光	志圣 7KW 曝光机	UVE-M720	1条	显影液	
	曝光	志圣曝光机	UVE-M552	1台	显影液	
	曝光	非接触式曝光机	BEX-250S-W-L	1台	显影液	
1#厂房 2层	DES	东京化工蚀刻线	TCM-S54041	1条	干膜渣	
	DES	退模生产线	JL-1902TM-J	1条	干膜渣	

重点设备-电镀生产线各工槽参数一览表

生产线	设备名称	材质	规格/尺寸 (cm) 长*宽*高	数量(个)	涉及的有毒有害物质
沉铜线	IP 调整槽	10mm PP 板	100cm*60cm*70cm	1	总铜

生产线	设备名称	材质	规格/尺寸 (cm) 长*宽*高	数量(个)	涉及的有毒有害物质
除胶线	水洗槽	10mm PP 板	100cm*60cm*70cm	2	总铜
	除油槽	10mm PP 板	100cm*60cm*70cm	1	总铜
	水洗槽	10mm PP 板	100cm*60cm*70cm	2	总铜
	微蚀槽	10mm PP 板	100cm*60cm*70cm	1	总铜
	水洗槽	10mm PP 板	100cm*60cm*70cm	3	总铜
	预侵槽	10mm PP 板	100cm*60cm*70cm	1	总铜
	水洗槽	10mm PP 板	100cm*60cm*70cm	7	总铜
	PTH 槽	10mm PP 板	100cm*60cm*70cm	1	总铜
黑孔线	彭松槽	10mm PP 板	80cm*46cm*60cm	1	干膜渣
	水洗槽	10mm PP 板	80cm*46cm*60cm	2	
	除胶槽	10mm PP 板	80cm*46cm*60cm	1	
	水洗槽	10mm PP 板	80cm*46cm*60cm	2	
	中和槽	10mm PP 板	80cm*46cm*60cm	1	
	水洗槽	10mm PP 板	80cm*46cm*60cm	2	
黑孔线	微蚀槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	1	总铜
	水洗槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	2	总铜
	除油槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	1	总铜
	水洗槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	1	总铜
	水刀洗槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	1	总铜
	水洗槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	1	总铜
	黑孔槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	1	总铜
	黑孔槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	1	总铜
	水洗槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	1	总铜
	水刀洗槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	1	总铜
	水洗槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	1	总铜
	黑孔槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	1	总铜

生产线	设备名称	材质	规格/尺寸(cm) 长*宽*高	数量(个)	涉及的有毒有害物质
VCP 线	水洗槽	10mm PP 板	100cm*45cm*65cm	2	总铜
	除油槽	10mm PP 板	220cm*32cm*50cm	1	/
	热水槽	10mm PP 板	70cm*32cm*50cm	1	/
	水洗槽	10mm PP 板	70cm*32cm*50cm	6	/
	酸洗槽	10mm PP 板	70cm*32cm*50cm	1	pH
	电镀槽	10mm PP 板	1800cm*32cm*50cm	1	总铜
	水洗槽	10mmpp 板	70cm*32cm*50cm	3	总铜
龙门线	酸洗槽	10mm PP 板	210cm*40cm*95cm	1	总铜
	镀铜槽	10mm PP 板	210cm*40cm*95cm	4	总铜
	水洗槽	10mm PP 板	210cm*40cm*95cm	2	总铜
微蚀线	水洗槽	10mm PP 板	106cm*50cm*88cm	3	总铜
	微蚀槽	10mm PP 板	106cm*50cm*88cm	1	总铜
	水洗槽	10mm PP 板	106cm*50cm*88cm	3	总铜

重点设施-污水站设备清单


场所	规格		防腐防渗措施	涉及的有毒有害物质
镍系废液贮槽	1 个	6.23m ³ (1.60×3.1H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总镍、 pH
酸性废液贮槽	1 个	6.23m ³ (1.60×3.1H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	pH
黑孔、碱性废液贮	1 个	6.03m ³ (1.60×3.0H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜、 pH
镍废液贮槽	1 个	6.03 m ³ (1.60×3.0H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总镍、 pH
氯化铜废液贮槽	1 个	6.23m ³ (1.60×3.1H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜、 pH
酸化槽	1 个	11.31m ³ (2.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜、 pH
酸化滤液贮槽	1 个	9.42m ³ (2.00×3.0H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜、 pH
混凝池	1 个	11.31m ³ (2.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜
PH 调整池	1 个	11.31m ³ (2.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜、 pH
胶羽池	1 个	25.45m ³ (3.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜
化学沉淀池	1 个	100m ³ (6.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜
混凝池	1 个	2.83m ³ (1.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜
PH 调整池	1 个	2.83m ³ (1.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜、 氰化物、 pH

场所	规格		防腐防渗措施	涉及的有毒有害物质
胶羽池	1 个	2.83m ³ (1.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜、氰化物
混凝土池	1 个	2.83m ³ (1.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜、氰化物
PH 调整池	1 个	2.83m ³ (1.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	pH
胶羽池	1 个	2.83m ³ (1.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总镍
镍系沉淀池	1 个	16.97m ³ (2.450×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总镍
中和池	1 个	11.31m ³ (2.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	pH
放流池	1 个	11.31m ³ (2.00×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	/
化学污泥浓缩槽	1 个	20.61m ³ (2.70×3.6H)	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜
剥膜显影废液贮槽	1 个	2.5*2.0*4.0m ³	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	pH、废显影液
镍系水洗水贮槽	1 个	7.3*5.5*4.0m ³	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总镍
硫酸铜废液贮槽	1 个	13*4.5*4.0m ³	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜、 pH
化学铜废液贮槽	1 个	2.5*2.0*4.0m ³	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	总铜、 pH
调匀槽	1 个	2.5*2.0*4.0m ³	水泥池体+三布五涂防腐防渗层	/

重点设施-其他土壤隐患场所设施情况表

场所	规格		防腐防渗措施	涉及的有毒有害物质
盐酸储罐	接地储罐 1 个	15m ³ (一用一备)	储罐+围堰	pH
废蚀刻液储罐	接地储罐 1 个	10m ³	储罐+围堰	铜
固废处理	5 间危废暂存间	1 号污泥危废暂存间 (55m ²)	三布五涂防腐防渗层	铜
		2 号污泥危废暂存间 (15m ²)	三布五涂防腐防渗层	镍
		3 号污泥危废暂存间 (10m ²)	三布五涂防腐防渗层	干膜渣
		4 号污泥危废暂存间 (50m ²)	三布五涂防腐防渗层	废网版
		5 号污泥危废暂存间 (6m ²)	三布五涂防腐防渗层	废菲林、废显影液等
化学品仓库	分为酸性化学品仓库、碱性化学品仓库		三布五涂防腐防渗层、收集井、导流沟	pH、总镍、总铜、甲醛、显影液等
应急池	设有 385m ³ 的事故应急池		三布五涂防腐防渗层	/

6.6 人员访谈表及现场勘查情况

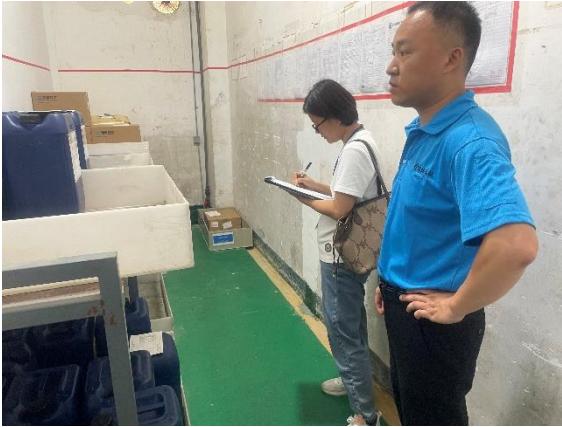	
生产线现场勘查及访谈	化学品仓库现场勘查及访谈
	
危废仓库现场勘查及访谈	办公室访谈

土壤隐患排查人员访谈记录表-盐酸储罐区

项目名称	瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司			
访谈人员	<u>寇丽丽</u>	职务	<u>经理</u>	
联系方式	<u>17850136651</u>	管理区域	<u>危化品</u>	
访谈时间	<u>2024.6.26</u>	访谈地点		
访谈内容	<input checked="" type="checkbox"/> 仓库建设情况 <input checked="" type="checkbox"/> 仓库存储情况 <input checked="" type="checkbox"/> 仓库管理 <input type="checkbox"/> 化学品转移情况			
访谈记录	储罐建设情况	仓库位置是否发生变动	<u>无</u>	
		储罐类型	<input type="checkbox"/> 地下 <input checked="" type="checkbox"/> 接地 <input type="checkbox"/> 离地 <input type="checkbox"/> 单层 <input type="checkbox"/> 双层	备注:
		储罐防渗措施	<input checked="" type="checkbox"/> 是否有泄漏检测设施 <input checked="" type="checkbox"/> 是否有防渗阻隔系统	
		防腐防渗层维护情况	<u>良好</u>	
		传输泵的类型	<input checked="" type="checkbox"/> 密封效果好 <input type="checkbox"/> 密封效果一般 <input type="checkbox"/> 无泄漏离心泵	备注:
		泵防渗措施	<input type="checkbox"/> 有定期泵体或阀门关键处检查维修 备注:	
存储情况	涉及的有毒有害物质情况	<u>盐酸(Ph)</u>		
访谈记录	储罐管理	是否有相关的管理制度、台账、记录等	<u>有相关的管理制度及台账、记录。</u>	
		是否有仓库内部相应的巡查要求（防腐防渗层、盐酸管线等的情况检查）	<u>有些查要求及检查记录。</u>	
		是否有发生过泄漏事件	<u>无</u>	
	化学品转移情况	装卸方式	<input checked="" type="checkbox"/> 顶部装卸 <input type="checkbox"/> 底部装卸 备注:	
		液体装卸方式措施	<input checked="" type="checkbox"/> 出料口放置处底部设置防滴漏设施 <input checked="" type="checkbox"/> 溢流保护装置 <input checked="" type="checkbox"/> 渗漏、流失的液体能得到有效收集并定期清理 备注:	
		其他需要补充说明的情况		

土壤隐患排查人员访谈记录表-剧毒品仓库

项目名称	瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司		
访谈人员	<u>寇雨婷</u>	职务	<u>经理</u>
联系方式	<u>17850136651</u>	管理区域	<u>危化品</u>
访谈时间	<u>2024.6.26</u>	访谈地点	
访谈内容	<input checked="" type="checkbox"/> 仓库建设情况 <input type="checkbox"/> 仓库存储情况 <input checked="" type="checkbox"/> 仓库管理 <input type="checkbox"/> 化学品转移情况		
访谈记录	仓库建设情况	仓库位置是否发生变动	<u>未变动</u>
		防腐防渗层维护情况	<u>良好</u>
	存储情况	涉及的有毒有害物质情况	<u>氯化钠</u>
		货物形态	<input checked="" type="checkbox"/> 固态 <input type="checkbox"/> 液态或粘性物质 备注：
		货物类型	<input type="checkbox"/> 干货物 <input checked="" type="checkbox"/> 湿货物 备注：
		是否严格分区存放	<u>单独存放.专门仓库.</u>
		是否有建设托盘	<u>有防泄漏托盘.</u>
	仓库管理	是否有相关的管理制度、台账、记录等	<u>有相关的管理制度.台账.记录.</u>
		是否有仓库内部相应的巡查要求（防腐防渗层等情况检查）	<u>有</u>
		是否有发生过泄漏事件	<u>无</u>
化学品转移情况	转移过程路线	<u>从门口到南侧道路至仓库指定点 卸区墙壁底部</u>	
	转移过程的防泄漏措施	<u>货物从车厢搬至托盘后经 移绕行</u>	
	其他需要补充说明的情况	<u>无</u>	

土壤隐患排查人员访谈记录表-危险废物仓库

项目名称	瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司		
访谈人员	<u>宋力强</u>	职务	<u>主管</u>
联系方式	<u>13508082980</u>	管理区域	<u>污水处理站</u>
访谈时间	<u>2024.6.26</u>	访谈地点	<u>污水处理站</u>
访谈内容	<input checked="" type="checkbox"/> 危废仓库建设情况 <input checked="" type="checkbox"/> 危废仓库存储情况 <input checked="" type="checkbox"/> 仓库管理 <input checked="" type="checkbox"/> 危废转移情况		
访谈记录	危废仓库建设情况	仓库位置是否发生变动	<u>不</u>
		防腐防渗层维护情况	<u>不</u>
	存储情况	涉及的有毒有害物质情况	<u>无</u>
		是否严格分区存放	<u>是</u>
		是否有建设托盘	<u>是</u>
	仓库管理	是否有相关的管理制度、台账、记录等	<u>是</u>
是否有仓库内部相应的巡查要求（防腐防渗层等情况检查）		<u>是</u>	
是否有发生过泄漏事件		<u>否</u>	
危废转移情况	转移过程路线	<u>从车间到办公楼，从厂房东侧道路—北侧—西侧，原路返回。</u>	
	转移过程的防泄漏措施	<u>将从新装到地磅，将货车移到货车上。</u>	
	其他需要补充说明的情况		

土壤隐患排查人员访谈记录表-污水处理站

项目名称	瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司		
访谈人员	<u>王力</u>	职务	<u>主管</u>
联系方式	<u>13508082980</u>	管理区域	<u>污水站</u>
访谈时间	<u>2024.6.26</u>	访谈地点	<u>污水站</u>
访谈内容	<input checked="" type="checkbox"/> 污水站建设情况 <input type="checkbox"/> 污水站运行情况 <input checked="" type="checkbox"/> 污水站管理 <input type="checkbox"/> 污水站排放情况		
访谈记录	污水 站建 设情 况	污水站位置是否发生变动	<u>否</u>
		池体类型	<input checked="" type="checkbox"/> 地下或半地下 <input type="checkbox"/> 离地 备注：
		池体防渗措施	<input type="checkbox"/> 有泄漏检测设施 <input checked="" type="checkbox"/> 有防渗阻隔系统 备注：防渗措施/材料
	防渗措施（排水沟、污泥收集设施、油水分离设施、设施连接处和油关涵洞、排水口等）	<input type="checkbox"/> 普通阻隔设施 <input checked="" type="checkbox"/> 防渗阻隔设施 备注：	
	防腐防渗层维护情况	<u>良好</u>	
	污水站各池体使用情况	<u>正常</u>	
运行 情况	污水站处理工艺情况 (工艺简要路线、是否有工艺变动等)	<u>否，化学沉降。</u>	
	涉及的有毒有害物质情况	<u>锌、铜</u>	
	污水站日处理水量	<u>200 t/d左右</u>	
	其他需要说明的情况		
污水 站管 理	是否有相关的管理制度、台账、记录等	<u>有</u>	

	是否有仓库内部相应的巡查要求(防腐防渗层、管线、阀门、水泵泵等情况检查)	有。
	是否有发生过集水管线破损泄漏事件	否
污水站排放情况	外排管线设置情况	排水方式: <input checked="" type="checkbox"/> 地下 <input type="checkbox"/> 地上 备注:
	超标排放情况	没有。
	在线监测情况	有。铜、锌、(0)氯化物、pH及流量
	其他需要补充说明的情况	原厂内硫酸钡。硫酸钙因部分 被侵。

6.7 公司部分台账记录及现场操作规程

使用部门：设备部		仓库编号	名 称	时间																														
序号	点检项目			频率	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	危废仓库内(危废)是否有泄漏	D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
2	危废仓库防腐层是否完好	D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
4	危废仓库电源是否存在隐患	D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
5	危废仓库内导流沟/收集池是否完好	D	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
6		D																																
7																																		
8																																		
	检查人																																	
	备注																																	

1. 检查别: D: 每日正常; 表示正常; 表示异常;。
2. 符号: √ 表示正常; ✗ 表示异常;。

使用部门：设备部

危险仓库日常点检表

2020年6月

仓库编号		5#		名称		库房油罐仓库		时间																									
序号	点检项目	检查频率																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	危废仓库内(危废)是否有泄漏	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	危废仓库防漏层是否完好	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	危废仓库电源是否存在隐患	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	危废仓库内导流沟/收集池是否完好	D	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6		D																															
7																																	
8																																	
检查人		公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	公司领导	
备注		1. 检查别：D：每日正常； 2. 符号：✓ 表示正常；✗ 表示异常；。																															

1. 保养别：D：每日正常；W：每周保养
 2. 符号：V 表示正常；X 表示异常；*：表示保养（如加油等）。
 3. 现场负责人按其对应表单空格栏进行抽查。
 4. 每日操作前十分钟进行保养。
 5. 当发现异常时，按如下处理：点检人 → 部门负责人
部门负责人按其对应表单空格栏抽查。

表单编号：FM970500-05

操作规程

瑞华高科电子工业园（厦门）有限公司

盐酸槽车卸料安全操作规程

一、卸酸前准备工作

- 1、当盐酸槽车到达现场时仓管人员应及时过磅记录重量，并通知实验室人员进行取样。
- 2、待实验室人员检测盐酸合格后，仓管人员通知环安、安全等部门至现场检查。
- 3、检查盐酸罐的液位情况，确认进酸的具体槽罐。
- 4、检测装卸管道、阀门是否完好，阀门所处的状态是否正确。
- 5、供应商卸盐酸人员正确穿戴好防护用品。
- 6、槽罐车静电接地及阻火器是否完好。
- 7、检查泄漏应急物品是否在位。
- 8、仓储人员、安全员、环保课人员在现场监督，直至安全卸料完毕。

二、卸酸操作

- 1、先将夹层钢丝软管的一端与槽车出口连接牢固，另一端与酸罐进口连接，检查并确认管道连接牢固无喷料危险。
- 2、打开槽车排气阀及酸罐进料阀，开始进料。
- 3、进料过程中应注意管线阀门有无泄漏等异常情况，发现问题及时停料处理。
- 4、当槽车无盐酸流出后，关闭槽车出口阀，关闭进料阀。
- 5、人员站在管道的侧面拆除与槽车的连接管道，并将管道中的余料放至中转槽，由厂商带走。

三、注意事项

- 1、在开启阀门时应缓慢，注意槽车与管道接口是否牢固、是否有泄漏，卸酸过程中杜绝跑冒滴漏，
严禁溢酸。
- 2、卸酸人员在卸过程中应站在管道接头侧面，同时还要注意对面是否有人。
往酸槽打酸结束后，拆出槽车上的连接管，拆管时防止管内余料喷出伤人。
如在卸酸过程中出现漏酸，应停止卸酸操作，关断阀门，启动喷淋消除酸雾，同时用沙袋隔离，
并用清水冲洗后排入综合水池，处理好泄漏点再进行操作。
如果出现大量泄漏，防毒面具不起作用时，必须佩带好空气呼吸器（门口保安室）处理异常。
如有酸溅至身上，应立即用大量清水冲洗（废水池旁洗眼器），如情况严重者，应及时送医治疗。
卸酸过程中，在仓储人员、安全员、环保课人员不得离岗。
卸酸完毕后，再有仓管记录本次进酸总量。



蚀刻液槽车装车安全操作规程

一、装车前准备工作

- 1、当蚀刻液槽车到达现场时仓管人员应及时过磅记录重量，并通知废水的现场人员。
- 2、确认槽罐车是否符合转移危废要求，并检查相关的证件。
- 3、检查装车管道、阀门是否完好，阀门所处的状态是否正确。
- 4、正确穿戴好防护用品。
- 5、槽罐车静电接地及阻火器是否完好。
- 6、检查泄漏应急物品是否在位。

二、装车操作

- 1、先将夹层钢丝软管的一端与槽车进口连接牢固，另一端与蚀刻液的出口连接，检查并确认管道连接牢固无喷料危险。
- 2、装车过程中应注意管线阀门有无泄漏等异常情况，发现问题及时处理。
- 3、当槽车无蚀刻液流出后，关电机，关闭出口阀。
- 4、人员站在管道的侧面拆除与槽车的连接管道，并将管道中的余料放至中转槽，由厂商带走。

三、注意事项

- 1、在开启阀门时应缓慢，注意槽车与管道接口是否牢固、是否有泄漏，装车过程中杜绝跑冒滴漏。
- 2、装车人员在卸过程中应站在管道接头侧面，同时还要注意对面是否有人。
- 3、装车结束后，拆出槽车上的连接管，拆管时防止管内余料喷出伤人。
- 4、如在装蚀刻液过程中出现漏，应停止卸酸操作，处理好泄漏点在进行操作，同时用沙袋掩埋，并用清水冲洗后排入综合水池。
- 5、如果出现大量泄漏，防毒面具不起作用时，必须佩带好空气呼吸器（门口保安室）处理异常。
- 6、如有蚀刻液溅至身上，应立即用大量清水冲洗（配药区旁洗眼器），如情况严重者，应及时送医治疗。
- 7、装蚀刻液过程中，在岗位人员不得离岗。
- 8、装车完毕后，再有仓管记录本次蚀刻液总量。

6.8 公司重点区域相关防腐防渗施工佐证材料

买方:

瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司

SUIWA HIGH TECHNOLOGY ELECTRONIC INDUSTRIES (XIAMEN) CO., LTD

Add.:1776,Luling Road, Xiamen, Fujian 361009, China.

中国福建省厦门市吕岭路1776号 361009

Tel: 0592-5920000

Fax:0592-5920123

卖方:

厦门裕榕机电设备安装工程有限公司

黄天榕 18206055449

镀铜车间地板改造

采购单

PURCHASE ORDER

采用耐腐蚀砖
及环氧树脂

供应商	采购日期	订单号码	物料名称	规格	OA单号	数量	单位	单价	金额	要求交期	交货条件	付款方式
裕榕	2019/7/11	1907R004	镀铜车间地板改造	耐酸砖 30*30*15mm	28236/镀铜	3200	片	¥7.15	¥22,880.00	2019/6/23	施工现场	票到付款
裕榕	2019/7/11	1907R004	镀铜车间地板改造	环氧树脂 E-44	28236/镀铜	880	KG	¥28.00	¥24,640.00	2019/6/23	施工现场	票到付款
裕榕	2019/7/11	1907R004	镀铜车间地板改造	T31固化剂	28236/镀铜	280	KG	¥15.40	¥4,312.00	2019/6/23	施工现场	票到付款
裕榕	2019/7/11	1907R004	镀铜车间地板改造	粉料	28236/镀铜	4350	KG	¥1.24	¥5,394.00	2019/6/23	施工现场	票到付款
裕榕	2019/7/11	1907R004	镀铜车间地板改造	稀释剂	28236/镀铜	50	KG	¥12.00	¥600.00	2019/6/23	施工现场	票到付款
裕榕	2019/7/11	1907R004	镀铜车间地板改造	安装工时费, 按照实际 平方数结算	28236/镀铜	260	平方	¥62.00	¥16,120.00	2019/6/23	施工现场	验收后付款
			专票	柒万叁仟玖佰肆拾陆元整					¥73,946.00			

备注: 按照要求施工。

- 1、 钩货至我公司仓库,送货时间: 8:15~11:30, 13:15~17:00 (周六, 周日 假日除外)。
- 2、 送货地址厦门市吕岭路1776号, 仓库联系: 5905778。
- 3、 发票要求: 发票要有开票人和复核人及收款人, 且三者不可为同一人; 发票章清晰, 盖在备注栏。发票寄出后需要与相应的采购确认是否有收到发票, 以书面确认回复为准, 否则, 瑞华不承担发票丢失责任。
- 4、 质量标准: 按采购协议规定
- 5、 若因卖方对产品防护或运输监管不善造成环境事故或有害之环境影响, 由卖方向相关方说明并承担其责任。
- 6、 送货单及出货检验报告,需跟货物一起到达仓库,送货单必需注明采购单号, 物料编号, 物料名称, 物料规格, 数量等, 资料不齐发生一次扣款50元。
- 7、 必须符合瑞华最新环保协议内的环境物质标准 (ROHS、REACH SVHC、卤素等一切环境物)
- 8、 请收到订单48小时内确认内容并回传, 否则视为无异议, 按订单要求执行。
- 9、 交货给瑞华的环保产品应在包装上贴或印有环保标识, 位置和样式不限 (如: GP、ROHS、环保等)



买方:

瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司

SUIWA HIGH TECHNOLOGY ELECTRONIC INDUSTRIES (XIAMEN) CO., LTD

Add.:1776,Lvling Road, Xiamen, Fujian 361009, China.

中国福建省厦门市吕岭路1776号361009

Tel: 0592-5920000

Fax:0592-5920123

镀铜车间旧龙门线地板改造

采购单号: XC221014-002

采购日期: 2022-10-14

采购: 黄蓉

Tel: 0592-5905791

Email: buy3@swflex.co

采 购 单 PURCHASE ORDER

卖方:

厦门裕榕机电设备安装工程有限公司

Add: 厦门市湖里区塘边社428号B座

联系人: 黄天榕

Tel:

Fax:

付款货币: 人民币

结款方式: 验收合格后付款

交货方式:

结算说明:

品名	规格	用途	数量	单位	单价	金额 (含税)	税率	要求交期
镀铜旧龙门线地下挖泥、铺瓷砖	镀铜旧龙门线地下清理原来污泥, 然后填充后上面铺设瓷砖。需求:1、初测尺寸:长18米*宽5米, 需施工方再次入厂探讨、实测。2、原线下的泥需清理干净然后填充。3、瓷砖铺设和原来PTH线或VCP线瓷砖对接、连缝一致, 不能有凹凸不平等现象。4、墙角处需用玻纤布制作。5、工程不能出现增补保固期一年。6、需求在国庆节施工完成, 四周双层防护, 防止异物进入VCP或黑孔线。	改造	1	项	¥40,000.00	¥40,000.00	9.00%	2022/10/15
具体明细:								
1	开挖原地板	18.5*5.5M*0.10		102	M2	¥130.00	¥13,260.00	9.00% 2022/10/15
2	混凝土砂浆	18.5*5.5M*0.10		102	M2	¥59.00	¥6,018.00	9.00% 2022/10/15
3	回填沙	18.5*5.5M*0.10		102	M2	¥59.00	¥6,018.00	9.00% 2022/10/15
4	耐酸水泥	三狮特材, 每袋25KG		102	M2	¥59.00	¥6,018.00	9.00% 2022/10/15
5	土头打包搬运		1	项	¥1,200.00	¥1,200.00	9.00%	2022/10/15
6	混凝土浇筑		1	项	¥6,000.00	¥6,000.00	9.00%	2022/10/15
7	贴瓷砖人工费用		100	M2	¥25.00	¥2,500.00	9.00%	2022/10/15
8	现场防护		1	项	¥3,000.00	¥3,000.00	9.00%	2022/10/15
9	管道拆除, 碳槽移位		1	项	¥1,200.00	¥1,200.00	9.00%	2022/10/15
10	优惠		1	项	(¥5,214.00)	(¥5,214.00)	9.00%	2022/10/15

- 1 订单签核后，施工会议施工前1周召开。确定施工日期，完工日期，施工注意事项等信息，如未按期施工，延误一天罚款200元/天。
- 2 现场施工，注意卫生，施工过程中及时清理垃圾并将其暂放在指定地方，施工完成后及时清理垃圾运出工厂。如被投诉，罚款50元/次。
- 3 开票名称：瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司
- 4 质量标准：需参照瑞华高科申请部门提出的要求为标准。
- 5 如有高空作业，需要有安全防护，如被发现每次扣款500元。



采购员:黄蓉
TEL:0592-5905791

确认:黄蓉

审核:  刘安洲 卖方(签章)

买方：
 瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司
 SUIWA HIGH TECHNOLOGY ELECTRONIC INDUSTRIES (XIAMEN) CO., LTD
 Add: 1776,Lvling Road, Xiamen, Fujian 361009, China.
 中国福建省厦门市吕岭路1776号361009
 Tel: 0592-5920000
 Fax: 0592-5920123

废水排放管线改造

采购单号: XC230403-001
 采购日期: 2023-04-03
 采购: 林淑华
 Tel:
 Email:

采 购 单 PURCHASE ORDER

卖方：
 厦门春茂装饰工程有限公司
 Add:
 联系人: 施胜泉
 Tel: 18030201222
 Fax:

付款货币: 人民币
 结款方式: 验收合格后付款
 结算说明:

品名	规格	用途	数量	单位	单价	金额 (含税)	税率	要求交期
综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	要求:1、综合废水设施口到总排口管道由地下改为架空。2、设施口安装两台卧式泵(泵品牌用东元或塑宝)一用一备,泵浦采用变频器加液位控制,泵浦吸入口需安装涡轮球阀、缓冲软接头、装过滤网(过滤网易拆卸安装),水泵出口安装涡轮球阀、逆止阀、缓冲软接头,水泵需用平台固定,所以配件需耐酸碱。3、管道需用槽钢加管码固定,管码直径不小于12mm,支撑架间隔一米/个,所有支撑架管码需刷防腐涂料。4、马路过道需做桥架桥架高度不低于4m。桥架用槽钢制作桥架两边支撑用水泥预制底座加槽钢,能承受12级台风。这段管道包扎保温棉,包扎铁皮防止太阳暴晒管道出现变形现象。管道盐酸灰色,厚度不低于10mm。5、水量进入总排口冲击力不能过大,不能影响超声波流量计计量精度。6、按照合同质保5年,保固期内管道不能出现泡、冒、滴、、变形弯曲,现象,如有需在12H之内免费处理。	废水改造	1	项	¥39,000.00	¥39,000.00	1.00%	2023/4/7

1	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	敲打项目:沟槽开挖(保护性拆除路面 (开挖500*520)		40	米	¥65.00	¥2,600.00	1.00%	2023/4/7
2	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	敲打项目::沟槽抹灰(沟槽抹灰拉光 (阴角做成圆角)		40	米	¥125.00	¥5,000.00	1.00%	2023/4/7
3	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	三布五涂防腐项目: 沟槽水泥基固化(固化水泥基面层)		40	米	¥45.00	¥1,800.00	1.00%	2023/4/7
4	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	三布五涂防腐项目: 底漆一道, 涂刷第二遍漆衬第一层玻璃布, 检查合格, 涂刷第三遍漆衬第二层玻璃布, 检查合格, 涂刷第四遍漆衬第三层玻璃布, 检查合格, 涂刷面漆。		40	米	¥330.00	¥13,200.00	1.00%	2023/4/7
5	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	PVC布管项目: PVC管道 (250)		40	米	¥93.00	¥3,720.00	1.00%	2023/4/7
6	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	PVC250配件支架及辅料		1	项	¥1,200.00	¥1,200.00	1.00%	2023/4/7
7	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	人工费 (安装支架及架管)		5	天	¥380.00	¥1,900.00	1.00%	2023/4/7
8	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	槽沟盖板涂刷防腐漆面层 (耐重60吨)		40	米	¥170.00	¥6,800.00	1.00%	2023/4/7
9	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	垃圾外运土头堆放点		4	车	¥450.00	¥1,800.00	1.00%	2023/4/7
10	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	现场完工保洁		1	项	¥500.00	¥500.00	1.00%	2023/4/7
11	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	工程管理费		1	项	¥1,158.60	¥1,158.60	1.00%	2023/4/7
12	综合废水设施口到总排口管道委外施工改造	优惠价格		1	项	(¥678.60)	(¥678.60)	1.00%	2023/4/7
					汇总		39,000.00		

备注:验收条件:1、综合废水设施口到总排口管道由地下架空; 地沟的三布五涂的防腐、盖板的防腐漆全部采用灰色颜色, 和原废水做

1 订单签核后, 施工会议施工前1周召开。确定施工日期, 完工日期, 施工注意事项等信息, 如未按期施工, 延误一天罚款200元/天。

2 现场施工, 注意卫生, 施工过程中及时清理垃圾并将其暂放在指定地方, 施工完成后及时清理垃圾运出工厂。如被投诉, 罚款50元/次。

3 开票名称: 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司

买方:

瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司
SUIWA HIGH TECHNOLOGY ELECTRONIC INDUSTRIES
XIAMEN CO., LTD

Add:1776,Lvling Road, Xiamen, Fujian 361009, China.

中国福建省厦门市吕岭路1776号361009

Tel: 0592-5920000

Fax:0592-5920123

化学品仓库双氧水分隔存放改造

采购单号: XC221011-001

采购日期: 2022-10-11

采购: LOW CHONG GAIN

Tel:

Email:

采 购 单 PURCHASE ORDER

卖方:

厦门裕榕机电设备安装工程有限公司

Add:厦门市湖里区塘边社428号B座

联系人: 黄天榕

Tel:

Fax:

付款货币:人民币

结款方式:货到付款

交货方式:

结算说明:

品名	规格	用途	数量	单位	单价	金额(含税)	税率	要求交期
双氧水隔间施工	长5M*高度5M	用于存放双氧水	1	项	¥27,500.00	¥27,500.00	9.00%	2022/10/8
具体明细:								
1 砖混隔墙	5400*5500*180		30	平方米	¥160.00	¥4,800.00	9.00%	2022/10/8
2 砖混隔墙人工	3号3个人, 4号6个人, 5号6个人, 6号6个人, 7号6个人		27	个	¥460.00	¥12,420.00	9.00%	2022/10/8
3 门洞敲打, 挖沟, 修整, 磨平			1	项	¥600.00	¥600.00	9.00%	2022/10/8
4 垃圾打包, 搬运, 清运			1	项	¥600.00	¥600.00	9.00%	2022/10/8
5 乙级防火门	1000*2010		1	个	¥1,200.00	¥1,200.00	9.00%	2022/10/8
6 集水井开挖	500*500*500		1	项	¥500.00	¥500.00	9.00%	2022/10/8
7 换气孔	Φ200		2	个	¥100.00	¥200.00	9.00%	2022/10/8
8 防爆灯照明			1	项	¥300.00	¥300.00	9.00%	2022/10/8
9 防爆排气扇			1	项	¥750.00	¥750.00	9.00%	2022/10/8
10 应急排空	应急泵一台, 电缆线, 管道, 安装费用, 金刚取孔		3	项	¥1,600.00	¥4,800.00	9.00%	2022/10/8
11 消水管更改			1	项	¥500.00	¥500.00	9.00%	2022/10/8
12 地坪漆	5000*5000		25	平方米	¥50.00	¥1,250.00	9.00%	2022/10/8
13 辅材			1	项	¥600.00	¥600.00	9.00%	2022/10/8
14 扣扣			1	项	(¥1,020.00)	(¥1,020.00)	9.00%	2022/10/8
				汇总		27,500.00		

备注:验收后付款。主要设施包括:围墙, 导流沟及槽, 防爆灯1盏, 排风扇1个, 应急灯1个, 消防喷淋头2个, 烟感1个, 防入侵报警器, 防火门

1 订单签核后, 施工会议施工前1周召开。确定施工日期, 完工日期, 施工注意事项等信息, 如未按期施工, 延误一天罚款200元/天。

2 现场施工, 注意卫生, 施工过程中及时清理垃圾并将其暂放在指定地方, 施工完成后及时清理垃圾运出工厂。如被投诉, 罚款50元/次。

3 开票名称: 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司

买方:

瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司

SUIWA HIGH TECHNOLOGY ELECTRONIC INDUSTRIES (XIAMEN) CO., LTD

Add.:1776,Lvling Road, Xiamen, Fujian 361009, China.

中国福建省厦门市吕岭路1776号361009

Tel: 0592-5920000

Fax:0592-5920123

危废仓库安装视频监控改造

采购单号: XC230614-001

采购日期: 2023-06-14

采购: 林淑华

Tel:

Email:

采 购 单

PURCHASE ORDER

卖方:

厦门力炜电子科技有限公司

Add:厦门市湖里区马奎路17号S0商务大厦B901

联系人: 罗佑明

Tel: 0592-5221028

Fax: 0592-5217268

付款货币:人民币

结款方式:月结60天

结算说明:验收后付款

交货方式:

品名	规格	用途	数量	单位	单价	金额(含税)	税率	要求交期
监控安装	危废仓库安装监控7个, 安装电视机监控视频查看, 质保一年。		1	项	¥1,960.00	¥1,960.00	6.00%	2023/6/21
具体明细:								
1	危废仓库监控安装	危废仓库安装监控7个, 安装电视机监控视频查看,	7	个	¥200.00	¥1,400.00	6.00%	2023/6/21
2	危废仓库监控安装	管材280米*2元	280	米	¥2.00	¥560.00	6.00%	2023/6/21
3	危废仓库监控安装	支架7个, 电视架	7	个	¥25.00	¥175.00	6.00%	2023/6/21
4	危废仓库监控安装	优惠	1	项	(¥175.00)	(¥175.00)	6.00%	2023/6/21
				汇总		1,960.00		

备注:验收条件: 危废仓库安装监控7个, 安装电视机监控视频查看, 质保一年。

1 订单签核后, 施工会议施工前1周召开。确定施工日期, 完工日期, 施工注意事项等信息, 如未按期施工, 延误一天罚款200元/天。

2 现场施工, 注意卫生, 施工过程中及时清理垃圾并将其暂放在指定地方, 施工完成后及时清理垃圾运出工厂。如被投诉, 罚款50元/次。

3 开票名称: 瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司

4 质量标准: 需参照瑞华高科申请部门提出的要求为标准。

5 如有高空作业, 需要有安全防护, 如被发现每次扣款500元。



采购员:林淑华


TEL:


确认:黄蓉

审核:  刘安洲

卖方(签章)

6.9 公司重点单元地面防腐防渗现场情况

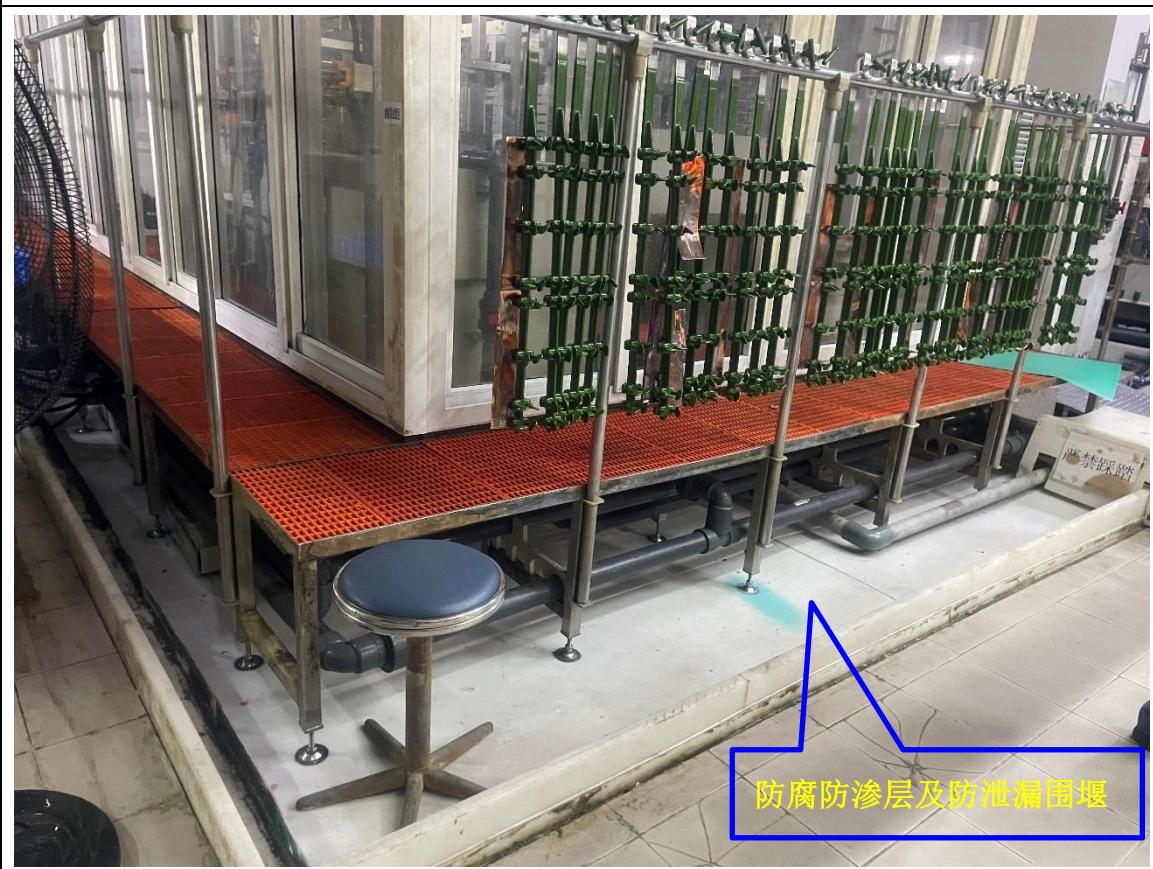

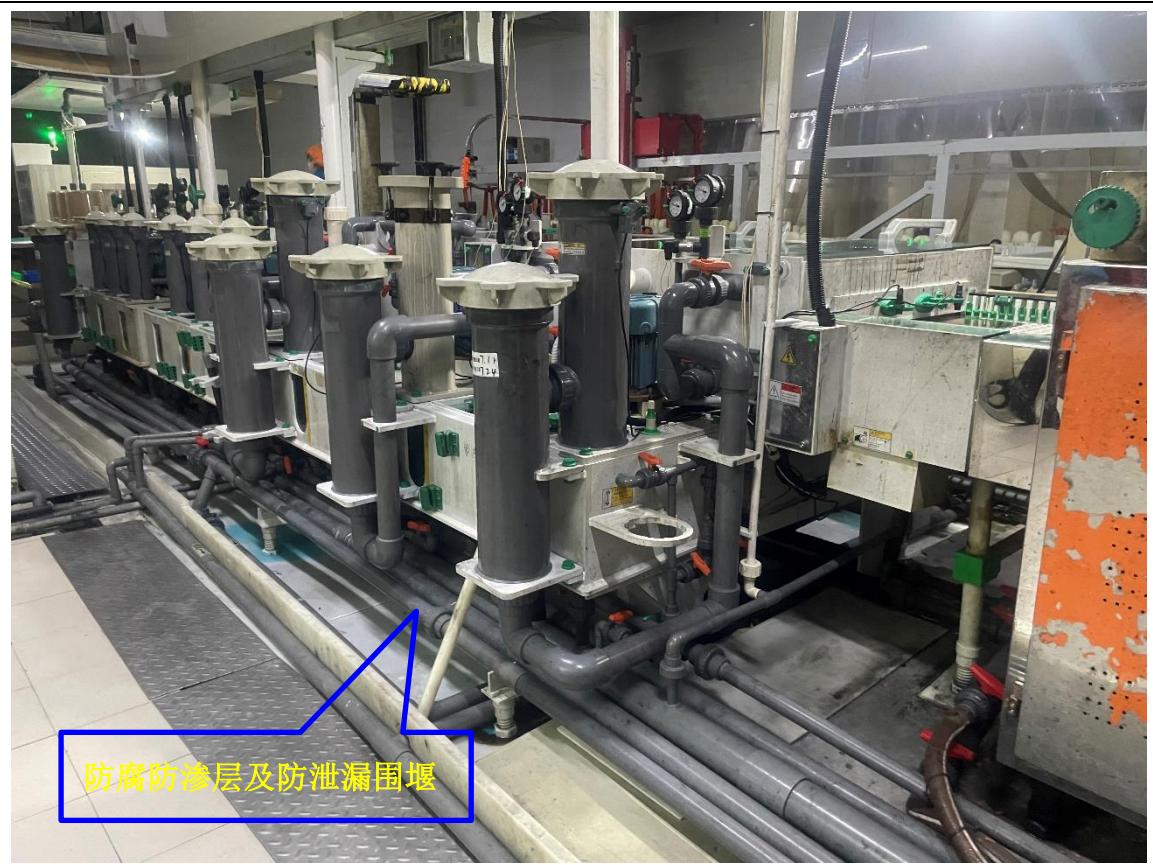





6.10 公司土壤隐患排查制度

附件一	土壤隐患排查制度	版次	1.0
		发行日期	2021/11/29
主文件编号和名称	WI161004 环境隐患排查与治理制度		

第一章 总则

(1) 为加强瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司土壤污染隐患的管理,进一步规范土壤污染隐患排查工作,根据《中华人民共和国土壤污染防治法》,制订本制度。

(2) 本制度适用于瑞华高科技电子工业园(厦门)有限公司各生产车间的土壤污染隐患排查管理工作。

第二章 组织机构及职责

土壤污染隐患排查由总经理/法人牵头,制造中心负责人推进实施,各部门各司其职,对所管辖区域开展相关工作。

(1) 组长: 总经理刘安洲

职责: 确保本程序在公司内的到执行

(2) 副组长: 行政中心负责人曾国耀

职责: 负责制定土壤隐患排查管理制度,识别可能存在土壤污染隐患的设施设备和生产活动,定期开展排查工作。

(3) 成员: 陈波 石平 刘宗颖 宋少军

职责: 针对生产车间、存储场所、污水处理设施及污水管线区域,各部门严格按照本制度和生产操作规程开展生产,并定期进行巡查,确保土壤处于良好不被污染状态,参与隐患排查治理计划的制定和实施。

第三章 隐患排查实施

附件一	土壤隐患排查制度	版次 1.0	
		发行日期 2021/11/29	
主文件编号和名称	WI161004 环境隐患排查与治理制度		

(1) 隐患分级

根据可能造成危害程度、治理难度及企业突发环境事件风险等
级，隐患分为重大突发环境事件隐患（以下简称重大隐患）和一般
突发环境事件隐患（以下简称一般隐患）。

具有以下特征之一的可认定为重大隐患，除此之外的隐患可认定为
一般隐患：

- ①情况复杂，短期内难以完成治理并可能造成环境危害的隐患；
- ②可能产生较大环境危害的隐患，如可能造成有毒有害物质进入大
土壤次生较大以上突发环境事件的隐患。

(2) 隐患排查工作流程主要包括前期准备、现场排隐患、现场隐患
整改、工作总结四部分。

(3) 前期准备工作

通过资料收集、人员访谈，确定重点设施设备及重点区域，了解各
重点设施设备防渗漏措施的设计、安装情况及日常管理情况等。重
点设施设备及重点区域清单、平面分布图、防渗漏措施信息等应纳
入隐患排查底数，并根据实际情况进行更新。

(4) 现场隐患排查

现场排查包括综合排查、专项排查和日常检查。

①综合排查

全面排查涉及有毒有害物质的生产设备、存放区、储罐、管线、排

附件一	土壤隐患排查制度	版次 1.0	1.0
主文件编号和名称	WI161004 环境隐患排查与治理制度		

污设施、污染治理设施的运行管理情况，检查日常运行管理记录、防渗措施及泄漏收集设施的完好性、跑冒滴漏痕迹、污染迹象等。综合排查工作以厂区为单位开展全面排查，一年不少于一次，形成隐患排查台账。

②专项排查

针对特定类型的设施设备、特定区域的运行管理情况进行排查。专项排查工作在特定时间进行，其频次根据实际情况确定，形成隐患排查台账。

③日常检查

针对重点设施设备、重点区域进行检查。日常检查以班组、工段、车间等为单位，半年应不少于一次。日常检查中发现污染隐患的，也应形成隐患排查台账。排查中发现隐患应当立即向现场管理人员或者本单位有关负责人报告；管理人员在检查中发现隐患应当向本单位有关负责人报告。接到报告的人员应当及时予以处理。

在日常交接班过程中，做好隐患治理情况交接工作；隐患治理过程中，明确每一工作节点的责任人。

（5）隐患整改

根据隐患排查台账，针对每一条隐患提出具体的整改措施和计划完成时间，并按照整改措施和计划及时完成整改，并形成整改台账。

附件一	土壤隐患排查制度	版次 1.0	
主文件编号和名称	WI161004 环境隐患排查与治理制度	发行日期 2021/11/29	

一般隐患必须确定责任人，立即组织治理并确定完成时限，治理完成情况要由企业相关负责人签字确认，予以销号。

重大隐患要制定治理方案，治理方案应包括：治理目标、完成时间、和达标要求、治理方法和措施、资金和物资、负责治理的机构和人员责任、治理过程中的风险防控和应急措施或应急预案。重大隐患治理方案应报企业相关负责人签发，抄送企业相关部门落实治理。

企业负责人要及时掌握重大隐患治理进度，可指定专门负责人对治理进度进行跟踪监控，对不能按期完成治理的重大隐患，及时发出督办通知，加大治理力度。

重大隐患治理结束后企业应组织技术人员和专家对治理效果进行评估和验收，编制重大隐患治理验收报告，由企业相关负责人签字确认，予以销号。

(6) 工作总结

及时建立隐患排查治理档案。隐患排查治理档案包括企业隐患分级标准、隐患排查治理制度、年度隐患排查治理计划、隐患排查表、隐患报告单、重大隐患治理方案、重大隐患治理验收报告等隐患排查治理过程中形成的各种书面材料。隐患排查治理档案应至少留存五年，以备环境保护主管部门抽查。

附件一	土壤隐患排查制度	版次	1.0
		发行日期	2021/11/29
主文件编号和名称	WI161004 环境隐患排查与治理制度		

第 5 页 共 6 页

附件一		土壤隐患排查制度		版次 1.0		
主文件编号和名称		WI161004 环境隐患排查与治理制度				
企业名称		瑞华高科电子工业园 (厦门)有限公司		所属行业	C398 电子电路制造	
现场排查负责人		宋少军		排查时间		
序号	涉及工业活动	重点场所或重点设施设备	位置信息(位置描述)	现场图片	隐患点	整改建议
1						
2						
3						
4						
5						

第 6 页 共 6 页

6.11 旧龙门电镀线拆除活动方案及总结报告

瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司
旧龙门电镀线(半自动镀铜生产线)
拆除活动污染防治方案



瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司
旧龙门电镀线（半自动镀铜生产线）
拆除活动环境保护工作总结报告



表 5.3.1 危险废物转运处置清单

序号	转运日期	名称	危废类别	转运量(t)	转运车号	处置方式
1	2022.10.20	废油墨桶、废手套	HW49 900-041-49	9.159	闽 DF7038	委托厦门晖鸿环境资源科技有限公司转移处置

注：项目转运过程中未单独新增危废类别，沿用现有的废油墨桶和废手套进行平台申报，实际为本次拆除过程中产生的危险废物。

5.3.2 一般环境风险物质

拆卸过程中作为一般工业固废处置的主要为已清洗好的槽体、水泵、风机、过滤机等，一般性废旧设备等拆除后外售给深圳市誉诚二手线路板设备有限公司。具体处置情况见表 5.3.3。

表 5.3.3 一般废旧设备及一般固废处置情况一览表

序号	固废类别	处理量	处理去向
1	槽体、水泵、风机、过滤机等 一般性废旧设备	20t	外售给深圳市誉诚二手线路板设备有限公司

5.4 污染防治措施效果

根据拆除记录及拆除后现场情况，遗留的物料、残留污染物、遗留设备等均妥善转移处置，拆除过程有效的落实了污染防治措施，未发生污染泄漏事故。公司厂区未发现明显的受污染的土壤区域，未发现物料泄漏污染的区域。污染防治措施落实到位，效果良好。

6.需要说明的其他问题

本次旧龙门电镀线拆除过程中未发生突发环境事件。PP 板围堰、挡板防护，“三布五涂”防渗处理层、PP 挡板外围 0.5-1m 内瓷砖层等进行刮除或破碎，刮除和破碎物质作为危险废物处理，拆除过程未发现周边土壤污染痕迹。

7.附件

附件 1：拆除回收协议及施工方案

附件 2：拆除过程危险废物转移过程现场情况图

附件 3：拆除前后电镀车间现状图

附件 4：拆除后土壤及地下水检测报告

6.12 土壤隐患评审意见

瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司

土壤隐患排查报告评审会议签到表

企业名称：瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司

评审时间：2024年7月08日 地点：瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司会议室

评估专家			
姓名	单位	职位/职称	签名
丁振华	厦门大学环境与生态学院	教授	丁振华
刘立宏	厦门市环境监测站	高级工程师	刘立宏
其他人员			
姓名	单位	职位/职称	签名
曾国耀	瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司	副总	曾国耀
陈波	瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司	副总	陈波
石平	瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司	经理	石平
宋少军	瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司	主管	宋少军
陈玉芬	福建省环安检测评价有限公司	工能师	陈玉芬

瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司 土壤隐患排查报告评审意见

评审时间：2024年7月08日 地点：瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司4层会议室

评审方式：□函审，■会议评审，□函审、会议评审结合，□其他

评审意见：

根据《中华人民共和国土壤污染防治法》《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》的要求，瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司于2024年7月08日组织生态环境专家对《瑞华高科技电子工业园（厦门）有限公司土壤隐患排查报告》进行现场评估。专家组及与会代表听取公司土壤隐患排查报告编制情况的介绍，经过报告审核与质询，讨论后形成如下评审意见。

土壤隐患排查报告基本符合《重点监管单位土壤污染隐患排查指南（试行）》的编制要求，基本要素完整，内容格式符合规范，资料收集、人员访谈和重点场所设施设备清单详实，排查范围全面，企业制定有土壤隐患排查制度，并针对存在问题形成土壤隐患排查台帐及整改记录。专家依据《福建省重点监管单位土壤污染隐患排查报告技术审核要点（试行）》，评估结论为原则通过。

修改意见和建议：

- 1、完善历年隐患排查整改情况；
- 2、根据专家与代表的其他意见修改文本内容。

评审组签字：

丁振华 冯诗

2024年7月8日